



Elektro-Automatik

# Руководство по эксплуатации

# PSI 9000 ЗУ

Источник Питания Постоянного  
Тока с Высоким КПД



Внимание! Этот документ  
действителен только для  
устройств с TFT дисплеем  
и прошивкой KE: 2.28 (стан-  
дартные модели) или KE:  
2.11 (GPIB модели), HMI: 2.18  
и DR: 1.6.5 и выше.



Doc ID: PSI93UTRU  
Revision: 09  
Date: 11/2019





## СОДЕРЖАНИЕ

### 1 ОБЩЕЕ

1.1	Об этом руководстве .....	5
1.1.1	Сохранение и использование.....	5
1.1.2	Авторское право .....	5
1.1.3	Область распространения .....	5
1.1.4	Символы и предупреждения .....	5
1.2	Гарантия.....	5
1.3	Ограничение ответственности .....	5
1.4	Снятие оборудования с эксплуатации .....	6
1.5	Код изделия .....	6
1.6	Намерение использования .....	6
1.7	Безопасность .....	7
1.7.1	Заметки по безопасности.....	7
1.7.2	Ответственность пользователя.....	8
1.7.3	Ответственность оператора .....	8
1.7.4	Требования к пользователю .....	8
1.7.5	Сигналы тревоги .....	9
1.8	Технические Данные.....	9
1.8.1	Разрешенные условия эксплуатации .....	9
1.8.2	Общие технические данные.....	9
1.8.3	Специальные технические данные .....	10
1.8.4	Обзоры .....	20
1.8.5	Элементы управления .....	24
1.9	Конструкция и функции .....	25
1.9.1	Общее описание .....	25
1.9.2	Блок диаграмма .....	25
1.9.3	Комплект поставки .....	26
1.9.4	Аксессуары .....	26
1.9.5	Опции.....	26
1.9.6	Панель управления HMI.....	27
1.9.7	USB порт Тип В (задняя сторона) .....	30
1.9.8	Слот интерфейс модуля .....	30
1.9.9	Аналоговый интерфейс.....	30
1.9.10	Коннектор шины Share .....	31
1.9.11	Коннектор Sense (удалённая компенсация) .....	31
1.9.12	Шина Master-Slave .....	31
1.9.13	Порт GPIB (опционально) .....	31
2.3.5	Подключение к нагрузкам DC.....	36
2.3.6	Заземление DC выхода.....	37
2.3.7	Подключение аналогового интерфейса .....	37
2.3.8	Подключение удалённой компенсации .....	37
2.3.9	Установка интерфейс модуля .....	38
2.3.10	Подключение шины Share .....	39
2.3.11	Подключение USB порта (задняя сторона) .....	39
2.3.12	Предварительный ввод в эксплуатацию .....	39
2.3.13	Ввод в эксплуатацию после обновления или долгого неиспользования .....	40
2.3.14	Расширение системы ведомыми блоками .....	40

### 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1	Персональная безопасность .....	41
3.2	Режимы работы .....	41
3.2.1	Регулирование напряжения / Постоянное напряжение .....	41
3.2.2	Регулирование тока / постоянный ток / ограничение тока .....	42
3.2.3	Регулирование мощности / постоянная мощность / ограничение мощности .....	42
3.2.4	Регулирование внутреннего сопротивления .....	42
3.3	Состояния сигналов тревоги .....	43
3.3.1	Сбой питания .....	43
3.3.2	Перегрев .....	43
3.3.3	Перенапряжение .....	43
3.3.4	Избыток тока .....	43
3.3.5	Перегрузка .....	43
3.4	Управление с передней панели .....	44
3.4.1	Включение устройства .....	44
3.4.2	Выключение устройства .....	44
3.4.3	Конфигурирование через МЕНЮ .....	44
3.4.4	Настройки ограничений (Лимиты) .....	50
3.4.5	Изменение режима работы .....	50
3.4.6	Ручная настройка устанавливаемых значений .....	51
3.4.7	Переключение вида главного экрана .....	51
3.4.8	Шкалы значений .....	52
3.4.9	Включение или выключение выхода DC .....	52
3.4.10	Запись на носитель USB (регистрация) .....	53
3.5	Удалённое управление .....	54
3.5.1	Общее .....	54
3.5.2	Расположение управления .....	54
3.5.3	Удалённое управление через цифровой интерфейс .....	54
3.5.4	Удалённое управление через аналоговый интерфейс (АИ) .....	55
3.6	Сигналы тревоги и мониторинг .....	59

### 2 УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.1	Транспортировка и хранение .....	32
2.1.1	Транспортировка .....	32
2.1.2	Упаковка .....	32
2.1.3	Хранение .....	32
2.2	Распаковка и визуальный осмотр .....	32
2.3	Установка .....	32
2.3.1	Процедуры безопасности перед установкой и использованием .....	32
2.3.2	Подготовка .....	32
2.3.3	Установка устройства .....	33
2.3.4	Подключение к сети АС .....	34

3.6.1	Определение терминов.....	59
3.6.2	Оперирование тревогами устройства и событиями.....	59
3.7	Блокировка панели управления HMI.....	61
3.8	Блокировка лимитов.....	62
3.9	Загрузка и сохранение профиля пользователя .....	62
3.10	Генератор функций .....	63
3.10.1	Представление.....	63
3.10.2	Общее.....	63
3.10.3	Метод работы .....	64
3.10.4	Ручное управление.....	64
3.10.5	Синусоидальная функция.....	65
3.10.6	Треугольная функция .....	66
3.10.7	Прямоугольная функция .....	66
3.10.8	Трапецидальная функция.....	67
3.10.9	Функция DIN 40839 .....	67
3.10.10	Произвольная функция .....	68
3.10.11	Функция рампы.....	72
3.10.12	Табличные функции UI и IU (таблица XY).....	72
3.10.13	Простая PV (фотовoltaика) функция....	74
3.10.14	Табличная функция FC (топливный элемент) .....	75
3.10.15	Расширенная PV функция в соответствии с EN 50530 .....	77
3.10.16	Удалённое управление генератором функций.....	82
3.11	Другие использования .....	83
3.11.1	Параллельная работа в режиме ведущий-ведомый (MS).....	83
3.11.2	Последовательное соединение .....	87
3.11.3	Работа как батарейная зарядка .....	87
3.11.4	Двух квадрантная операция 2QO .....	88

## 4 СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1	Обслуживание / очистка.....	90
4.2	Обнаружение неисправностей / диагностика / ремонт.....	90
4.2.1	Обновление программных прошивок.....	90
4.3	Калибровка .....	91
4.3.1	Предисловие .....	91
4.3.2	Подготовка .....	91
4.3.3	Процедура калибровки.....	91

## 5 СВЯЗЬ И ПОДДЕРЖКА

5.1	Ремонт .....	93
5.2	Опции для связи.....	93

## 1. Общее

### 1.1 Об этом руководстве

#### 1.1.1 Сохранение и использование

Это руководство может храниться вблизи оборудования для будущих разъяснений эксплуатации устройства, и поставляется с оборудованием в случае его перемещения и/или смены пользователя.

#### 1.1.2 Авторское право

Перепечатывание, копирование, так же частичное, использование для отличных целей от этого руководства запрещается и нарушение может вести к судебному процессу.

#### 1.1.3 Область распространения

Это руководство распространяется на следующее оборудование, включая производные модели.

Модель	Артикул ном.
PSI 9040-170 3U	06230350
PSI 9080-170 3U	06230351
PSI 9200-70 3U	06230352
PSI 9360-40 3U	06230353
PSI 9500-30 3U	06230354
PSI 9750-20 3U	06230355
PSI 9040-340 3U	06230356

Модель	Артикул ном.
PSI 9080-340 3U	06230357
PSI 9200-140 3U	06230358
PSI 9360-80 3U	06230359
PSI 9500-60 3U	06230360
PSI 9750-40 3U	06230361
PSI 91000-30 3U	06230362
PSI 9040-510 3U	06230363

Модель	Артикул ном.
PSI 9080-510 3U	06230364
PSI 9200-210 3U	06230365
PSI 9360-120 3U	06230366
PSI 9500-90 3U	06230367
PSI 9750-60 3U	06230368
PSI 91500-30 3U	06230369
PSI 91000-40 3U	06230370

Изменения и модификации специальных моделей будут перечислены в отдельном документе.

#### 1.1.4 Символы и предупреждения

Предупреждения, заметки общие и по безопасности в этой инструкции, показаны в символах как ниже:



Символ, предупреждающий об опасности для жизни



Символ для общих заметок по безопасности (инструкции и защита от повреждений)



Символ для общих заметок

## 1.2 Гарантия

EA Elektro-Automatik гарантирует функциональную компетентность примененной технологии и установленные параметры производительности. Гарантийный период начинается с поставки свободного от дефектов оборудования. Определения гарантии включены в общие определения и условия (TOS) от EA Elektro-Automatik.

## 1.3 Ограничение ответственности

Все утверждения и инструкции в этом руководстве основаны на текущих нормах и правилах, новейших технологиях и нашем длительном опыте. Производитель не признает ответственности за повреждения вызванные:

- Использованием для целей отличных от предназначений
- Использованием необученным персоналом
- Модифицированием заказчиком
- Техническими изменениями
- Использованием неавторизованными запасными частями

Актуальная, поставленная модель(и) может отличаться от разъяснения и диаграмм данных здесь из-за последних технических изменения или из-за специальных моделей с внесением дополнительно заказанных опций.

## 1.4 Снятие оборудования с эксплуатации

Единица оборудования, которая предназначена для утилизации должна быть, в соответствии с Европейскими законами и нормами (ElektroG, WEEE), возвращена производителю для отработки, до того как лицо, работающее с частью оборудования или делегированное, проводит процесс снятия с эксплуатации. Наше оборудование подпадает под эти нормы и, в соответствии с этим, помечено следующим символом:



## 1.5 Код изделия

Раскодировка описания продукта на этикетке, использованием примера:

**PSI 9 080 - 510 3U zzz**

Поле для идентификации установленных опций и специальных моделей												
<b>3W</b> = Установленная опция 3W (порт GPIB вместо интерфейс слота)												
<b>HS</b> = Установленная опция High Speed												
<b>WC</b> = Установленное Водяное Охлаждение												
Конструктив (не всегда дается)												
<b>3U</b> = 19" корпус высотой 3U												
Максимальный ток устройства в Амперах												
Максимальное напряжение устройства в Вольтах												
Серия : <b>9</b> = Серия 9000												
Тип идентификации:												
<b>PSI</b> = Power Supply Intelligent (источник питания интеллектуальный)												



Специальные модели всегда являются производными стандартных моделей и могут варьироваться в выходном напряжении и токе от тех, что указаны.

## 1.6 Намерение использования

Оборудование предназначено для использования, если источник питания или батарейная зарядка, только как варьируемый источник тока и напряжения, или, если электронная нагрузка, только как варьируемый поглотитель тока.

Типовое применение источника питания это снабжение постоянным током, для батарейных зарядок это зарядка различных типов батарей и для электронных нагрузок это замена сопротивления регулируемым поглотителем тока, чтобы нагружить источники напряжения и тока любого типа.



- Любого рода требования из-за повреждений причиненных непредназначенным использованием не будут приняты.
- Все повреждения причиненные непреднамеренным использованием являются исключительно ответственностью оператора.

## 1.7 Безопасность

## 1.7.1 Заметки по безопасности

**Опасно для жизни - Высокое напряжение**

- Под эксплуатацией электрического оборудования понимается, что некоторые части будут находиться под опасным напряжением. Следовательно, все части под напряжением должны быть покрыты! Главным образом это применимо ко всем моделям, хотя модели 40 В, в соответствии с SELV, не могут генерировать опасное постоянное напряжение.
- Все работы на соединениях должны выполняться при нулевом напряжении (выходы не подключены к нагрузке) и могут выполняться только квалифицированными лицами. Неправильные действия могут причинить фатальные повреждения, а также серьезные материальные убытки.
- Никогда не прикасайтесь к кабелям или коннекторам после отключения питания от сети, так как остается опасность получения электрического шока!
- Никогда не касайтесь контактов на терминале DC, после отключения выхода DC, потому что еще может быть опасное напряжение, понижающееся более или менее медленно в зависимости от нагрузки! Так же может быть опасный потенциал между негативным выходом DC и PE или позитивным выходом DC и PE из-за заряженных X конденсаторов.
- Всегда следуйте 5 безопасным правилам при работе с электрическими устройствами:
  - Полностью отключите
  - Оградите от переподключения
  - Убедитесь, что система обесточена
  - Выполните заземление и защиту от короткого замыкания
  - Обеспечьте защиту от смежных работающих частей



- Оборудование должно использоваться только как для него предназначено.
- Оборудование одобрено для использования только в ограничениях по подключению, которые указаны на маркировке.
- Не вставляйте любые предметы, особенно металлические, в вентиляторные отверстия.
- Избегайте любого использования жидкостей вблизи оборудования. Защищайте устройство от влаги, сырости и конденсата.
- Для источников питания и батарейных зарядок: не подключайте что-либо, в частности с низким сопротивлением, к устройству под питанием; может возникнуть возгорание, а также повреждение оборудования и причинение вреда пользователю.
- Для электронных нагрузок: не подключайте источники к оборудованию под питанием, может возникнуть возгорание, а также повреждение оборудования и источника.
- ESD нормы должны быть применены при установке интерфейс карты или модуля в слот.
- Интерфейс модули могут быть установлены или удалены только при выключенном устройстве. Нет необходимости в открытии устройства.
- Не подключайте внешний источник напряжения с обратной полярностью к DC входу или выходу! Оборудование будет повреждено.
- Для источников питания: избегайте, где это возможно подсоединения внешнего источника напряжения к DC выходу, и никогда, те источники, которые могут генерировать напряжение выше, чем номинальное напряжение устройства.
- Для электронных нагрузок: не подключайте источник напряжения к DC входу, который генерирует напряжение более 120% от номинального входного напряжения нагрузки. Оборудование не защищено от перенапряжения и может быть неправильно повреждено.
- Никогда не вставляйте сетевой кабель, который подсоединен к Ethernet или его компонентам в разъем "ведущий-ведомый" на задней стороне устройства!
- Всегда конфигурируйте различные функции защиты от избытка тока, перегрузки и т.п. для чувствительных нагрузок к тому, что требует текущее применение!



### 1.7.2 Ответственность пользователя

Оборудование предназначено для промышленной эксплуатации. Следовательно, его использование подчиняется действующим нормам безопасности. Вместе с тем, предупреждения и уведомления по безопасности в этом руководстве ведут к требованиям безопасности, предотвращению аварий и законодательству по охране окружающей среды. В частности, пользователи оборудования:

- должны быть проинформированы о значимых требованиях безопасности
- должны работать по определенным обязательствам эксплуатации, обслуживания и очистке оборудования
- перед началом работы должны прочитать и понять руководство по эксплуатации
- должны использовать установленное и рекомендованное оборудование для обеспечения безопасности

Кроме того, любой работающий с этим оборудованием ответственен за его техническое состояние.

### 1.7.3 Ответственность оператора

Оператором является любое физическое или юридическое лицо, которое пользуется оборудованием или делегирует его использование третьей стороне, и оно ответственно, во время всего периода использования, за безопасность пользователей, персонала или третьих лиц.

Оборудование предназначено для промышленной эксплуатации. Следовательно, его использование подчиняется действующим нормам безопасности. Вместе с тем, предупреждения и уведомления по безопасности в этом руководстве, ведут к требованиям безопасности, предотвращению аварий и законодательству по охране окружающей среды. В частности, оператор должен:

- быть ознакомлен со значимыми требованиями к безопасности в работе
- установить возможные опасности, возникающие из-за использования в специфических условиях на установках через оценку степени риска
- представить необходимые меры для процессов работы в локальных условиях
- регулярно удостоверяться, что текущие процессы функционируют
- обновлять процессы работы, когда это необходимо, отражать изменения в нормах, стандартах или условиях работы
- однозначно определять ответственность при эксплуатации, обслуживании и очистке оборудования
- убедиться, что все работники, использующие оборудование прочитали и поняли инструкцию. Кроме того, пользователи должны регулярно обучаться работе с оборудованием и знаниям о безопасности.
- предоставить всему персоналу, работающему с оборудованием обозначенное и рекомендованное оборудование для безопасности

К этому, оператор является ответственным за обеспечение технического состояния устройства.

### 1.7.4 Требования к пользователю

Любая активность с оборудованием этого типа может выполняться только лицами, которые способны работать корректно и надёжно и удовлетворить требованиям работы.

- Лица, способность реакции которых подвержена негативному влиянию наркотических веществ, алкоголя или медицинских препаратов, не могут работать с этим оборудованием.
- Возрастные цензы или нормы трудовых отношений, действительные на месте эксплуатации, должны быть применены.

#### Опасность для неквалифицированных пользователей



**Неправильная эксплуатация может причинить вред пользователю или объекту.  
Только лица, прошедшие необходимую подготовку и имеющие знания и опыт, могут работать с этим оборудованием.**

**Делегированные лица**, которые должны образом проинструктированы в задании и присутствии опасности.

**Квалифицированные лица**, которые способны, посредством тренинга, знаний и опыта, а так же знаний специфических деталей, приводить в исполнение все задания, определять опасность и избегать персонального риска и других опасностей.

### 1.7.5 Сигналы тревоги

Это оборудование предлагает различные возможности сигнализирования тревожных ситуаций, но не опасных. Сигналы могут быть оптическими (текстом на дисплее), акустическими (пьезо гудок) или электронными (статус выхода на аналоговом интерфейсе). Все тревоги выключают DC выход устройства.

Значения сигналов тревоги такие:

Сигнал <b>OT</b> (Перегрев)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перегрев устройства</li> <li>• Выход DC будет отключен</li> <li>• Некритично</li> </ul>
Сигнал <b>OVP</b> (Перенапряжение)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перенапряжение отключает DC выход из-за высоковольтного всплеска на устройство или самогенерированием из-за дефекта</li> <li>• Критично! Устройство и/или нагрузка могут быть повреждены</li> </ul>
Сигнал <b>OCP</b> (Избыток тока)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключает DC выход из-за превышения предустановленного лимита</li> <li>• Некритично, защищает устройство от излишнего потребления тока</li> </ul>
Сигнал <b>OPP</b> (Перегрузка)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключает DC выход из-за превышения предустановленного лимита</li> <li>• Некритично, защищает нагрузку от излишнего потребления энергии</li> </ul>
Сигнал <b>PF</b> (Сбой питания)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключение DC выхода из-за низкого напряжения AC или дефекта во входе AC</li> <li>• Критично при перенапряжении! Схема выхода сети AC может быть повреждена</li> </ul>

## 1.8 Технические Данные

### 1.8.1 Разрешенные условия эксплуатации

- Использовать только внутри сухих зданий
- Окружающая температура 0-50°C
- Высота работы: макс. 2000 метров над уровнем моря
- Максимум 80% относительной влажности, не конденсат

### 1.8.2 Общие технические данные

Дисплей: Цветной TFT сенсорный экран с Gorilla glass, 4,3", 480 x 272 точки, ёмкостный

Управление: 2 вращающиеся ручки с функцией переключения. 1 кнопка.

Номинальные значения устройства определяют максимально настраиваемые диапазоны.

## 1.8.3 Специальные технические данные

3.3 кВт / 5 кВт	Модель				
	PSI 9040-170	PSI 9080-170	PSI 9200-70	PSI 9360-40	PSI 9500-30
<b>Вход AC</b>					
Напряжение (Л-Л)	340...460 В AC, 45 - 65 Гц				
Входное соединение	2ф, PE	2ф, PE	2ф, PE	2ф, PE	2ф, PE
Входной предохранитель (внутр.)	2x T16A	2x T16A	2x T16A	2x T16A	2x T16A
Ток утечки	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА
Коэффициент мощности	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99
<b>Выход DC</b>					
Макс. выходное напряж. U <sub>Макс</sub>	40 В	80 В	200 В	360 В	500 В
Макс. выходной ток I <sub>Макс</sub>	170 А	170 А	70 А	40 А	30 А
Макс. выходная мощность P <sub>Макс</sub>	3.3 кВт	5кВт	5 кВт	5 кВт	5 кВт
Диапазон защиты от перенапряж	0...44 В	0...88 В	0...220 В	0...396 В	0...550 В
Диапазон защиты перегрузки тока	0...187 А	0...187 А	0...77 А	0...44 А	0...33 А
Диапазон защиты от перегрузки	0...3.63 кВт	0...5.50 кВт	0...5.50 кВт	0...5.50 кВт	0...5.50 кВт
Температурный коэффициент для установленных значений Δ/К	Напряжение / ток: 100 ppm				
Выходная ёмкость (приблизит.)	8500 μФ	8500 μФ	2500 μФ	400 μФ	250 μФ
<b>Регулирование напряжения</b>					
Диапазон настройки	0...40.8 В	0...81.6 В	0...204 В	0...367.2 В	0...510 В
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.1% U <sub>Ном</sub>	< 0.1% U <sub>Ном</sub>	< 0.1% U <sub>Ном</sub>	< 0.1% U <sub>Ном</sub>	< 0.1% U <sub>Ном</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>
Нагр. регулир. при 0...100% нагрузки	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>
Время нарастания 10...90% ΔU	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс
Компенсация 10%->90% нагрузки	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 200 мВ <sub>ПП</sub> < 16 мВ <sub>СКЧ</sub>	< 200 мВ <sub>ПП</sub> < 16 мВ <sub>СКЧ</sub>	< 300 мВ <sub>ПП</sub> < 40 мВ <sub>СКЧ</sub>	< 550 мВ <sub>ПП</sub> < 65 мВ <sub>СКЧ</sub>	< 350 мВ <sub>ПП</sub> < 70 мВ <sub>СКЧ</sub>
Удаленная компенсация	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>
Время спада при отсутствии нагрузки после отключения выхода	Вниз от 100% до <60 В: менее чем 10 с				
<b>Регулирование тока</b>					
Диапазон настройки	0...173.4 А	0...173.4 А	0...71.4 А	0...40.8 А	0...30.6 А
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.2% I <sub>Ном</sub>	< 0.2% I <sub>Ном</sub>	< 0.2% I <sub>Ном</sub>	< 0.2% I <sub>Ном</sub>	< 0.2% I <sub>Ном</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>
Нагр. регулир. при 0...100% ΔU <sub>вых</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 80 мА <sub>СКЧ</sub>	< 80 мА <sub>СКЧ</sub>	< 22 мА <sub>СКЧ</sub>	< 5.2 мА <sub>СКЧ</sub>	< 16 мА <sub>СКЧ</sub>
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>
<b>Регулирование мощности</b>					
Диапазон настройки	0...3.37 кВт	0...5.1 кВт	0...5.1 кВт	0...5.1 кВт	0...5.1 кВт
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>
Нагр. регул. при 10-90% ΔU <sub>вых</sub> * ΔI <sub>вых</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.75% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.8% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.8% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.8% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.8% P <sub>Макс</sub>
КПД <sup>(3)</sup>	≈ 93%	≈ 93%	≈ 95%	≈ 95%	≈ 95,5%

(1) Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.  
Пример: 80 В модель имеет мин. точность напряжения 0.1%, что есть 80 мВ. Устанавливая напряжение в 5 В, действительное значение может варьироваться максимально до 80 мВ, это значит, что оно может быть между 4.92 В и 5.08 В.

(2) СК значение: НЧ 0...300 кГц, ПП значение: ВЧ 0...20 мГц

(3) Типовое значение 100% выходного напряжения и 100% мощности

(4) Отображаемая погрешность добавляется к погрешности относительного актуального значения на выходе DC

<b>3.3 кВт / 5 кВт</b>	<b>Модель</b>				
	<b>PSI 9040-170</b>	<b>PSI 9080-170</b>	<b>PSI 9200-70</b>	<b>PSI 9360-40</b>	<b>PSI 9500-30</b>
<b>Регулирование внутр. сопротивления</b>					
Диапазон настроек	0...7 Ω	0...14 Ω	0...85 Ω	0...270 Ω	0...500 Ω
Точность <sup>(1)</sup>	≤2% макс. сопротивления ± 0.3% максимального тока				
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
<b>Аналоговый интерфейс <sup>(2)</sup></b>					
Входы устанавливаемых значений	U, I, P, R				
Актуальное значение выхода	U, I				
Контрольные сигналы	DC вкл/выкл, Удалённое вкл/выкл, Режим сопротивления вкл/выкл				
Сигналы статусов	CV, OVP, OT				
Гальванич. изоляция на устройство	Макс. 725 В DC				
Частота опроса входов/выходов	500 Гц				
<b>Изоляция</b>	Допустимо перемещение (сдвиг потенциала) на выходе DC:				
Негативный терминал на PE	±400 В DC	±400 В DC	±400 В DC	±400 В DC	±725 В DC
Позитивный терминал на PE	±400 В DC	±400 В DC	±600 В DC	±600 В DC	±1000 В DC
AC вход <-> PE	2.5 кВ DC				
AC вход <-> DC выход	2.5 кВ DC				
<b>Прочее</b>					
Охлаждение	Управляемые температурой вентиляторы, вдув спереди, выдув сзади				
Окружающая температура	0...50°C				
Температура хранения	-20...70°C				
Влажность	< 80%, не конденсат				
Стандарты	IEC 61010:2010 EMC TÜV утверждено в соот. с IEC 61000-6-2:2005 и IEC 61000-6-3:2006 Class B				
Категория по перенапряжению	2				
Класс защиты	1				
Степень загрязнения	2				
Высота эксплуатации	< 2000 метров				
<b>Цифровые интерфейсы</b>					
Установленные	1x USB-B для коммуникации, 1x USB-A для обновлений и функций, 1x GPIB (только с опцией 3W)				
Слот (стандартная версия)	Опционально: CANopen, Profibus, Profinet, RS232, CAN, Ethernet, ModBus TCP, EtherCAT				
Гальванич. изоляция на устройство	Максимально 725 В DC				
<b>Тerminalы</b>					
Задняя сторона	Шина Share, выход DC, вход AC, удаленная компенсация, аналоговый интерфейс, USB-B, шина ведущий-ведомый, слот модуля				
Передняя сторона	USB-A				
<b>Габариты</b>					
Корпус (ШxВxГ)	19" x 3U x 609 мм				
Полные (ШxВxГ)	483 x 133 x 714 мм				
<b>Вес</b>	≈ 17 кг	≈ 17 кг	≈ 17 кг	≈ 17 кг	≈ 17 кг
<b>Артикул номер <sup>(3)</sup></b>	06230350	06230351	06230352	06230353	06230354

(1 Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.

(2 Технические спецификации аналогового интерфейса смотрите в секции „3.4.4.2 Спецификация аналогового интерфейса“ на странице 52

(3 Артикул номер стандартной версии, устройства с опциями будут иметь другие номера

<b>5 кВт / 6.6 кВт / 10 кВт</b>	<b>Модель</b>				
	<b>PSI 9750-20</b>	<b>PSI 9040-340</b>	<b>PSI 9040-510</b>	<b>PSI 9080-340</b>	<b>PSI 9200-140</b>
<b>Вход AC</b>					
Напряжение (Л-Л)	340...460 В AC, 45 - 65 Гц				
Входное подключение	2ф, PE	3ф, PE	3ф, PE	3ф, PE	3ф, PE
Вход. предохранитель (внутр.)	2x T16A	4x T16A	6x T16A	4x T16A	4x T16A
Ток утечки	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА
Коэффициент мощности	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99
<b>Выход DC</b>					
Макс. выход. напряжение U <sub>Макс</sub>	750 В	40 В	40 В	80 В	200 В
Макс. выходной ток I <sub>Макс</sub>	20 А	340 А	510 А	340 А	140 А
Макс. выходная мощность P <sub>Макс</sub>	5 кВт	6.6 кВт	10 кВт	10 кВт	10 кВт
Диапазон защиты от перенапряж.	0...825 В	0...44 В	0...44 В	0...88 В	0...220 В
Диапазон защиты перегрузки тока	0...22 А	0...374 А	0...561 А	0...374 А	0...154 А
Диапазон защиты от перегрузки	0...5.50 кВт	0...7.26 кВт	0...11.00 кВт	0...11.00 кВт	0...11.00 кВт
Температурный коэффициент для установленных значений Δ/K	Напряжение / ток: 100 ppm				
Выходная ёмкость (приблизит.)	100 μФ	16900 μФ	25380 μФ	16900 μФ	5040 μФ
<b>Регулирование напряжения</b>					
Диапазон настройки	0...765 В	0...40.8 В	0...40.8 В	0...81.6 В	0...204 В
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.1% U <sub>Макс</sub>	< 0.1% U <sub>Макс</sub>	< 0.1% U <sub>Макс</sub>	< 0.1% U <sub>Макс</sub>	< 0.1% U <sub>Макс</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>
Нагр. регулир. при 0...100% нагрузки	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>
Время нарастания 10...90% ΔU	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс
Переход. время после шага нагрузки	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 800 мВ <sub>ПП</sub> < 200 мВ <sub>СКЧ</sub>	< 320 мВ <sub>ПП</sub> < 25 мВ <sub>СКЧ</sub>	< 320 мВ <sub>ПП</sub> < 25 мВ <sub>СКЧ</sub>	< 320 мВ <sub>ПП</sub> < 25 мВ <sub>СКЧ</sub>	< 300 мВ <sub>ПП</sub> < 40 мВ <sub>СКЧ</sub>
Удаленная компенсация	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>
Время спада при отсутствии нагрузки после отключения выхода	Вниз от 100% до <60 В: менее чем 10 с				
<b>Регулирование тока</b>					
Диапазон настройки	0...20.4 А	0...346.8 А	0...520.2 А	0...346.8 А	0...142.8 А
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.2% I <sub>Макс</sub>	< 0.2% I <sub>Макс</sub>	< 0.2% I <sub>Макс</sub>	< 0.2% I <sub>Макс</sub>	< 0.2% I <sub>Макс</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>
Нагр. регулир. при 0...100% ΔU <sub>вых</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 16 мА <sub>СКЧ</sub>	< 160 мА <sub>СКЧ</sub>	< 120 мА <sub>СКЧ</sub>	< 160 мА <sub>СКЧ</sub>	< 44 мА <sub>СКЧ</sub>
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>
<b>Регулирование мощности</b>					
Диапазон настройки	0...5.1 кВт	0...6.73 кВт	0...10.2 кВт	0...10.2 кВт	0...10.2 кВт
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>
Нагр. регул. при 10-90% ΔU <sub>вых</sub> * ΔI <sub>вых</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.8% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.7% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.7% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.8% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.85% P <sub>Макс</sub>
КПД <sup>(3)</sup>	≈ 94%	≈ 93%	≈ 93%	≈ 93%	≈ 95%

(1) Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.

Пример: 80 В модель имеет мин. точность напряжения 0.1%, что есть 80 мВ. Устанавливая напряжение в 5 В, действительное значение может варьироваться максимально до 80 мВ, это значит, что оно может быть между 4.92 В и 5.08 В.

(2) СК значение: НЧ 0...300 кГц, ПП значение: ВЧ 0...20 мГц

(3) Типовое значение 100% выходного напряжения и 100% мощности

(4) Отображаемая погрешность добавляется к погрешности относительного актуального значения на выходе DC

<b>5 кВт / 6.6 кВт / 10 кВт</b>	<b>Модель</b>				
	<b>PSI 9750-20</b>	<b>PSI 9040-340</b>	<b>PSI 9040-510</b>	<b>PSI 9080-340</b>	<b>PSI 9200-140</b>
<b>Регул-ние внутр. сопротивления</b>					
Диапазон настроек	0...1125 Ω	0...3,5 Ω	0...2 Ω	0...7 Ω	0...42 Ω
Точность <sup>(1)</sup>	≤2% макс. сопротивления ± 0.3% максимального тока				
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
<b>Аналоговый интерфейс <sup>(2)</sup></b>					
Входы устанав-мых значений	U, I, P, R				
Актуальное значение выхода	U, I				
Контрольные сигналы	DC вкл/выкл, Удалённое вкл/выкл, Режим сопротивления вкл/выкл				
Сигналы статусов	CV, OVP, OT				
Гальванич. изоляция на устр-во	Макс. 725 В DC				
Частота опроса входов/выходов	500 Гц				
<b>Изоляция</b>	Допустимо перемещение (сдвиг потенциала) на выходе DC:				
Негативный терминал на PE	±725 В DC	±400 В DC	±400 В DC	±400 В DC	±400 В DC
Позитивный терминал на PE	±1000 В DC	±400 В DC	±400 В DC	±400 В DC	±600 В DC
AC вход <-> PE	2.5 кВ DC				
AC вход <-> DC выход	2.5 кВ DC				
<b>Прочее</b>					
Охлаждение	Управляемые температурой вентиляторы, вдув спереди, выдув сзади				
Окружающая температура	0..50°C				
Температура хранения	-20...70°C				
Влажность	< 80%, не конденсат				
Стандарты	IEC 61010:2010 EMC TÜV утверждено в соот. с IEC 61000-6-2:2005 и IEC 61000-6-3:2006 Class B				
Категория по перенапряжению	2				
Класс защиты	1				
Степень загрязнения	2				
Высота эксплуатации	< 2000 метров				
<b>Цифровые интерфейсы</b>					
Установленные	1x USB-B для коммуникации, 1x USB-A для обновлений и функций, 1x GPIB (только с опцией 3W)				
Слот (стандартная версия)	Опционально: CANopen, Profibus, Profinet, RS232, CAN, Ethernet, ModBus TCP, EtherCAT				
Гальванич. изоляция на устр-во	Максимально 725 В DC				
<b>Тerminalы</b>					
Задняя сторона	Шина Share, выход DC, вход AC, удаленная компенсация, аналоговый интерфейс, USB-B, шина ведущий-ведомый, слот модуля				
Передняя сторона	USB-A				
<b>Габариты</b>					
Корпус (ШxBxГ)	19" x 3U x 609 мм				
Полные (ШxBxГ)	483 x 133 x 714 мм				
<b>Вес</b>	≈ 17 кг	≈ 24 кг	≈ 30 кг	≈ 24 кг	≈ 24 кг
<b>Артикул номер <sup>(3)</sup></b>	06230355	06230356	06230363	06230357	06230358

(1 Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.

(2 Технические спецификации аналогового интерфейса смотрите в секции „3.4.4.2 Спецификация аналогового интерфейса“ на странице 52

(3 Артикул номер стандартной версии, устройства с опциями будут иметь другие номера

<b>10 кВт / 15 кВт</b>	<b>Модель</b>				
	<b>PSI 9360-80</b>	<b>PSI 9500-60</b>	<b>PSI 9750-40</b>	<b>PSI 91000-30</b>	<b>PSI 9080-510</b>
<b>Вход AC</b>					
Напряжение (Л-Л)	340...460 В AC, 45 - 65 Гц				
Входное подключение	3ф, PE	3ф, PE	3ф, PE	3ф, PE	3ф, PE
Вход. предохранитель (внутр.)	4x T16A	4x T16A	4x T16A	4x T16A	6x T16A
Ток утечки	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА
Коэффициент мощности	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99
<b>Выход DC</b>					
Макс. выход. напряжение U <sub>Макс</sub>	360 В	500 В	750 В	1000 В	80 В
Макс. выходной ток I <sub>Макс</sub>	80 А	60 А	40 А	30 А	510 А
Макс. выходная мощность P <sub>Макс</sub>	10 кВт	10 кВт	10 кВт	10 кВт	15 кВт
Диапазон защиты от перенапряж	0...396 В	0...550 В	0...825 В	0...1100 В	0...88 В
Диапазон защиты перегрузки тока	0...88 А	0...66 А	0...44 А	0...33 А	0...561 А
Диапазон защиты от перегрузки	0...11.00 кВт	0...11.00 кВт	0...11.00 кВт	0...11.00 кВт	0...16.50 кВт
Температурный коэффициент для установленных значений Δ/K	Напряжение / ток: 100 ppm				
Выходная ёмкость (приблизит.)	800 μФ	500 μФ	210 μФ	127 μФ	25380 μФ
<b>Регулирование напряжения</b>					
Диапазон настройки	0...367.2 В	0...510 В	0...765 В	0...1020 В	0...81.6 В
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.1% U <sub>Макс</sub>	< 0.1% U <sub>Макс</sub>	< 0.1% U <sub>Макс</sub>	< 0.1% U <sub>Макс</sub>	< 0.1% U <sub>Макс</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>	< 0.02% U <sub>Макс</sub>
Нагр. регулир. при 0...100% нагрузки	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>	< 0.05% U <sub>Макс</sub>
Время нарастания 10...90% ΔU	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс
Переход. время после шага нагрузки	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% U <sub>Макс</sub>
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 550 мВ <sub>ПП</sub> < 65 мВ <sub>СКЗ</sub>	< 350 мВ <sub>ПП</sub> < 70 мВ <sub>СКЗ</sub>	< 800 мВ <sub>ПП</sub> < 200 мВ <sub>СКЗ</sub>	< 1600 мВ <sub>ПП</sub> < 350 мВ <sub>СКЗ</sub>	< 320 мВ <sub>ПП</sub> < 25 мВ <sub>СКЗ</sub>
Удаленная компенсация	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>	Макс. 5% U <sub>Макс</sub>
Время спада при отсутствии нагрузки после отключения выхода	Вниз от 100% до <60 В: менее чем 10 с				
<b>Регулирование тока</b>					
Диапазон настройки	0...81.6 А	0...61.2 А	0...40.8 А	0...30.6 А	0...520.2 А
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.2% I <sub>Макс</sub>	< 0.2% I <sub>Макс</sub>	< 0.2% I <sub>Макс</sub>	< 0.2% I <sub>Макс</sub>	< 0.2% I <sub>Макс</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>	< 0.05% I <sub>Макс</sub>
Нагр. регулир. при 0...100% ΔU <sub>вых</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>	< 0.15% I <sub>Макс</sub>
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 10.4 мА <sub>СКЗ</sub>	< 32 мА <sub>СКЗ</sub>	< 32 мА <sub>СКЗ</sub>	< 22 мА <sub>СКЗ</sub>	< 240 мА <sub>СКЗ</sub>
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>	≤ 0.2% I <sub>Макс</sub>
<b>Регулирование мощности</b>					
Диапазон настройки	0...10.2 кВт	0...10.2 кВт	0...10.2 кВт	0...10.2 кВт	0...15.3 кВт
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>	< 1% P <sub>Макс</sub>
Линейное регулир. при ±10% ΔU <sub>AC</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>	< 0.05% P <sub>Макс</sub>
Нагр. регул. при 10-90% ΔU <sub>вых</sub> * ΔI <sub>вых</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>	< 0.75% P <sub>Макс</sub>
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.8% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.85% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.85% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.85% P <sub>Макс</sub>	≤ 0.8% P <sub>Макс</sub>
KПД <sup>(3)</sup>	≈ 93%	≈ 95%	≈ 94%	≈ 95%	≈ 93%

(1) Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.  
Пример: 80 В модель имеет мин. точность напряжения 0.1%, что есть 80 мВ. Устанавливая напряжение в 5 В, действительное значение может варьироваться максимально до 80 мВ, это значит, что оно может быть между 4.92 В и 5.08 В.

(2) СК значение: НЧ 0...300 кГц, ПП значение: ВЧ 0...20 мГц

(3) Типовое значение 100% выходного напряжения и 100% мощности

(4) Отображаемая погрешность добавляется к погрешности относительного актуального значения на выходе DC

<b>10 кВт / 15 кВт</b>	<b>Модель</b>				
	<b>PSI 9360-80</b>	<b>PSI 9500-60</b>	<b>PSI 9750-40</b>	<b>PSI 91000-30</b>	<b>PSI 9080-510</b>
<b>Регулирование внутр. сопротивления</b>					
Диапазон настроек	0...135 Ω	0...250 Ω	0...562 Ω	0...1000 Ω	0...5 Ω
Точность <sup>(1)</sup>	≤ 2% макс. сопротивления ± 0.3% максимального тока				
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“				
<b>Аналоговый интерфейс <sup>(2)</sup></b>					
Входы установленных значений	U, I, P, R				
Актуальное значение выхода	U, I				
Контрольные сигналы	DC вкл/выкл, Удалённое вкл/выкл, Режим сопротивления вкл/выкл				
Сигналы статусов	CV, OVP, OT				
Гальванич. изоляция на устройство	≤725 В DC	≤725 В DC	≤725 В DC	≤1800 В DC	≤725 В DC
Частота опроса входов/выходов	500 Гц				
<b>Изоляция</b>	Допустимо перемещение (сдвиг потенциала) на выходе DC:				
Негативный терминал на PE	±400 В DC	±725 В DC	±725 В DC	±1000 В DC	±400 В DC
Позитивный терминал на PE	±600 В DC	±1000 В DC	±1000 В DC	±1500 В DC	±400 В DC
AC вход <-> PE	2.5 кВ DC				
AC вход <-> DC выход	2.5 кВ DC				
<b>Прочее</b>					
Охлаждение	Управляемые температурой вентиляторы, вдув спереди, выдув сзади				
Окружающая температура	0...50°C				
Температура хранения	-20...70°C				
Влажность	< 80%, не конденсат				
Стандарты	IEC 61010:2010 EMC TÜV утверждено в соот. с IEC 61000-6-2:2005 и IEC 61000-6-3:2006 Class B				
Категория по перенапряжению	2				
Класс защиты	1				
Степень загрязнения	2				
Высота эксплуатации	< 2000 метров				
<b>Цифровые интерфейсы</b>					
Установленные	1x USB-B для коммуникации, 1x USB-A для обновлений и функций, 1x GPIB (только с опцией 3W)				
Слот (стандартная версия)	Опционально: CANopen, Profibus, Profinet, RS232, CAN, Ethernet, ModBus TCP, EtherCAT				
Гальванич. изоляция на устройство	≤725 В DC	≤725 В DC	≤725 В DC	≤1800 В DC	≤725 В DC
<b>Тerminalы</b>					
Задняя сторона	Шина Share, выход DC, вход AC, удаленная компенсация, аналоговый интерфейс, USB-B, шина ведущий-ведомый, слот модуля				
Передняя сторона	USB-A				
<b>Габариты</b>					
Корпус (ШxВxГ)	19" x 3U x 609 мм				
Полные (ШxВxГ)	483 x 133 x 714 мм				
<b>Вес</b>	≈ 24 кг	≈ 24 кг	≈ 24 кг	≈ 24 кг	≈ 30 кг
<b>Артикул номер <sup>(3)</sup></b>	06230359	06230360	06230361	06230362	06230364

(1 Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.

(2 Технические спецификации аналогового интерфейса смотрите в секции „3.4.4.2 Спецификация аналогового интерфейса“ на странице 52

(3 Артикул номер стандартной версии, устройства с опциями будут иметь другие номера

<b>15 кВт</b>	<b>Модель</b>		
	<b>PSI 9200-210</b>	<b>PSI 9360-120</b>	<b>PSI 9500-90</b>
<b>Вход AC</b>			
Напряжение (Л-Л)	340...460 В AC, 45 - 65 Гц		
Входное подключение	3ф, PE	3ф, PE	3ф, PE
Вход. предохранитель (внутр.)	6x T16A	6x T16A	6x T16A
Ток утечки	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА
Коэффициент мощности	> 0.99	> 0.99	> 0.99
<b>Выход DC</b>			
Макс. выход. напряжение $U_{\text{Макс}}$	200 В	360 В	500 В
Макс. выходной ток $I_{\text{Макс}}$	210 А	120 А	90 А
Макс. выходная мощность $P_{\text{Макс}}$	15 кВт	15 кВт	15 кВт
Диапазон защиты от перенапряж	0...220 В	0...396 В	0...550 В
Диапазон защиты перегрузки тока	0...231 А	0...132 А	0...99 А
Диапазон защиты от перегрузки	0...16.50 кВт	0...16.50 кВт	0...16.50 кВт
Температурный коэффициент для установленных значений Δ/K	Напряжение / ток: 100 ppm		
Выходная ёмкость (приблизит.)	7560 μФ	1200 μФ	760 μФ
<b>Регулирование напряжения</b>			
Диапазон настройки	0...204 В	0...367.2 В	0...510 В
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.1% $U_{\text{Макс}}$	< 0.1% $U_{\text{Макс}}$	< 0.1% $U_{\text{Макс}}$
Линейное регулир. при ±10% $\Delta U_{\text{AC}}$	< 0.02% $U_{\text{Макс}}$	< 0.02% $U_{\text{Макс}}$	< 0.02% $U_{\text{Макс}}$
Нагр. регулир. при 0...100% нагрузки	< 0.05% $U_{\text{Макс}}$	< 0.05% $U_{\text{Макс}}$	< 0.05% $U_{\text{Макс}}$
Время нарастания 10...90% ΔU	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс
Переход. время после шага нагрузки	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“		
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% $U_{\text{Макс}}$	≤ 0.2% $U_{\text{Макс}}$	≤ 0.2% $U_{\text{Макс}}$
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 300 мВ <sub>пп</sub> < 40 мВ <sub>СКЗ</sub>	< 550 мВ <sub>пп</sub> < 65 мВ <sub>СКЗ</sub>	< 350 мВ <sub>пп</sub> < 70 мВ <sub>СКЗ</sub>
Удаленная компенсация	Макс. 5% $U_{\text{Макс}}$	Макс. 5% $U_{\text{Макс}}$	Макс. 5% $U_{\text{Макс}}$
Время спада при отсутствии нагрузки после отключения выхода	Вниз от 100% до <60 В: менее чем 10 с		
<b>Регулирование тока</b>			
Диапазон настройки	0...214.2 А	0...122.4 А	0...91.8 А
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.2% $I_{\text{Макс}}$	< 0.2% $I_{\text{Макс}}$	< 0.2% $I_{\text{Макс}}$
Линейное регулир. при ±10% $\Delta U_{\text{AC}}$	< 0.05% $I_{\text{Макс}}$	< 0.05% $I_{\text{Макс}}$	< 0.05% $I_{\text{Макс}}$
Нагр. регулир. при 0...100% $\Delta U_{\text{вых}}$	< 0.15% $I_{\text{Макс}}$	< 0.15% $I_{\text{Макс}}$	< 0.15% $I_{\text{Макс}}$
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 66 мА <sub>СКЗ</sub>	< 15.6 мА <sub>СКЗ</sub>	< 48 мА <sub>СКЗ</sub>
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“		
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% $I_{\text{Макс}}$	≤ 0.2% $I_{\text{Макс}}$	≤ 0.2% $I_{\text{Макс}}$
<b>Регулирование мощности</b>			
Диапазон настройки	0...15.3 кВт	0...15.3 кВт	0...15.3 кВт
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 1% $P_{\text{Макс}}$	< 1% $P_{\text{Макс}}$	< 1% $P_{\text{Макс}}$
Линейное регулир. при ±10% $\Delta U_{\text{AC}}$	< 0.05% $P_{\text{Макс}}$	< 0.05% $P_{\text{Макс}}$	< 0.05% $P_{\text{Макс}}$
Нагр. регул. при 10-90% $\Delta U_{\text{вых}} * \Delta I_{\text{вых}}$	< 0.75% $P_{\text{Макс}}$	< 0.75% $P_{\text{Макс}}$	< 0.75% $P_{\text{Макс}}$
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“		
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.8% $P_{\text{Макс}}$	≤ 0.85% $P_{\text{Макс}}$	≤ 0.85% $P_{\text{Макс}}$
КПД <sup>(3)</sup>	≈ 95%	≈ 94%	≈ 95%

(1) Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.

Пример: 80 В модель имеет мин. точность напряжения 0.1%, что есть 80 мВ. Устанавливая напряжение в 5 В, действительное значение может варьироваться максимально до 80 мВ, это значит, что оно может быть между 4.92 В и 5.08 В.

(2) СК значение: НЧ 0...300 кГц, ПП значение: ВЧ 0...20 мГц

(3) Типовое значение 100% выходного напряжения и 100% мощности

(4) Отображаемая погрешность добавляется к погрешности относительного актуального значения на выходе DC

<b>15 кВт</b>	<b>Модель</b>		
	<i>PSI 9200-210</i>	<i>PSI 9360-120</i>	<i>PSI 9500-90</i>
<b>Регулирование внутр. сопротивления</b>			
Диапазон настроек	0...28 Ω	0...90 Ω	0...166 Ω
Точность <sup>(1)</sup>	≤ 2% макс. сопротивления ± 0.3% максимального тока		
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“		
<b>Аналоговый интерфейс <sup>(2)</sup></b>			
Входы устанавливаемых значений	U, I, P, R		
Актуальное значение выхода	U, I		
Контрольные сигналы	DC вкл/выкл, Удалённое вкл/выкл, Режим сопротивления вкл/выкл		
Сигналы статусов	CV, OVP, OT		
Гальванич. изоляция на устройство	Макс. 725 кВ DC		
Частота опроса входов/выходов	500 Гц		
<b>Изоляция</b>	Допустимо перемещение (сдвиг потенциала) на выходе DC:		
Негативный терминал на PE	±400 В DC	±400 В DC	±725 В DC
Позитивный терминал на PE	±600 В DC	±600 В DC	±1000 В DC
AC вход <-> PE	2.5 кВ DC		
AC вход <-> DC выход	2.5 кВ DC		
<b>Прочее</b>			
Охлаждение	Управляемые температурой вентиляторы, вдув спереди, выдув сзади		
Окружающая температура	0...50°C		
Температура хранения	-20...70°C		
Влажность	< 80%, не конденсат		
Стандарты	IEC 61010:2010 EMC TÜV утверждено в соот. с IEC 61000-6-2:2005 и IEC 61000-6-3:2006 Class B		
Категория по перенапряжению	2		
Класс защиты	1		
Степень загрязнения	2		
Высота эксплуатации	< 2000 метров		
<b>Цифровые интерфейсы</b>			
Установленные	1x USB-B для коммуникации, 1x USB-A для обновлений и функций, 1x GPIB (только с опцией 3W)		
Слот (стандартная версия)	Опционально: CANopen, Profibus, Profinet, RS232, CAN, Ethernet, ModBus TCP, EtherCAT		
Гальванич. изоляция на устройство	Максимально 725 В DC		
<b>Тerminalы</b>			
Задняя сторона	Шина Share, выход DC, вход AC, удаленная компенсация, аналоговый интерфейс, USB-B, шина ведущий-ведомый, слот модуля		
Передняя сторона	USB-A		
<b>Габариты</b>			
Корпус (ШxВxГ)	19" x 3U x 609 мм		
Полные (ШxВxГ)	483 x 133 x 714 мм		
<b>Вес</b>	≈ 30 кг	≈ 30 кг	≈ 30 кг
<b>Артикул номер <sup>(3)</sup></b>	06230365	06230366	06230367

(1) Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.

(2) Технические спецификации аналогового интерфейса смотрите в секции „3.4.4.2 Спецификация аналогового интерфейса“ на странице 52

(3) Артикул номер стандартной версии, устройства с опциями будут иметь другие номера

<b>15 кВт</b>	<b>Модель</b>		
	<b>PSI 9750-60</b>	<b>PSI 91000-40</b>	<b>PSI 91500-30</b>
<b>Вход AC</b>			
Напряжение (Л-Л)	340...460 В AC, 45 - 65 Гц		
Входное подключение	3ф, PE	3ф, PE	3ф, PE
Вход. предохранитель (внутр.)	6x T16A	6x T16A	6x T16A
Ток утечки	< 3.5 мА	< 3.5 мА	< 3.5 мА
Коэффициент мощности	> 0.99	> 0.99	> 0.99
<b>Выход DC</b>			
Макс. выход. напряжение $U_{\text{Макс}}$	750 В	1000 V	1500 В
Макс. выходной ток $I_{\text{Макс}}$	60 А	40 А	30 А
Макс. выходная мощность $P_{\text{Макс}}$	15 кВт	15 kW	15 кВт
Диапазон защиты от перенапряж	0...825 В	0...1100 V	0...1650 В
Диапазон защиты перегрузки тока	0...66 А	0...44 А	0...33 А
Диапазон защиты от перегрузки	0...16.50 кВт	0...16.50 kW	0...16.50 кВт
Температурный коэффициент для установленных значений Δ/K	Напряжение / ток: 100 ppm		
Выходная ёмкость (приблизит.)	310 μФ	133 μF	84 μФ
<b>Регулирование напряжения</b>			
Диапазон настройки	0...765 В	0...1020 В	0...1530 В
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.1% $U_{\text{Макс}}$	< 0.1% $U_{\text{Макс}}$	< 0.1% $U_{\text{Макс}}$
Линейное регулир. при ±10% $\Delta U_{\text{AC}}$	< 0.02% $U_{\text{Макс}}$	< 0.02% $U_{\text{Макс}}$	< 0.02% $U_{\text{Макс}}$
Нагр. регулир. при 0...100% нагрузки	< 0.05% $U_{\text{Макс}}$	< 0.05% $U_{\text{Макс}}$	< 0.05% $U_{\text{Макс}}$
Время нарастания 10...90% ΔU	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс	Макс. 30 мс
Переход. время после шага нагрузки	< 1.5 мс	< 1.5 мс	< 1.5 мс
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“		
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% $U_{\text{Макс}}$	≤ 0.2% $U_{\text{Макс}}$	≤ 0.2% $U_{\text{Макс}}$
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 800 мВ <sub>пп</sub> < 200 мВ <sub>скз</sub>	< 2000 мВ <sub>пп</sub> < 300 мВ <sub>скз</sub>	< 2400 мВ <sub>пп</sub> < 400 мВ <sub>скз</sub>
Удаленная компенсация	Макс. 5% $U_{\text{Макс}}$	Макс. 5% $U_{\text{Макс}}$	Макс. 5% $U_{\text{Макс}}$
Время спада при отсутствии нагрузки после отключения выхода	Вниз от 100% до <60 В: менее чем 10 с		
<b>Регулирование тока</b>			
Диапазон настройки	0...61.2 А	0...40.8 А	0...30.6 А
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 0.2% $I_{\text{Макс}}$	< 0.2% $I_{\text{Макс}}$	< 0.2% $I_{\text{Макс}}$
Линейное регулир. при ±10% $\Delta U_{\text{AC}}$	< 0.05% $I_{\text{Макс}}$	< 0.05% $I_{\text{Макс}}$	< 0.05% $I_{\text{Макс}}$
Нагр. регулир. при 0...100% $\Delta U_{\text{вых}}$	< 0.15% $I_{\text{Макс}}$	< 0.15% $I_{\text{Макс}}$	< 0.15% $I_{\text{Макс}}$
Пульсации <sup>(2)</sup>	< 48 мА <sub>скз</sub>	< 10 мА <sub>скз</sub>	< 26 мА <sub>скз</sub>
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“		
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.2% $I_{\text{Макс}}$	≤ 0.2% $I_{\text{Макс}}$	≤ 0.2% $I_{\text{Макс}}$
<b>Регулирование мощности</b>			
Диапазон настройки	0...15.3 кВт	0...15.3 кВт	0...15.3 кВт
Погрешность <sup>(1)</sup> (при 23 ± 5°C)	< 1% $P_{\text{Макс}}$	< 1% $P_{\text{Макс}}$	< 1% $P_{\text{Макс}}$
Линейное регулир. при ±10% $\Delta U_{\text{AC}}$	< 0.05% $P_{\text{Макс}}$	< 0.05% $P_{\text{Макс}}$	< 0.05% $P_{\text{Макс}}$
Нагр. регул. при 10-90% $\Delta U_{\text{вых}} * \Delta I_{\text{вых}}$	< 0.75% $P_{\text{Макс}}$	< 0.75% $P_{\text{Макс}}$	< 0.75% $P_{\text{Макс}}$
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“		
Дисплей: Точность <sup>(4)</sup>	≤ 0.85% $P_{\text{Макс}}$	≤ 0.85% $P_{\text{Макс}}$	≤ 0.85% $P_{\text{Макс}}$
КПД <sup>(3)</sup>	≈ 94%	≈ 94%	≈ 95%

(1) Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.

Пример: 80 В модель имеет мин. точность напряжения 0.1%, что есть 80 мВ. Устанавливая напряжение в 5 В, действительное значение может варьироваться максимально до 80 мВ, это значит, что оно может быть между 4.92 В и 5.08 В.

(2) СК значение: НЧ 0...300 кГц, ПП значение: ВЧ 0...20 мГц

(3) Типовое значение 100% выходного напряжения и 100% мощности

(4) Отображаемая погрешность добавляется к погрешности относительного актуального значения на выходе DC

<b>15 кВт</b>	<b>Модель</b>		
	<b>PSI 9750-60</b>	<b>PSI 91000-40</b>	<b>PSI 91500-30</b>
<b>Регулирование внутр. сопротивления</b>			
Диапазон настроек	0...375 Ω	0...810 Ω	0...1500 Ω
Точность <sup>(1)</sup>	≤ 2% макс. сопротивления ± 0.3% максимального тока		
Дисплей: Разрешение	Смотрите секцию „1.9.6.4. Разрешение отображаемых значений“		
<b>Аналоговый интерфейс <sup>(2)</sup></b>			
Входы устанавливаемых значений	U, I, P, R		
Актуальное значение выхода	U, I		
Контрольные сигналы	DC вкл/выкл, Удалённое вкл/выкл, Режим сопротивления вкл/выкл		
Сигналы статусов	CV, OVP, OT		
Гальванич. изоляция на устройство	≤725 В DC	≤1800 В DC	≤1800 В DC
Частота опроса входов/выходов	500 Гц		
<b>Изоляция</b>	Допустимо перемещение (сдвиг потенциала) на выходе DC:		
Негативный терминал на PE	±725 В DC	±1000 В DC	±1000 В DC
Позитивный терминал на PE	±1000 В DC	±1500 В DC	±1800 В DC
AC вход <-> PE	2.5 кВ DC		
AC вход <-> DC выход	2.5 кВ DC		
<b>Прочее</b>			
Охлаждение	Управляемые температурой вентиляторы, вдув спереди, выдув сзади		
Окружающая температура	0...50°C		
Температура хранения	-20...70°C		
Влажность	< 80%, не конденсат		
Стандарты	IEC 61010:2010 EMC TÜV утверждено в соот. с IEC 61000-6-2:2005 и IEC 61000-6-3:2006 Class B		
Категория по перенапряжению	2		
Класс защиты	1		
Степень загрязнения	2		
Высота эксплуатации	< 2000 метров		
<b>Цифровые интерфейсы</b>			
Установленные	1x USB-B для коммуникации, 1x USB-A для обновлений и функций, 1x GPIB (только с опцией 3W)		
Слот (стандартная версия)	Опционально: CANopen, Profibus, Profinet, RS232, CAN, Ethernet, ModBus TCP, EtherCAT		
Гальванич. изоляция на устройство	≤725 В DC	≤1800 В DC	≤1800 В DC
<b>Тerminalы</b>			
Задняя сторона	Шина Share, выход DC, вход AC, удаленная компенсация, аналоговый интерфейс, USB-B, шина ведущий-ведомый, слот модуля		
Передняя сторона	USB-A		
<b>Габариты</b>			
Корпус (ШxВxГ)	19" x 3U x 609 мм		
Полные (ШxВxГ)	483 x 133 x 714 мм		
<b>Вес</b>	≈ 30 кг	≈ 30 кг	≈ 30 кг
<b>Артикул номер <sup>(3)</sup></b>	06230368	06230370	06230369

(1 Относительно номинального значения, точность определяет максимальное отклонение между установленным значением и актуальным.

(2 Технические спецификации аналогового интерфейса смотрите в секции „3.4.4.2 Спецификация аналогового интерфейса“ на странице 52

(3 Артикул номер стандартной версии, устройства с опциями будут иметь другие номера

## 1.8.4 Обзоры

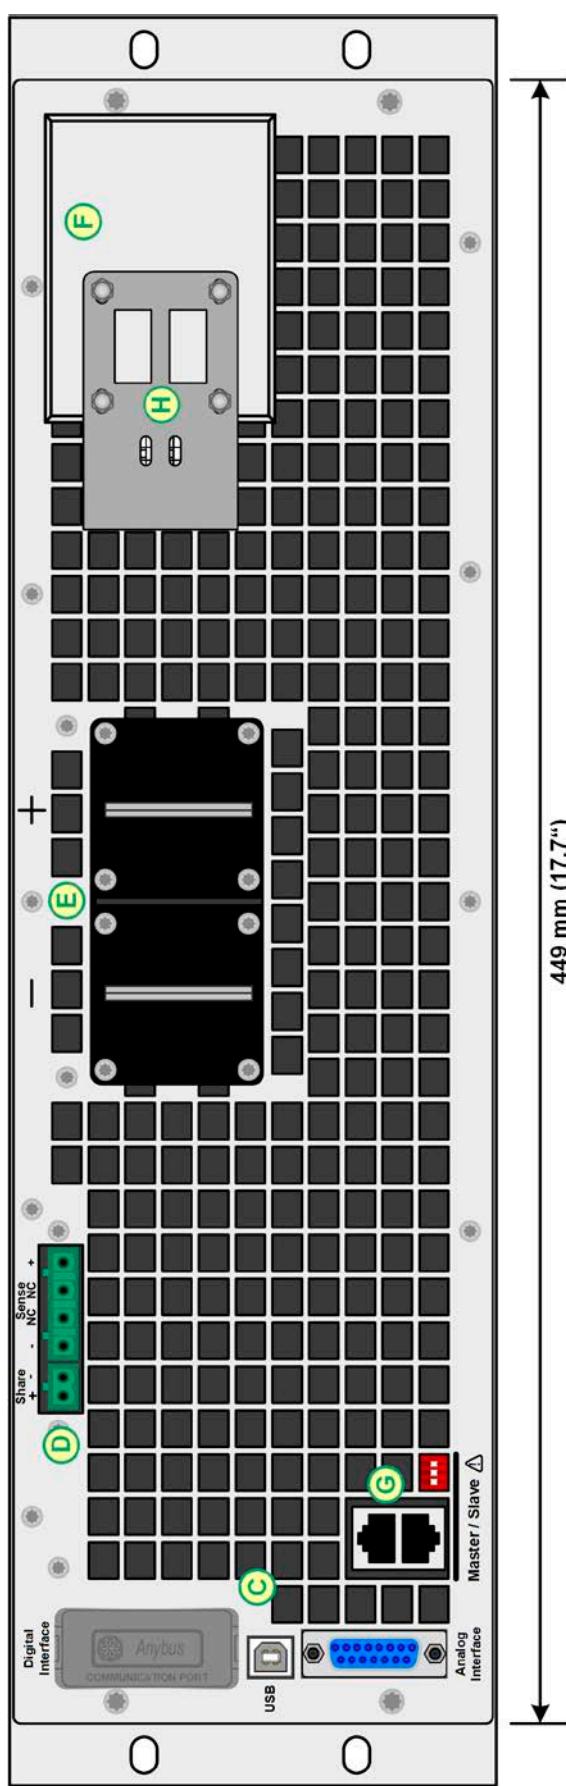
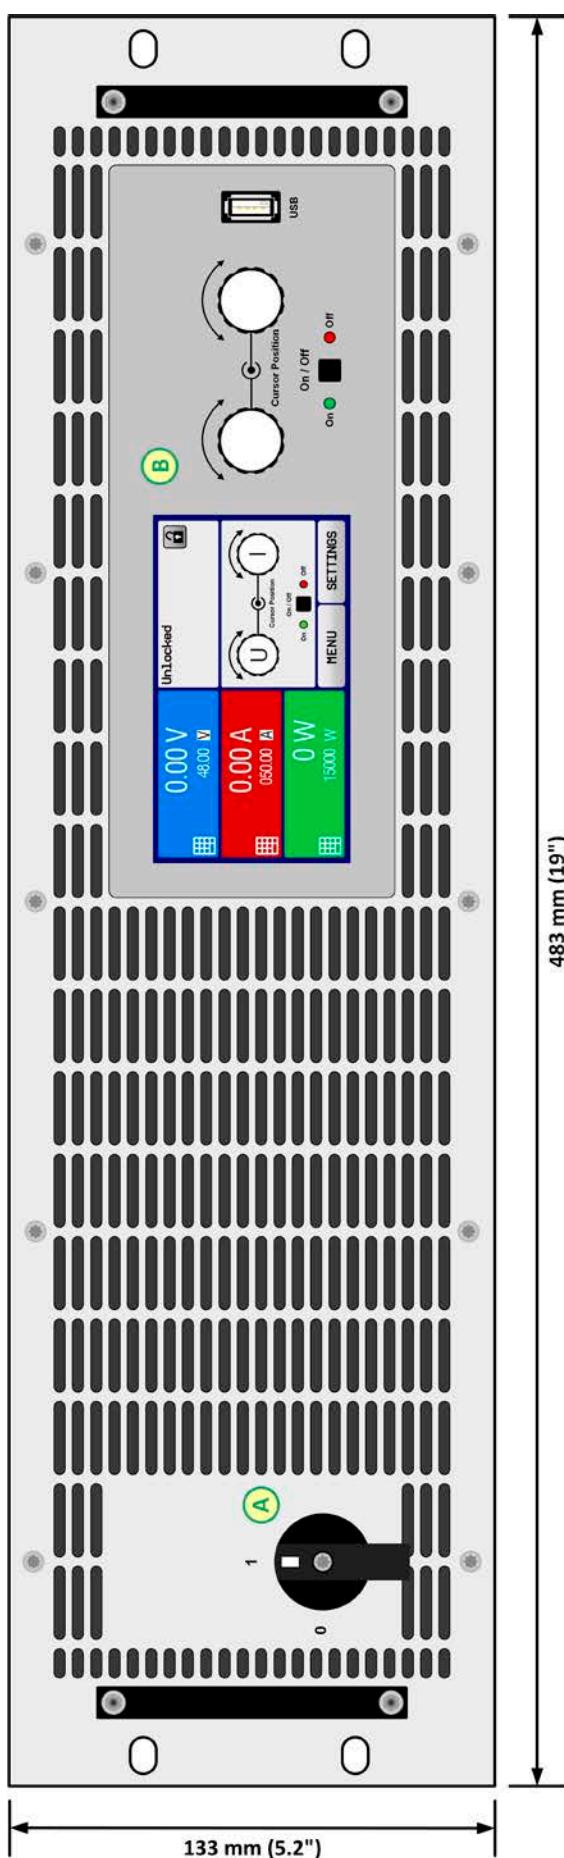


Рисунок 1 - Вид спереди

Рисунок 2 - Вид сзади (стандартная версия)

- А - Тумблер питания
- В - Панель управления
- С - Интерфейсы (цифровой, аналоговый)
- Д - Шина Share и подключение удал. компенсации
- Е - Выход DC (обзор показывает подключение типа 1)
- Г - Порты Ведущий-Ведомый
- Н - Фиксатор штекера и ослабитель
- Ф - Подсоединение входа АС

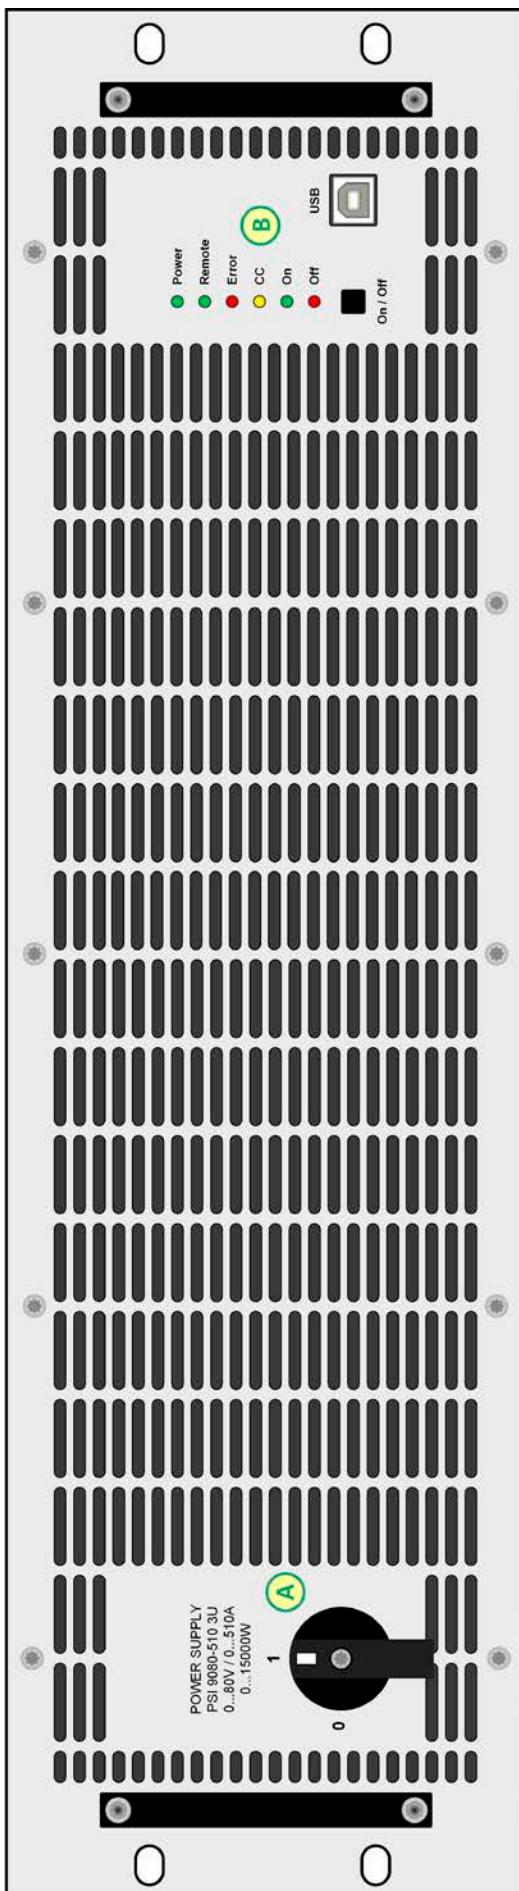


Рисунок 3 - Вид спереди (PSI 9000 Slave)

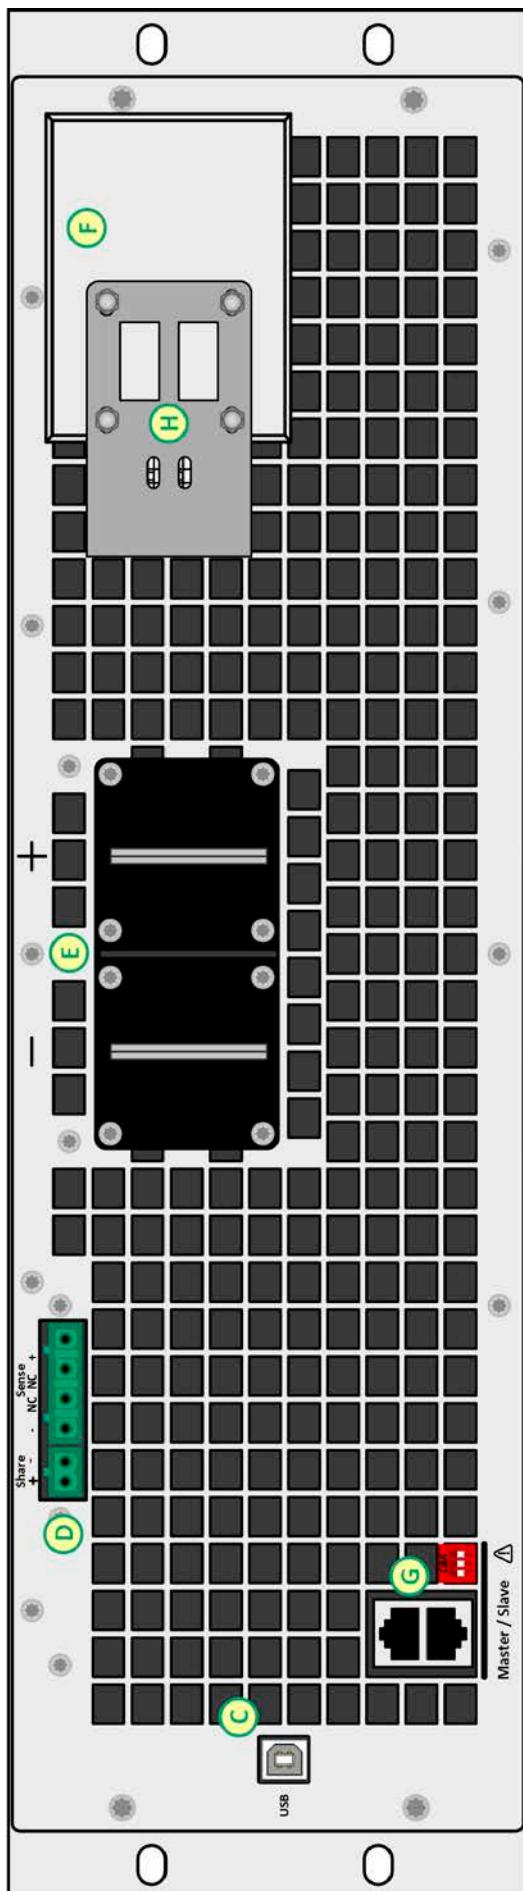


Рисунок 4 - Вид сзади (PSI 9000 Slave)

А - Тумблер питания  
 В - Панель управления  
 С - USB интерфейс  
 D - Шина Share и подключение удал. компенсации  
 Е - Выход DC  
 F - AC входной фильтр  
 Г - Порты Ведущий-Ведомый  
 Н - Фиксатор штекера и ослабитель натяжения

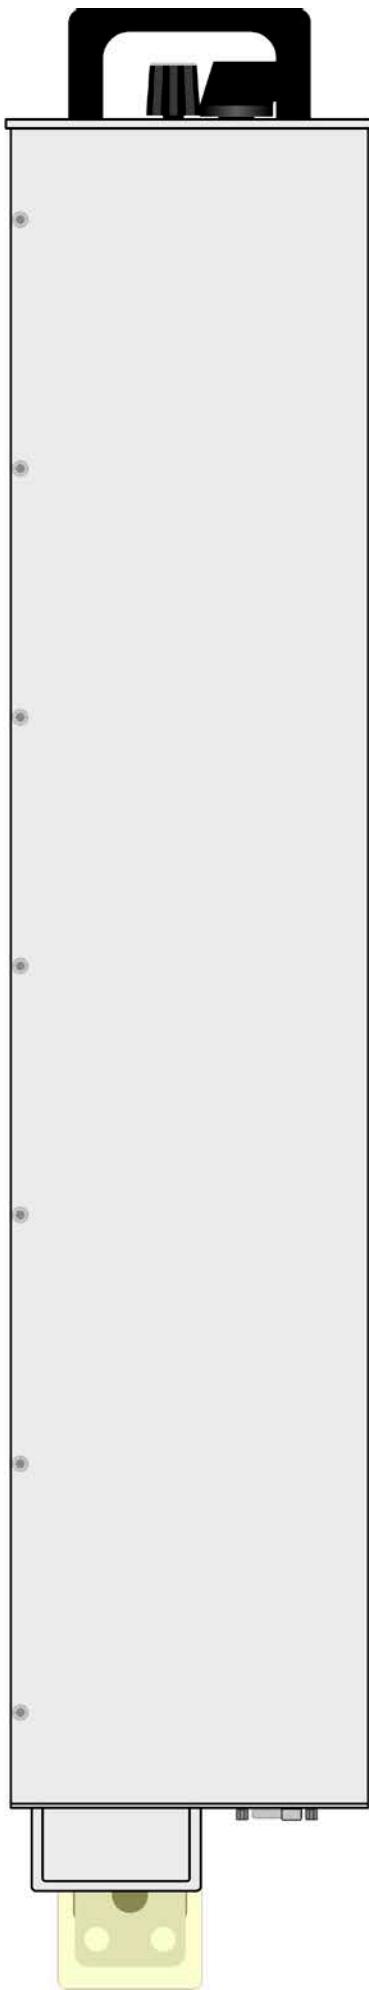


Рисунок 5 - Левая сторона

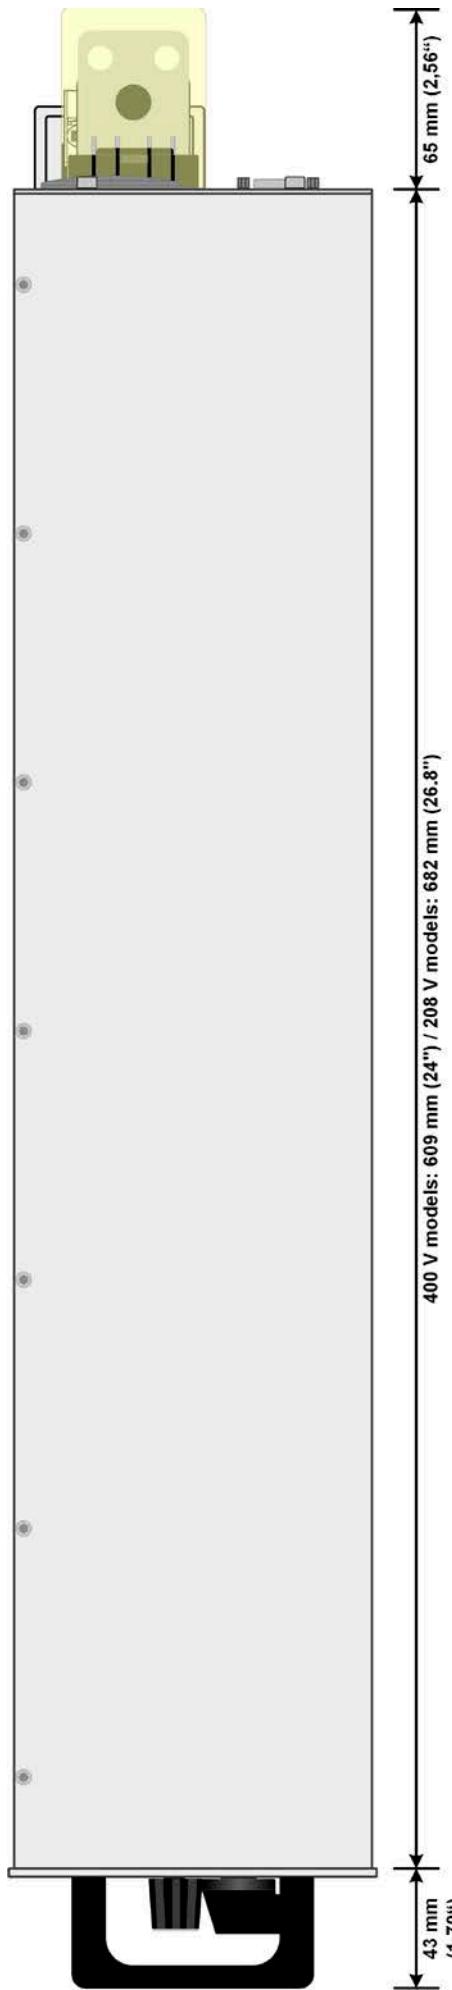


Рисунок 6 - Правая сторона

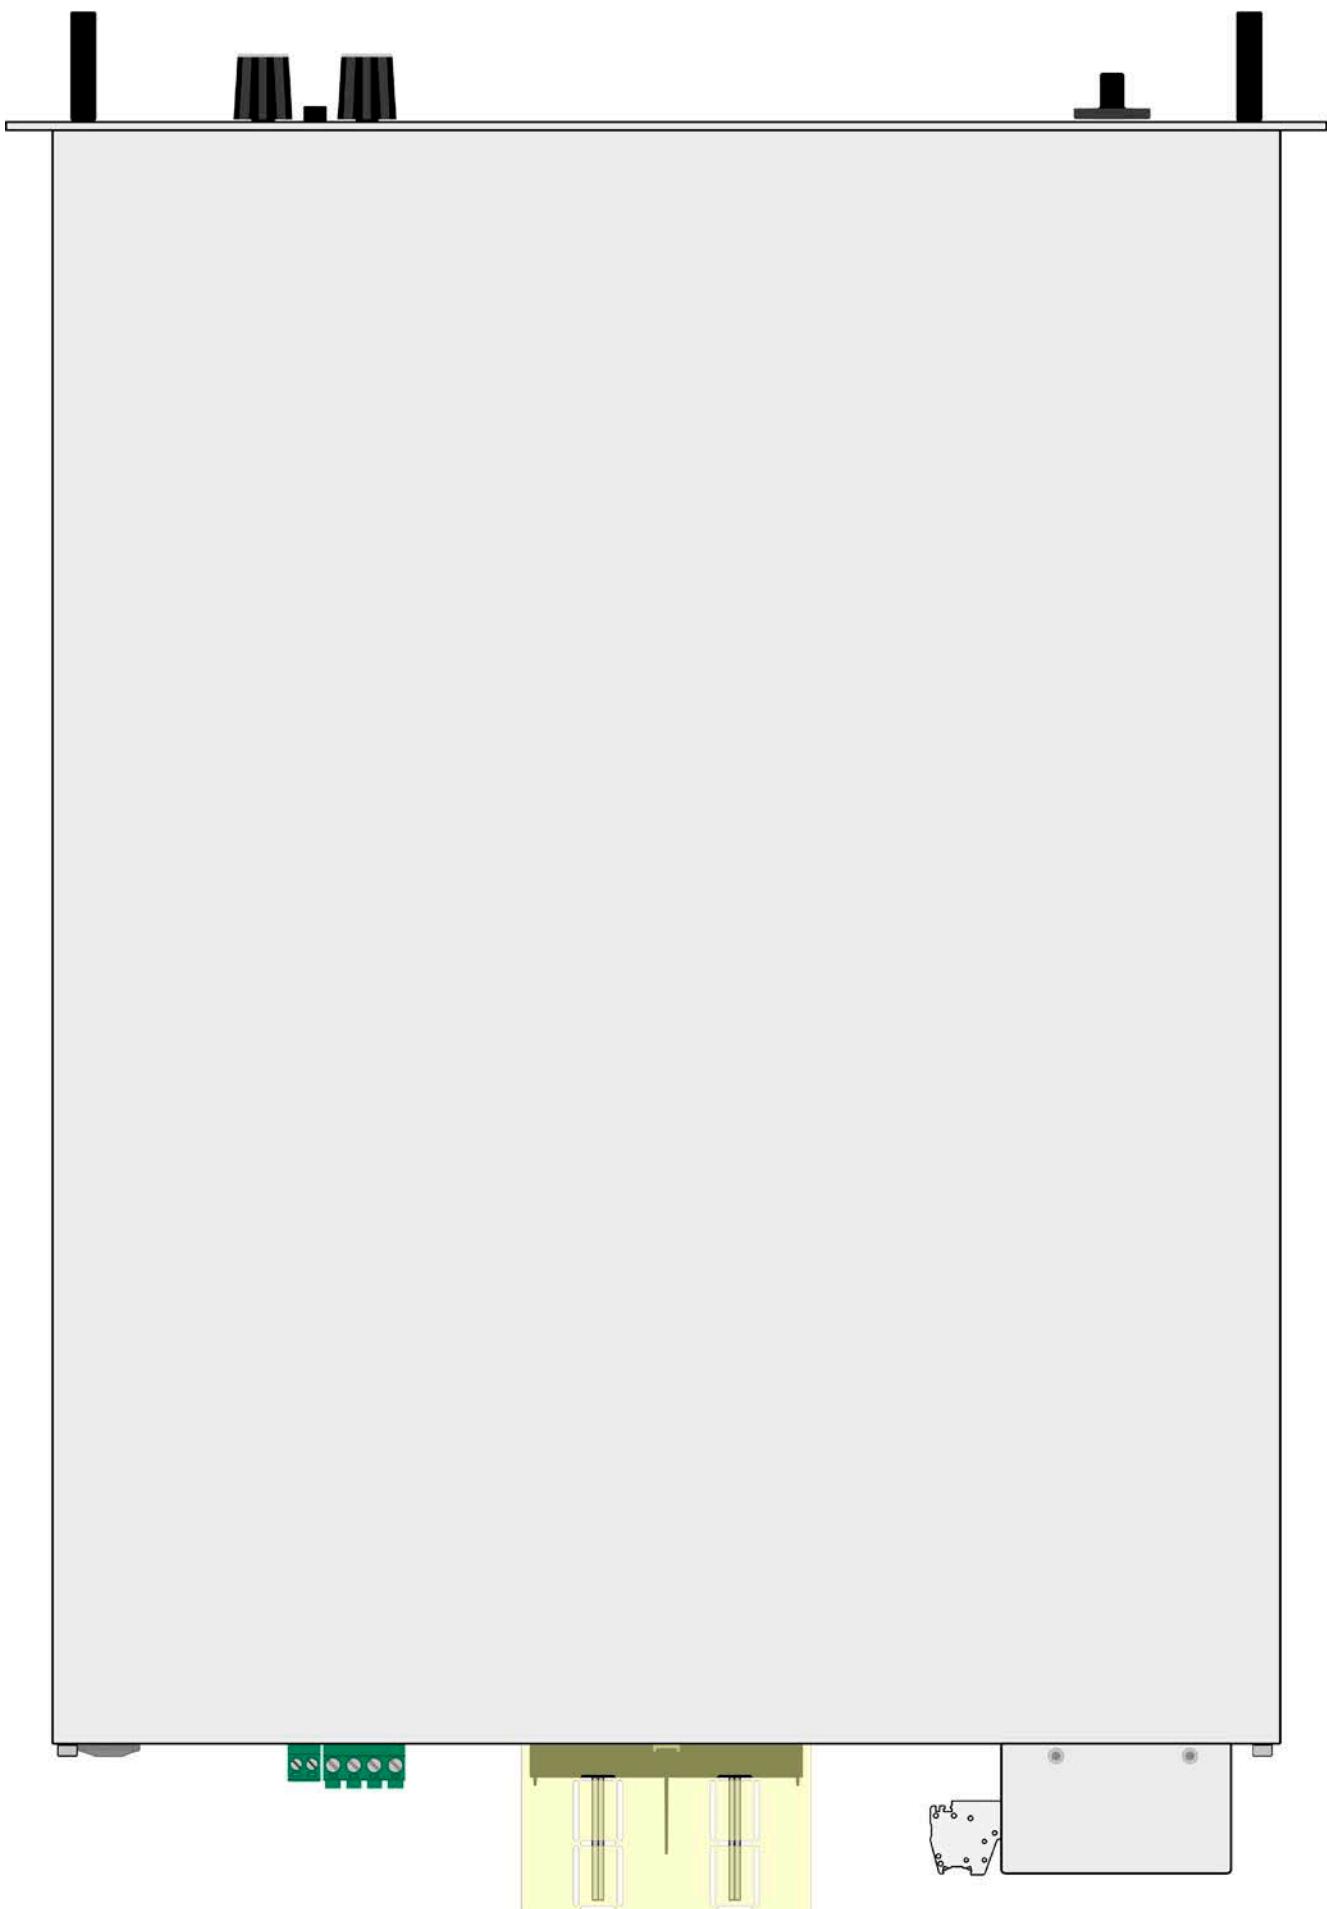


Рисунок 7 - Вид сверху

## 1.8.5 Элементы управления

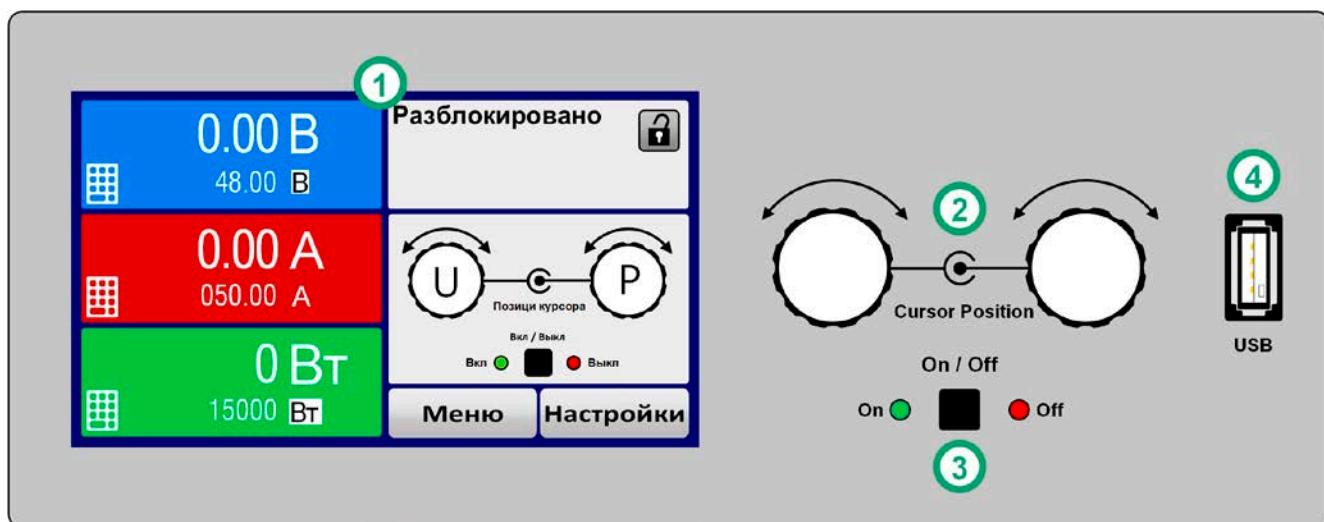


Рисунок 8- Панель управления

**Обзор элементов панели управления**

Подробное описание смотрите в секции „1.9.6. Панель управления HMI“.

<b>(1)</b>	<b>Сенсорный дисплей</b> Используется для выбора устанавливаемых значений, меню, состояний и отображает актуальные значения и статус. Сенсорный экран может управляться пальцем или стилусом.
<b>(2)</b>	<b>Вращающаяся ручка с функцией нажатия</b> Левая ручка (вращение): установка значений напряжения, мощности или сопротивления, или установка значений параметров в меню. <b>Левая ручка (нажатие):</b> выбор установки десятичных знаков (курсор) в текущем выборе значения. Правая ручка (вращение): установка значения тока, мощности или сопротивления, или установка значений параметров в меню. <b>Правая ручка (нажатие):</b> выбор установки десятичных знаков (курсор) в текущем выборе значения.
<b>(3)</b>	<b>Кнопка Включения/Выключения DC выхода</b> Используется для включения и выключения DC выхода, так же используется для запуска функций. Светодиоды On и Off отображают состояние выхода DC, при этом неважно, управляет ли устройство вручную или удалённо.
<b>(4)</b>	<b>Порт USB-A</b> Для подключения стандартных USB носителей. Подробности смотрите в секции „1.9.6.5. USB порт (передняя сторона)“.

## 1.9 Конструкция и функции

### 1.9.1 Общее описание

Электронные высокопроизводительные источники питания серии PSI 9000 3U подходят, главным образом, для систем тестирования и промышленного контроля, благодаря их компактной конструкции 19 дюймового корпуса высотой 3U. Отдельно от базовых функций источников питания, могут воспроизводиться кривые по устанавливаемым точкам в интегрированном генераторе функций (синус, прямоугольник, треугольник и другие виды кривых). Произвольный генератор кривых (100 точек) может сохранять и загружать с USB носителя.

Для удалённого управления через ПК или ПЛК, устройства стандартно поставляются со портом USB на задней панели, а также гальванически изолированным аналоговым интерфейсом.

Через опциональные встраиваемые модули, могут быть добавлены такие интерфейсы, как RS232, Profibus, Profinet, ModBus TCP, CAN, CANopen, Ethernet или EtherCat. Они позволяют устройствам подключаться к стандартным промышленным шинам, добавлением или сменой небольшого модуля. Конфигурация является очень простой.


В дополнение, устройства имеют стандартную возможность параллельного соединения через шину Share, для деления постоянного тока и для подлинного соединения «ведущий-ведомый» с суммированием значений ведомых блоков, так же предлагается, как стандарт. Оперирование в этом направлении позволяет до 16 блокам быть объединенными в одну систему с общей мощностью до 240 кВт.

Все модели управляются микропроцессором. Это позволяет точно и быстро измерять и демонстрировать действующие значения параметров.

### 1.9.2 Блок диаграмма

Блок диаграмма иллюстрирует главные компоненты внутри устройства и их взаимосвязь.

Цифровые, управляемые микропроцессором, компоненты (KE, DR, HMI) могут программно обновляться.

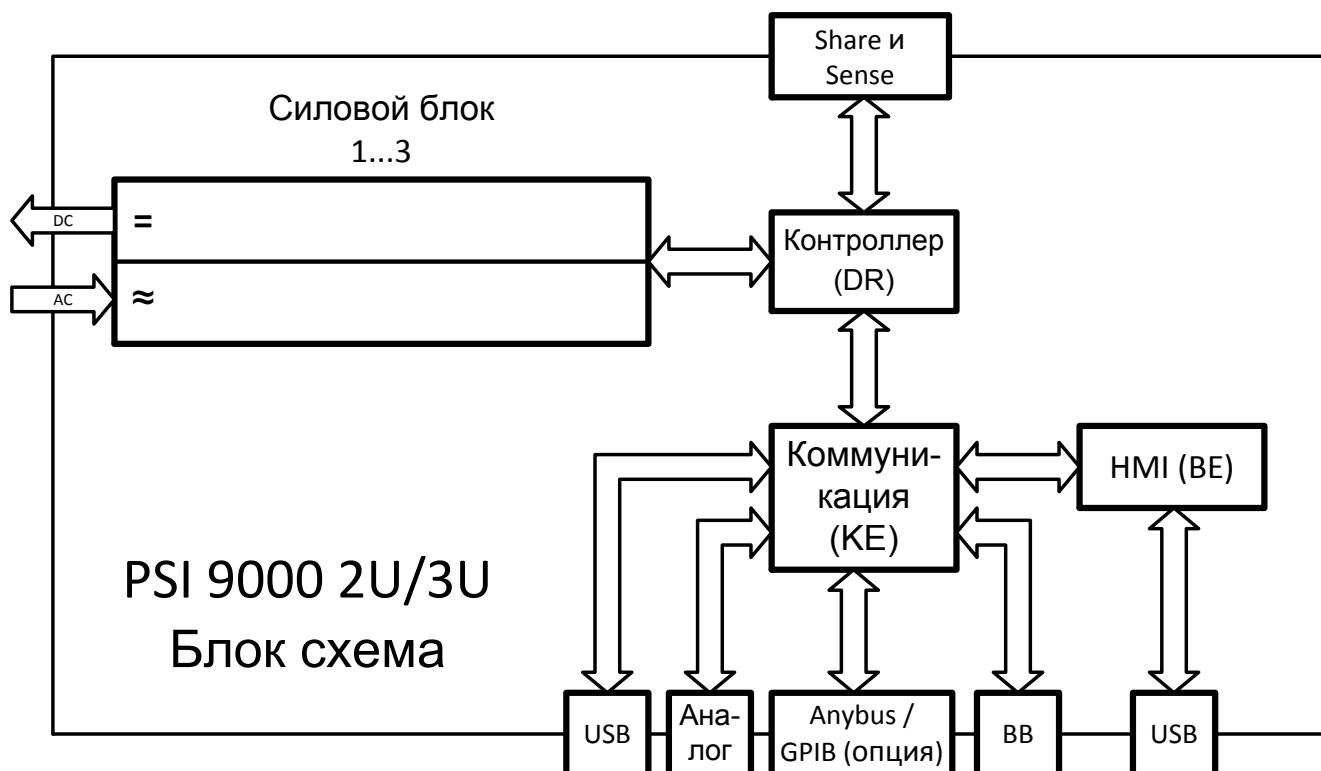

**1.9.3 Комплект поставки**

- 1 x Источник питания
- 1 x Штекер для Share Bus
- 1 x Штекер для удалённую компенсацию
- 1 x 1.8 метра кабель USB
- 1 x Набор покрытий терминала DC
- 1 x Покрытие терминала Share/Sense (только с моделями от 750 В)
- 1 x Носитель USB с документацией и программным обеспечением
- 1 x Вставка АС коннектора (хомутового типа)
- 1 x Набор для ослабления натяжения (предустановленный)

**1.9.4 Аксессуары**

Для этих устройств доступны следующие аксессуары:

<b>IF-AВ</b> Цифровые интерфейс модули	Доступны вставляемые и сменяемые интерфейс модули для RS232, CANopen, Ethernet, Profibus, Profinet, ModBus TCP, EtherCAT или CAN. Подробности об интерфейс модулях и программировании через эти интерфейсы, можно найти в отдельной документации. Обычно она доступна на носителе USB, который поставляется с устройством, или её можно найти на сайте производителя в PDF.
--	---

**1.9.5 Опции**

Эти опции обычно заказываются вместе с устройством, они встроены или предконфигурируются во время процесса производства.

<b>POWER RACKS</b> 19"-стойка	Стойки в различных конфигурациях высотой до 42U доступны как параллельные системы, или смешаны с электронными нагрузками, для построения тестовых систем. Подробная информация в каталоге, на нашем сайте или по запросу.
<b>HS</b> High-Speed Ramping	Увеличивается динамика выходного напряжения через сокращение выходной емкости на выходе DC.  ПОМЕТКА: другие выходные значения, как пульсации, возрастают. Эта постоянная опция не может быть отключена.
<b>3W</b> GPIB интерфейс	Заменяет стандартный слот для устанавливаемых интерфейс модулей портом GPIB. Эта опция может быть удалена по запросу. Устройство сохраняет аналоговый интерфейс и USB. Через порт GPIB могут поддерживаться только команды SCPI.
<b>PSI 9000 SLAVE</b> Дополнительные ведомые блоки	Эти ведомые блоки предназначены для увеличения мощности некоторых стандартных моделей серии PSI 9000 3U. Они не имеют HMI и предназначаются только для управления от ведущего.  SLAVE блоки можно заказать по артикулу номеру и модифицировать на месте. Соединительный кабель подключения ведущий-ведомый идет в комплекте.  Доступны следующие ведомые модели:

Модель	Артикул	Можно расширить:
PSI 9080-510 3U Slave	06290364	PSI 9080-510 3U
PSI 9200-210 3U Slave	06290365	PSI 9200-210 3U
PSI 9360-120 3U Slave	06290366	PSI 9360-120 3U
PSI 9500-90 3U Slave	06290367	PSI 9500-90 3U
PSI 9750-60 3U Slave	06290368	PSI 9750-60 3U
PSI 91500-30 3U Slave	06290369	PSI 91500-30 3U


## 1.9.6 Панель управления HMI

HMI (Human Machine Interface) состоит из дисплея с сенсорным экраном, двух вращающихся ручек, кнопки и порта USB.

### 1.9.6.1 Сенсорный дисплей

Графический сенсорный дисплей разделен на разные участки. Сам дисплей чувствителен к прикосновениям и может управляться пальцем или стилусом, для выполнения действий с оборудованием.

В нормальном режиме, левая часть используется для отображения актуальных и установленных значений, и правая часть для информации о статусе:

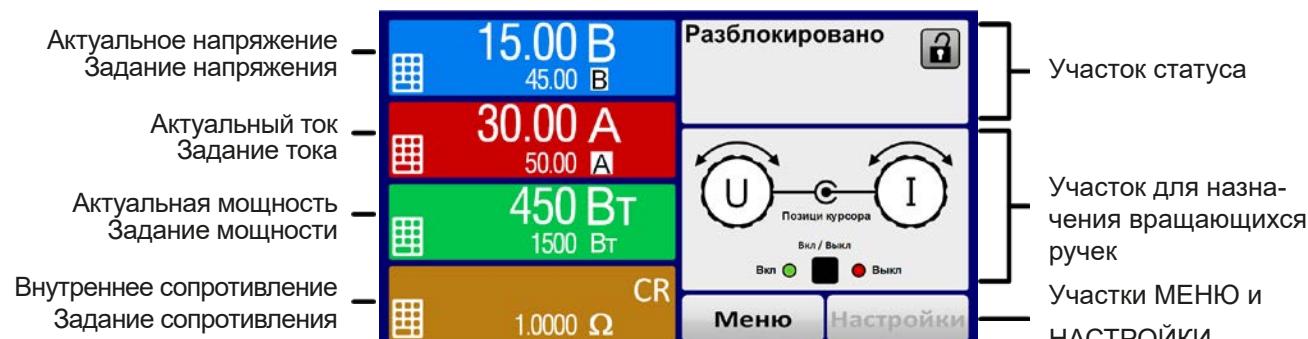

Сенсорные участки можно включать и отключать:



**Меню**

Чёрный текст или символ =  
Включен

Серый текст или символ =  
Отключен

Это применимо ко всем сенсорным участкам на главном экране и всех страниц меню.

#### • Участок актуальных / устанавливаемых значений (левая сторона)

В нормальном режиме отображаются выходные значения DC (большие цифры) и установленные значения (маленькие цифры) для напряжения, тока и мощности. Установочное значение сопротивления отображается только при активном режиме сопротивления.

Когда выход DC включен, актуальные регулируемые режимы **CV**, **CC**, **CP** или **CR** отображаются рядом с соответствующими актуальными значениями.

Устанавливаемые значения могут регулироваться вращающимися ручками рядом с дисплеем или могут быть введены напрямую из сенсорной панели. При регулировке ручками, нажав на нее, выделится цифра для ее изменения. Логичным образом, значение увеличиваются при вращении по часовой стрелке и уменьшаются при вращении в обратном направлении.

Главный экран и диапазоны настройки:

Дисплей	Велич.	Диапазон	Описание
Актуальное напряжение	V	0-125% U <sub>ном</sub>	Актуальное значение выходного напряжения DC
Устанавливаемое значение напряжения <sup>(1)</sup>	V	0-102% U <sub>ном</sub>	Устанавливаемое значение ограничивающее выходное напряжение
Актуальный ток	A	0.2-125% I <sub>ном</sub>	Актуальное значение выходного тока DC
Устанавливаемое значение тока <sup>(1)</sup>	A	0-102% I <sub>ном</sub>	Устанавливаемое значение ограничивающее выходной ток
Актуальная мощность	Bт, кВт	0-125% P <sub>ном</sub>	Актуальное значение выходной мощности, P = U * I
Устанавливаемое значение мощности <sup>(1)</sup>	Bт, кВт	0-102% P <sub>ном</sub>	Устанавливаемое значение ограничивающее выходную мощность
Устанавливаемое значение внутреннего сопротивления <sup>(1)</sup>	Ω	0-100% R <sub>Макс</sub>	Устанавливаемое значение для симулирования внутреннего сопротивления
Ограничения настроек	те же	0-102% ном	U-макс, I-мин и т.д., относительно физических величин
Установки защиты	те же	0-110% ном	OVP, OCP и т.д., относительно физических величин

<sup>(1)</sup> Действительно также для значений относящихся к этим физическим величинам, как OVD для напряжения и UCD для тока


- **Дисплей статуса (верху справа)**

Этот участок отображает тексты статуса и символы:

Дисплей	Описание
<b>Блокировано</b>	HMI заблокирован
<b>Разблокировано</b>	HMI разблокирован
<b>Удаленно:</b>	Устройство находится под удаленным управлением от...
<b>Аналог</b>	...встроенного аналогового интерфейса
<b>USB и другие</b>	...встроенного USB порта или подключаемого интерфейс модуля
<b>Локально</b>	Устройство заблокировано пользователем от удаленного управления
<b>Тревога:</b>	Сигнал тревоги, с которым еще не ознакомились или которое еще актуально
<b>Событие:</b>	Определенное событие, которое уже произошло и с которым еще не ознакомились
<b>Ведущий</b>	Активирован режим Ведущий-Ведомый, устройство является ведущим
<b>Ведомый</b>	Активирован режим Ведущий-Ведомый, устройство является ведомым
<b>Функция:</b>	Активирован генератор функций, функция загружена
 / 	Регистрация данных на носитель USB активна или не удалась

- **Участок для назначения вращающихся ручек**

Две вращающиеся ручки рядом с экраном могут быть назначены для различных функций. Этот участок отображает актуальные назначения. Ассоциации могут быть изменены касанием сенсора, если этот участок незаблокирован. Дисплей меняется на:

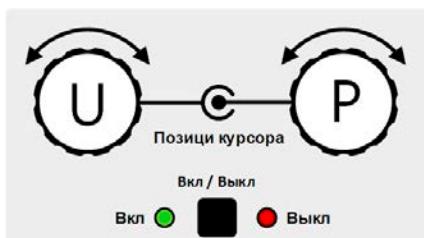

Физические единицы ручек показывают текущие назначения. На источнике питания левая ручка всегда предназначена для напряжения, тогда как правая может быть переключена касанием изображения.

Участок отобразит тогда назначение:

**U I**

Левая ручка: напряжение  
Правая ручка: ток

**U P**

Левая ручка: напряжение  
Правая ручка: мощность

**U R**

Левая ручка: напряжение  
Правая ручка: сопротивление

Другие устанавливаемые значения не могут быть настроены вращающейся ручкой, до тех пор пока назначения не будут изменены. Тем не менее, значения могут быть введены напрямую при помощи десятичной

клавиатуры на маленькой иконке  . Альтернативно к отображению ручки, назначение может быть изменено касанием цветных участков задания значений.

### 1.9.6.2 Вращающиеся ручки



При нахождении устройства в ручном режиме работы, две вращающиеся ручки используются для подстройки устанавливаемых значений, а также для установки параметров в НАСТРОЙКИ и МЕНЮ. Для подробного описания каждой функции, смотри секцию „3.4 Управление с передней панели“ на странице 44.

### 1.9.6.3 Функция нажатия ручек

Вращающиеся ручки также имеют функцию нажатия, которая используется для перемещения курсора при настройках всех значений, как показано:

120.00 A → 120.00 A → 120.00 A

#### 1.9.6.4 Разрешение отображаемых значений

На дисплее, устанавливаемые значения могут быть настроены с фиксированными приращениями. Количество десятичных знаков зависит от модели устройства. Значения имеют 3 или 5 знаков. Актуальные и устанавливаемые значения всегда имеют одинаковое количество цифр.

Настройка разрешения и количество цифр устанавливаемых значений на дисплее:

Напряжение OVP, UVD, OVD, U-мин, U-макс			Ток OCP, UCD, OCD, I-мин, I-макс			Мощность OPP, OPD, P-макс			Сопротивление R-макс		
Номи- нал	Циф- ры	Мин. прира- щение	Номинал*	Циф- ры	Мин. прира- щение	Номинал*	Циф- ры	Мин. при- ращение	Номинал	Циф- ры	Мин. прираще- ние
≤ 80 В	4	0.01 В	20 А	5	0.001 А	≤ 6600 Вт	4	1 Вт	≤ 7 Ω	5	0.0001 Ω
200 В	5	0.01 В	30 А - 90 А	4	0.01 А	≥ 10000 Вт	5	1 Вт	14 Ω - 90 Ω	5	0.001 Ω
360 В	4	0.1 В	120 А - 210 А	5	0.01 А	ВВ < 10 кВт	3	0.1 кВт	135 Ω - 526 Ω	5	0.01 Ω
500 В	4	0.1 В	≥ 340 А	4	0.1 А	ВВ < 100 кВт	4	0.01 кВт	≥ 1000 Ω	5	0.1 Ω
750 В	4	0.1 В	ВВ > 1000 А	4	1 А	ВВ ≥ 100 кВт	4	0.1 кВт			
≥1000 В	5	0.1 В									

\* ВВ = ведущий-ведомый

#### 1.9.6.5 USB порт (передняя сторона)

USB порт на передней панели, расположенный справа от вращающихся ручек, предназначается для подключения стандартных носителей информации на USB и используется для загрузки или сохранения секвенций произвольного и XY генератора, и также для записи измеренных данных при работе.

USB 2.0 поддерживаются и должны иметь формат **FAT32** и **максимальную ёмкость 32 ГБ**. USB 3.0 тоже работают, но не от всех производителей. Все поддерживаемые файлы должны содержаться в определенной папке, в корневом каталоге носителя USB. Эта папка должна иметь имя **HMI\_FILES**, как если бы, компьютер распознал бы путь G:\HMI\_FILES, при носителе, имеющем логическое имя G.

Панель управления устройства может считывать следующие типы файлов и имена с носителя:

wave_u<ваш_текст>.csv	Произвольная кривая генератора функции для напряжения (U) или тока (I) Имя должно начинаться с wave_u / wave_i, остаток может быть задан.
profile_<ваш_текст>.csv	Ранее сохранённый профиль пользователя. Макс. 10 файлов на выбор отображаются при загрузке профиля пользователя.
iu<ваш_текст>.csv	IU или UI таблица для генератора функций XY.
ui<ваш_текст>.csv	Имя должно начинаться с ui или ui, остальное определяется пользователем.
rv<ваш_текст>.csv	PV или FC таблица для генератора функций XY.
fc<ваш_текст>.csv	Имя должно начинаться с rv или fc, остальное определяется пользователем.
pv_day_et_<ваш_текст>.csv	Файл данных тенденции дня для загрузки для симуляции режимов ДЕНЬ И/Т и ДЕНЬ У/И расширенной PV функции. Подробностисмотрите в секции „3.10.15.5. Тенденция дня“.
pv_day_ui_<ваш_текст>.csv	

Панель управления устройства может сохранять следующие типы файлов и имена на носитель USB:


usb_log_<номер>.csv	Файл с данными регистрации, записанными при нормальной работе в всех режимах. Структура файла идентична, которая генерируется в функции Регистрация в EA Power Control. Поле <номер> в имени файла автоматически считает, имеются ли файлы с таким же именем в папке.
profile_<номер>.csv	Сохранённый профиль. Номер в имени файла является счетчиком и не относится актуальному профилю в HMI. Макс. 10 файлов на выбор отображаются при загрузке профиля пользователя.
rv<номер>.csv	Таблица данных функции PV, рассчитанная устройством. Можно загрузить снова.
fc<номер>.csv	Таблица данных функции FC, рассчитанная устройством. Можно загрузить снова.
wave_u<номер>.csv	Данные заданных точек (здесь: секвенции) от произвольного генератора по напряжению U или току I.
wave_i<номер>.csv	
pv_record_<номер>.csv	Данные из опции записи данных расширенной PV функции в соответствии с EN 50530. Подробностисмотрите в секции „3.10.15.7. Запись данных“.

### 1.9.7 USB порт Тип В (задняя сторона)

USB-B порт на задней стороне устройства обеспечивает коммуникацию с устройством и обновление программных прошивок. Поставляемый в комплекте кабель USB, может быть использован для подключения к ПК (USB 2.0 или 3.0). Драйвер поставляется вместе с устройством и устанавливает виртуальный COM порт. Подробности об удаленном управлении могут быть найдены на веб сайте производителя или на поставляемом носителе USB.

Устройству может быть задан адрес через этот порт, также используя международный протокол ModBus или язык SCPI. Устройство распознает сообщение используемого протокола автоматически.


При работе в удаленном режиме USB порт не имеет приоритета над интерфейс модулем (смотри ниже) или аналоговым интерфейсом и может, следовательно, быть только использован альтернативно к ним. Тем не менее, функция мониторинга всегда доступна.

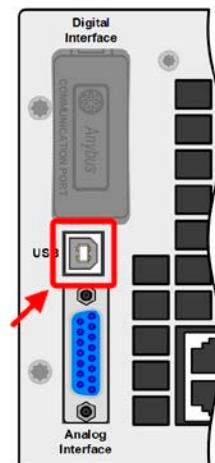

### 1.9.8 Слот интерфейс модуля

Этот слот на задней стороне устройства (только со стандартными моделями, блоки с установленной опцией 3W отличаются) доступен для различных модулей типов интерфейса серии IF-AB. Доступны следующие опции:

Артикул номер	Имя	Описание
35400100	IF-AB-CANO	CANopen, 1x Sub-D 9контактный «папа»
35400101	IF-AB-RS232	RS 232, 1x Sub-D 9контактный «папа» (нуль modem)
35400103	IF-AB-PBUS	Profibus DP-V1 Slave, 1x Sub-D 9конт. «мама»
35400104	IF-AB-ETH1P	Ethernet, 1x RJ45
35400105	IF-AB-PNET1P	ProfiNET IO, 1x RJ45
35400106	IF-AB-DNET	Devicenet, 1x Wagoplug 5контактный
35400107	IF-AB-MBUS1P	ModBus TCP, 1x RJ45
35400108	IF-AB-ETH2P	Ethernet, 2x RJ45
35400109	IF-AB-MBUS2P	ModBus TCP, 2x RJ45
35400110	IF-AB-PNET2P	ProfiNET IO, 2x RJ45
35400112	IF-AB-ECT	EtherCAT, 2x RJ45

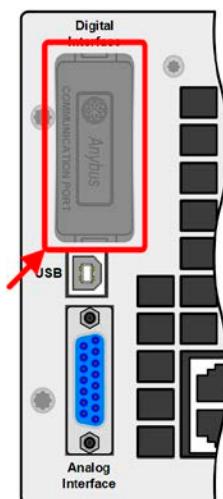

Установленные модули могут быть легко заменены пользователем. Обновление ПО устройства может быть необходимо для опознания и поддержки определенных модулей.

При удаленном управлении, интерфейс модуль не имеет приоритета над портом USB или аналоговым интерфейсом и может быть использован альтернативно к ним. Функция мониторинга всегда доступна.




Выключите устройство перед установкой или удалением модуля!

### 1.9.9 Аналоговый интерфейс

Этот 15 контактный D-sub разъем на задней стороне устройства обеспечивает удаленное управление устройством через аналоговые и цифровые сигналы.

При работе в удаленном управлении, аналоговый интерфейс может быть использован только альтернативно цифровому. Тем не менее, функция мониторинга всегда доступна.


Диапазон входного напряжения устанавливаемых значений и диапазон выходного напряжения мониторинговых значений, так же, как и уровень опорного напряжения, могут быть установлены в меню настроек устройства, в интервалах между 0-5 В или 0-10 В, в каждом случае для регулирования диапазона 0-100%.

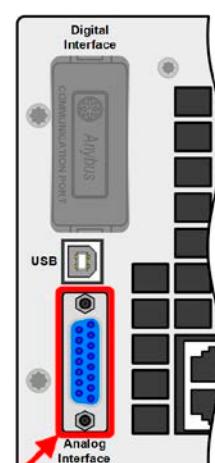

### 1.9.10 Коннектор шины Share

2 контактный разъём Phoenix «Share» на задней стороне устройства обеспечивает подключение к разъемам, с таким же именем, совместимых источников питания, чтобы достигнуть сбалансированной распределения нагрузочного тока при параллельном соединении. Сокет так же используется для соединения источника питания с совместимыми электронными нагрузками, для построения двух-квадрантной операции. Совместимы следующие серии источников питания и электронных нагрузок:


- PSI 9000 2U - 24U / PSI 9000 WR
- ELR 9000 / ELR 9000 HP
- EL 9000 B / EL 9000 B HP / EL 9000 B 2Q
- PSE 9000
- PS 9000 1U / 2U / 3U \*



\* От аппаратной версии 2, смотрите этикетку продукции (если не показано "Revision" на этикетке, то это версия 1)

### 1.9.11 Коннектор Sense (удалённая компенсация)

Чтобы компенсировать падение напряжения вдоль кабелей постоянного тока, вход Sense может быть подключен на нагрузку. Максимально возможная компенсация приводится в спецификации.




Чтобы обеспечить защиту и соответствие международным директивам, изоляция высоковольтных моделей, с номинальными напряжениями 500 В и выше, используются только два внешних пина 4x контактного терминала. Внутренние два пина, маркированные NC, должны оставаться неподключеннымными.



*Модели номиналом 750 В и выше поставляются с дополнительным покрытием для коннектора Sense и Share, которое монтируется винтами слева и справа от коннекторов. Эти винты всегда необходимо устанавливать и затягивать, так как они обеспечивают PE соединение для частей фильтров ЭМС.*

### 1.9.12 Шина Master-Slave

Этот порт, объединяющий два RJ45 сокета, находится на задней стороне устройства и позволяет множеству идентичных устройств быть соединенными, через цифровую шину (RS 485), для создания системы “ведущий-ведомый”. Соединение выполняется использованием кабелей стандарта CAT5. Теоретически, они могут иметь длину до 1200 метров, но рекомендуется иметь соединение как можно короче.

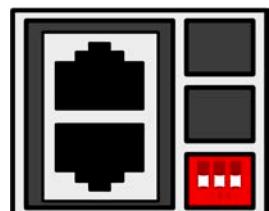


### 1.9.13 Порт GPIB (опционально)

Опциональный коннектор GPIB, который доступен с опцией 3W, заменит слот стандартной версии устройств. Устройство тогда будет иметь три интерфейса GPIB, USB и аналоговый.

Подключение к ПК или другому порту GPIB выполняется кабелями GPIB, которые могут иметь прямые или 90° коннекторы.

При использовании кабеля с 90° коннекторами, порт USB будет недоступен.

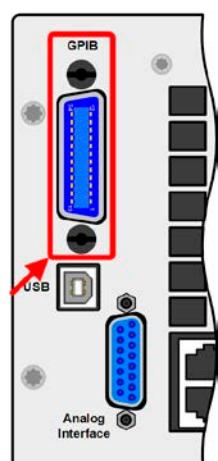

## 2. Установка и ввод в эксплуатацию

### 2.1 Транспортировка и хранение

#### 2.1.1 Транспортировка

- Ручки на передней стороне устройства не предназначены для переноски!
- Из-за большого веса, избегать транспортировку руками, где это возможно. Если это не-возможно, то держать следует только за корпус и не за внешние части (ручки, выходные клеммы DC, вращающиеся ручки).
-  • Не транспортировать, если включен или подсоединен!
- При перемещении оборудования, рекомендуется использовать оригинальную упаковку.
- Устройство всегда следует переносить и устанавливать горизонтально
- При переноске оборудования используйте подходящую защитную одежду, особенно безопасную обувь, так из-за большого веса, падение может привести к серьезным последствиям.

#### 2.1.2 Упаковка

Рекомендуется хранить упаковку на все время использования устройства, при его перемещении или возврате производителю для ремонта. Иначе, упаковку следует утилизировать по нормам охраны окружающей среды.

#### 2.1.3 Хранение

В случае долговременного хранения оборудования, рекомендуется использование оригинальной упаковки или похожей на нее. Хранение должно проводиться в сухом помещении, по возможности, в запечатанной упаковке, для избежания коррозии, особенно внутренней, из-за влажности.

### 2.2 Распаковка и визуальный осмотр

После каждой транспортировки, с упаковкой или без, или перед вводом в эксплуатацию, оборудование следует визуально осмотреть на наличие повреждений и полноту поставки, используя накладную и/или спецификацию поставки (смотрите секцию „1.9.3. Комплект поставки“). Очевидно поврежденное устройство (например, отделенные части внутри, наружные повреждения) не должно ни при каких обстоятельствах приводиться в работу.

### 2.3 Установка

#### 2.3.1 Процедуры безопасности перед установкой и использованием

- Устройство может, в зависимости от модели, иметь значительный вес. Следовательно, его предполагаемое место расположения (стол, шкаф, полка, 19" стойка) должно поддерживать такой вес без ограничений.
-  • При использовании 19" стойки, должны использоваться рейки по ширине корпуса устройства (смотрите „1.9.3. Комплект поставки“).
- Перед подключением к питающей сети, убедитесь, что напряжение питания такое же, как показано на этикетке. Высокое напряжение на AC питании может привести в выходе из строя оборудования.

#### 2.3.2 Подготовка

Подключение к электросети серии PSI 9000 3U выполняется через 5 контактный разъём на задней стороне устройства. Проводка разъёма выполняется 3 жильным кабелем (L2+L3+PE), или для некоторых моделей, 4 жильным (L1+L2+L3+PE) подходящим по поперечному сечению и длине. 5 жильные кабели с N проводником тоже используются. Подробности смотрите в секции „2.3.4. Подключение к сети AC“.

Размеры проводов подключения DC к нагрузке/потребителю должны отражаться как следует из:

- Поперечное сечение кабеля должно быть подобрано для, по меньшей мере, максимального тока устройства.
-  • Длительная работа при допустимом лимите генерирует тепло, которое должно быть удалено, так же как потери напряжения, которые зависят от длины кабеля и объема тепла. Для компенсации этого, поперечное сечение кабеля следует увеличить, а его длину уменьшить.

## 2.3.3 Установка устройства




- Выберите месторасположение для устройства, чтобы соединение с нагрузкой было как можно короче.
- Оставьте достаточное место позади оборудования, минимум 30 см, для вентиляции.

Устройство в 19" корпусе обычно монтируется на подходящие рейки и устанавливается в 19" стойки или шкафы. Глубина устройства и его вес должны быть приняты во внимание. Ручки на передней стороне предназначаются для скольжения в стойку и из нее. Слоты на передней части обеспечивают крепление (винты для крепления не идут в комплекте).

На некоторых моделях, брекеты для установки, служащие для фиксации устройства в 19 дюймовом шкафу, могут быть сняты и это позволяет устройству функционировать на любой ровной поверхности, как блоку настольного формата.

Допустимые и недопустимые установочные положения:

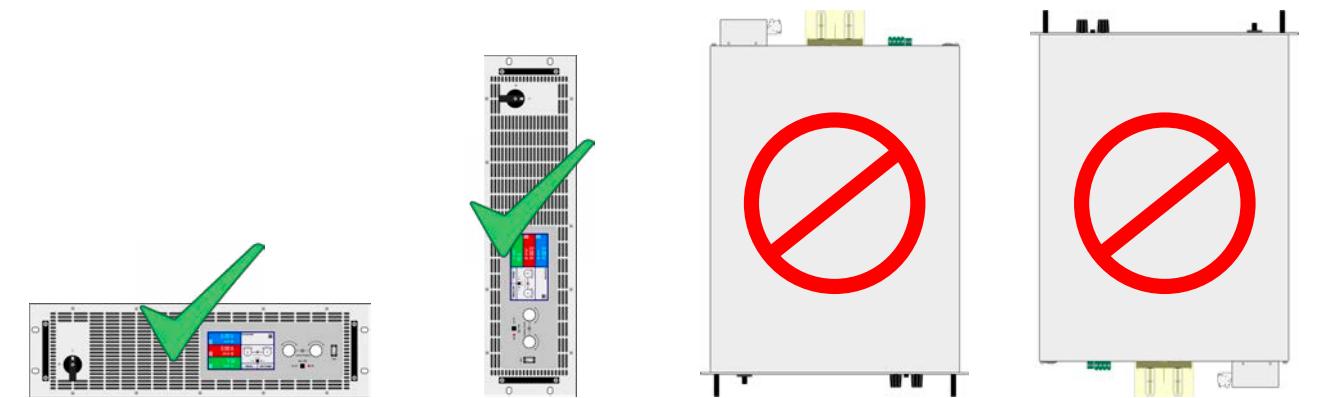

Неподвижная ровная поверхность

## 2.3.4 Подключение к сети AC

- Подключение к AC электросети может выполняться только квалифицированным персоналом!
- Поперечное сечение кабеля должно быть подходящим для максимального входного тока устройства (смотрите таблицы ниже)!
- Перед вставкой во входной разъём, убедитесь, что устройство выключено главным тумблером на корпусе!
- Рекомендуется всегда подключать все три фазы, даже если устройству этого не требуется, потому что тогда не будет упущена фаза.



Устройство поставляется с 5 контактной вставкой для AC сети. В зависимости от модели, она будет подключена к 2 или 3 фазной сети питания, в соответствии с описанием вставки. Требуются следующие фазы:

Номинальная мощность	Фазы на вставке AC	Тип питания
3.3 кВт / 5 кВт	L2, L3, PE	Трех-фазное
≥ 6.6 кВт	L1, L2, L3, PE	Трех-фазное



Проводник PE всегда должен быть подключенным!

### 2.3.4.1 Поперечные сечения

Для выбора подходящего **поперечного сечения** провода, номинальный AC ток устройства и длина кабеля имеют важное значение. Основанная на подключении **одиночного блока**, таблица ниже даёт максимальный входной ток и минимальное поперечное сечение для каждой фазы.

Номинальная мощность	L1		L2		L3		PE
	Ø	I <sub>макс</sub>	Ø	I <sub>макс</sub>	Ø	I <sub>макс</sub>	
3.3 кВт	-	-	2.5 мм <sup>2</sup>	11 А	2.5 мм <sup>2</sup>	11 А	2.5 мм <sup>2</sup>
5 кВт	-	-	2.5 мм <sup>2</sup>	16 А	2.5 мм <sup>2</sup>	16 А	2.5 мм <sup>2</sup>
6.6 кВт	2.5 мм <sup>2</sup>	19 А	2.5 мм <sup>2</sup>	11 А	2.5 мм <sup>2</sup>	11 А	2.5 мм <sup>2</sup>
10 кВт (кроме 40 В моделей)	4 мм <sup>2</sup>	28 А	4 мм <sup>2</sup>	16 А	4 мм <sup>2</sup>	16 А	4 мм <sup>2</sup>
10 кВт (40 В модели)	2.5 мм <sup>2</sup>	19 А	2.5 мм <sup>2</sup>	19 А	2.5 мм <sup>2</sup>	19 А	2.5 мм <sup>2</sup>
15 кВт	4 мм <sup>2</sup>	28 А	4 мм <sup>2</sup>	28 А	4 мм <sup>2</sup>	28 А	4 мм <sup>2</sup>

### 2.3.4.2 AC кабель

Включенный в комплект штекер может принять кабельные наконечники до 6 мм<sup>2</sup>. Чем длиннее соединительный кабель, тем выше потери напряжения из-за его сопротивления. Следовательно, кабель должен быть как можно короче или используйте большее сечение.

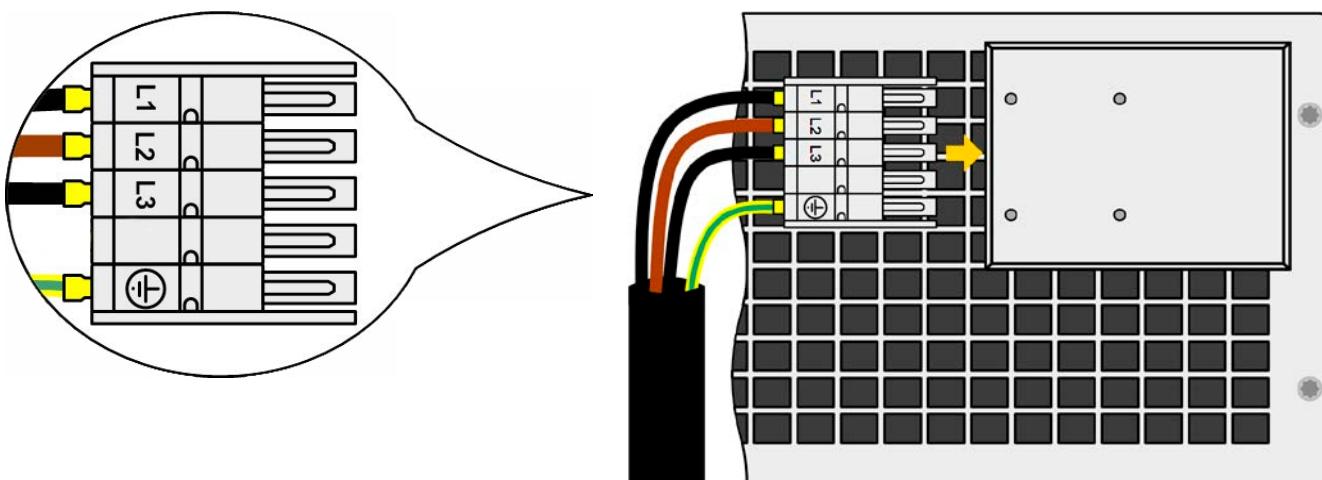



Рисунок 9 - Пример AC кабеля с 4 проводниками (кабель не включается в поставку)

### 2.3.4.3 Ослабление натяжения и зажимная вставка

Стандартная вставка монтируется на блоке соединения входа AC сзади. Используется для предотвращения ослабления и отсоединения вставки из-за вибраций. Вставка еще используется как и ослабитель натяжения.

Используя колпачковые гайки 4x M3, рекомендуется монтировать фиксатор для блока фильтра AC, каждый раз при новой установке штекера AC.

Кроме этого, рекомендуем устанавливать ослабитель натяжения, используя подходящие кабельные связки (не поставляются), как показано на рисунке справа.


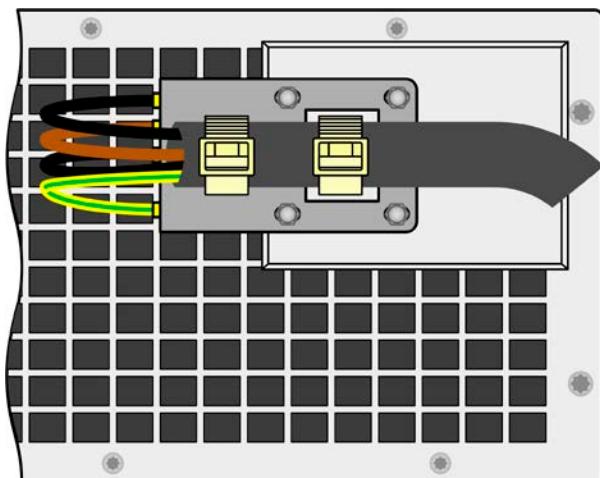


### 2.3.4.4 Варианты подключения

В зависимости от максимальной номинальной мощности определённой модели, потребуется две или три фазы трех-фазного питания AC. Если **несколько блоков номинальными мощностями 3.3 кВт, 5 кВт, 6.6 кВт или 10 кВт**, подключаются к одинаковой точке питания AC, то рекомендуется принять во внимание сбалансированное распределение тока на три фазы. Смотрите таблицу в 2.3.4 для максимальных фазовых токов.

Модели 15 кВт являются исключением, потому что они уже сбалансированы по току на все три фазы, которые им требуются. Пока установлены такие модели, несбалансированной AC нагрузки не будет. Системы моделей 15 кВт смешанные с моделями 10 кВт (пометка: 10 кВт модель PSI 9040-510 3U внутренне сконфигурирована как 15 кВт) или модели меньшей мощностью автоматически не балансируются.

Предположения установки фаз:

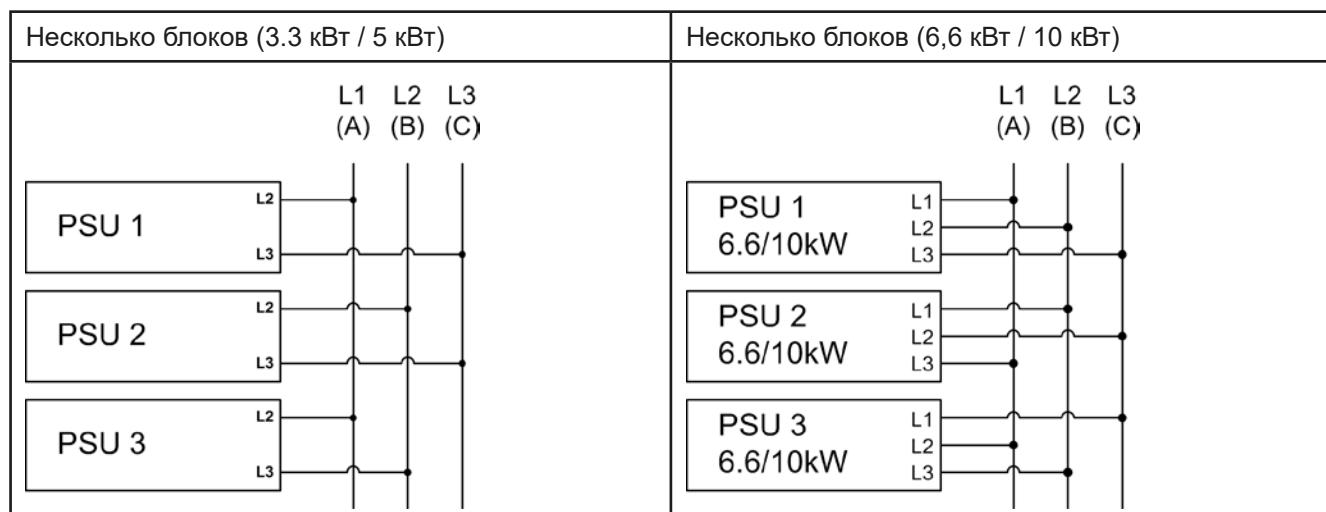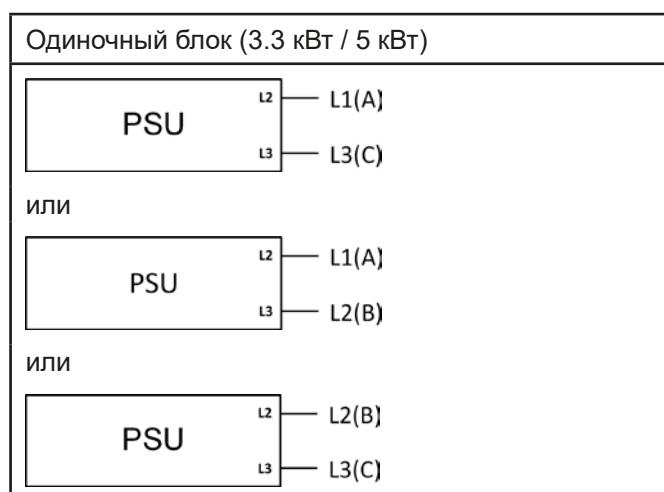

### 2.3.5 Подключение к нагрузкам DC



- В случае установки устройства с высоким номинальным током, где требуется использование толстых и тяжелых кабелей, необходимо принять во внимание их вес и нагрузку создаваемую на DC соединение устройства. При монтаже в 19" шкаф, должны использоваться подвески и уменьшители натяжения.
- Подключение и работа с бестрансформаторными инверторами DC-AC (например солнечный инвертер) ограничены, потому что инвертер может сместить потенциал негативного выхода (DC-) против PE (земля). Имейте в виду макс. дозволенное смещение потенциала (смотрите технические спецификации)!

Выход DC расположен на задней стороне устройства и не защищен предохранителем. Поперечное сечение соединительного кабеля определяется потреблением тока, длиной кабеля и температурой работы.

Для кабелей до 1.5 метров и средней температурой работы до 50°C, мы рекомендуем:

до 30 A:	6 mm <sup>2</sup>	до 70 A:	16 mm <sup>2</sup>
до 90 A:	25 mm <sup>2</sup>	до 140 A:	50 mm <sup>2</sup>
до 170 A:	70 mm <sup>2</sup>	до 210 A:	95 mm <sup>2</sup>
до 340 A:	2x 70 mm <sup>2</sup>	до 510 A:	2x 120 mm <sup>2</sup>

на соединительный вывод (многожильный, изолированный, свободно уложенный). Одножильные кабели, например, в 70 mm<sup>2</sup> могут быть заменены на 2x 35 mm<sup>2</sup> и т.п. Если кабели длинные, то поперечное сечение должно быть увеличено, чтобы избежать потерь напряжения и перегрева.

#### 2.3.5.1 Типы DC терминалов

Таблица ниже демонстрирует обзор на различные терминалы DC. Рекомендуется подсоединение гибких нагрузочных кабелей с круглыми креплениями.

Тип 1: Модели выходным напряжением до 360 В	Тип 2: Модели выходным напряжением от 500 В
Болт M8 на металлической рейке	Болт M6 на металлической рейке
Рекомендация: круглое ушко с 8 мм отверстием	Рекомендация: круглое ушко с 6 мм отверстием


#### 2.3.5.2 Кабельный проводник и пластиковое покрытие

Пластиковое покрытие для защиты от контакта включено в поставку для DC разъема. Оно всегда должно быть установлено. Покрытие для типа 2 (смотрите картинку выше) фиксировано к коннектору, для типа 1 к задней части устройства. Кроме того, покрытие типа 1 имеет вывод, для подвода кабеля в различных положениях.




Угол соединения и требуемый радиус изгиба DC кабеля должны быть приняты во внимание при планировании глубины всей системы, особенно при установке в 19" шкаф. Для коннекторов типа 2 может быть использовано только горизонтальное соединение для допуска установки покрытия.

Примеры терминала типа 1:

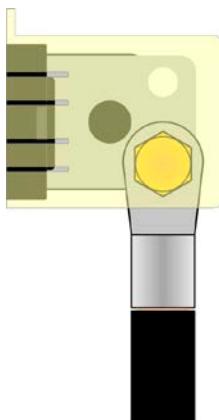

- 90° вверх или вниз
- сохранение пространства в глубину
- без радиуса изгиба

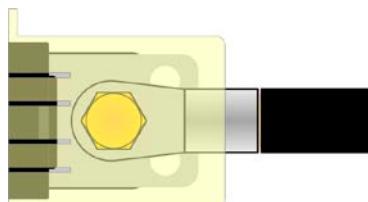

- горизонтальный проводник
- сохранение пространства в высоту
- большой радиус изгиба

### 2.3.6 Заземление DC выхода

Заземление одного из полюсов выхода DC допускается, но причиняет смещение потенциала относительно PE на противоположном полюсе. Из-за изоляции имеется максимально допустимое смещение потенциала, определённое для полюсов DC выхода, которое зависит от модели устройства. Подробностисмотрите „1.8.3. Специальные технические данные“.

### 2.3.7 Подключение аналогового интерфейса

Аналоговый интерфейс это 15 контактный коннектор (тип: D-sub) на задней стороне. Подсоедините его к управляющему оборудованию (ПК, электрическая схема), необходима стандартная вилка (не включена в комплект поставки). Предлагается полностью выключить оборудование перед подключением или отключением коннектора, но как минимум необходимо отключить выход DC.



Аналоговый интерфейс гальванически изолирован от устройства внутренне. Следовательно, не подключайте заземление аналогового интерфейса AGND к выходу минус DC, так как это отменит гальваническую изоляцию.

### 2.3.8 Подключение удалённой компенсации



Оба пина NC коннектора Sense должны не должны соединяться!



- Удалённая компенсация напряжения эффективна только при режиме постоянного напряжения (CV) и для других режимов работы, вход sense должен быть отключен по возможности, тогда как его подключение ведёт к увеличению колебаний.
- Поперечное сечение кабелей некритично. Рекомендация для кабеля длиной до 5 метров, использовать минимум 0.5 мм<sup>2</sup>
- Sense кабели должны быть скручены и лежать близко к DC кабелям для подавления вибрации. Если необходимо, дополнительный конденсатор следует установить на нагрузку/потребитель для ликвидации колебаний.
- Кабели sense должны быть подключены + к + и - к - нагрузки, в противном случае sense вход источника питания будет поврежден. Смотрите рисунок 8 ниже.
- В режиме ведущий-ведомый, Sense должны быть подключены только к ведущему блоку

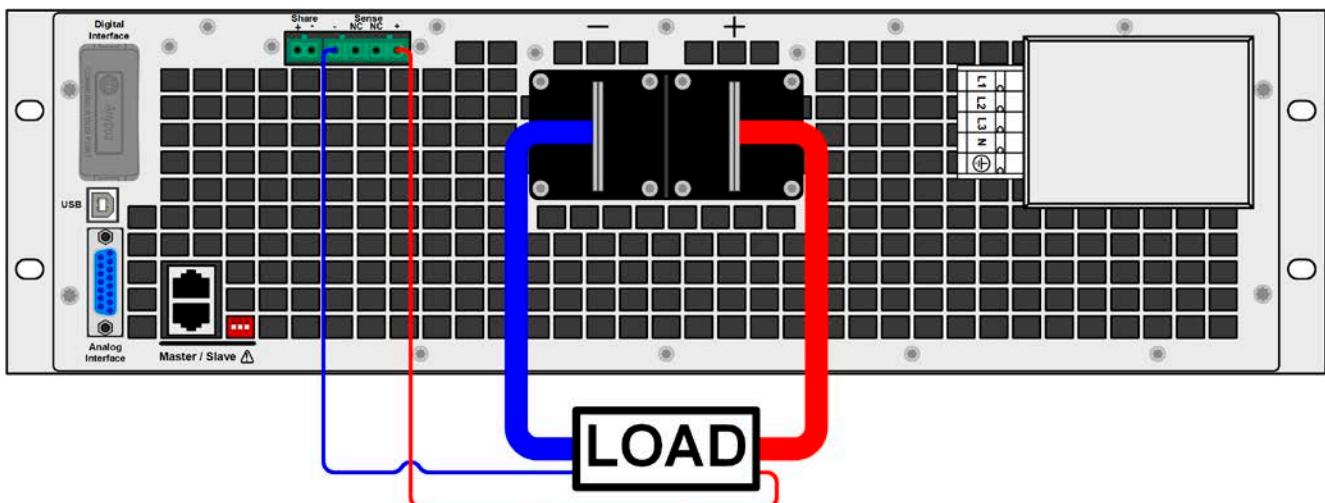


Рисунок 10 - Пример соединения удалённой компенсации

### 2.3.9 Установка интерфейс модуля

Доступны различные интерфейс модули для стандартных моделей версии PSI 9000 3U со слотом. Они могут быть извлечены пользователем, либо заменены другими модулями. Настройка установленного модуля варьируется и должна быть проверена, и если необходимо, скорректирована на начальные настройки после замены модуля.



- Применяются общие процедуры защиты ESD при установке или смене модуля
- Устройство должно быть выключено перед установкой или удалением модуля
- Не устанавливайте в слот другое оборудование, отличное от модуля
- Если не используется ни один модуль, рекомендуется установить покрытие на слот для избежания загрязнения устройства или смены направления потока воздуха

Шаги по установке:

- 1.
  - 2.
  - 3.
- Снимите покрытие слота, если необходимо, используйте отвертку.  
Проверьте, выкрученны ли соединительные винты и установлен ли модуль, если нет, выкрутите их (Torx 8) и выньте модуль.
- Вставьте интерфейс модуль в слот. Форма обеспечит корректное выравнивание.  
При установке, позаботьтесь об удержании угла установки близкому к 90° по отношению к задней стенке устройства. Используйте зеленую плату, которую вы можете распознать на открытом слоте как проводник. На конце, сокет для модуля.
- На нижней части модуля находятся два пластиковых шипа, которые должны встать на зеленую печатную плату так, что модуль должным образом выравнялся бы на задней стенке устройства.
- Вставьте модуль в слот до конца.  
Винты (Torx 8) даются для фиксации модуля и должны быть полностью вкручены. После установки модуль готов к использованию и может быть подключен.  
При удалении модуля, следуйте обратной процедуре. Винты могут ассистировать при вытаскивании модуля.

### 2.3.10 Подключение шины Share

Share Bus коннектор находится на задней панели устройства и предназначен сбалансированния тока множества устройств при параллельном соединении, особенно при использовании интегрированного генератора функций ведущего блока. Альтернативно, он может быть подключен к совместимой электронной нагрузке, как серии ELR 9000, чтобы запустить двух-квадрантную работу. Подробную информацию об этом режиме работы вы можете найти в секции „3.11.4. Двух квадрантная операция 2QO“.

При подключении шины Share обратите внимание на следующее:

- Подключение допустимо только между совместимыми устройствами (подробностисмотрите в „1.9.10. Коннектор шины Share“) и максимально 16 блоками
- Если должна быть установлена система двух-квадрантной операции, где множество источников питания подключаются к одной электронной нагрузке или группе электронных нагрузок, то все блоки следует объединить через шину Share.
- При неиспользовании одного или нескольких блоков системы, конфигурированной с шиной Share, из-за того что требуется меньше энергии для применения, рекомендуется отсоединить блоки от шины Share, даже если они не включены, они могут создавать негативное воздействие на контрольные сигналы на шине из-за их импеданса. Отсоединение выполняется простым извлечением из шины или использованием коммутаторов.
- Шина Share опирается на минус DC. При построении последовательного соединения (где допустимо, зависит от модели), минус DC смеет потенциал и тоже самое сделает шина Share.



### 2.3.11 Подключение USB порта (задняя сторона)

Для удаленного управления устройством через этот порт, подсоедините устройство к ПК, используя поставляемый USB кабель, и включите устройство.

#### 2.3.11.1 Установка драйвера (Windows)

На начальном этапе подключения к компьютеру операционная система идентифицирует устройство как новое оборудование и установит драйвер. Драйвер типа Communications Device Class (CDC) обычно интегрирован в такие системы как Windows 7 или 10. Но строго рекомендуется установить и пользоваться поставляемым драйвером (на носителе USB) для обеспечения максимальной совместимости устройства с нашим программным обеспечением.

#### 2.3.11.2 Установка драйвера (Linux, MacOS)

Мы не предоставляем драйвера или инструкции по установке для этих операционных систем. Подходящий драйвер может быть найден выполнением поиска в сети интернет.

#### 2.3.11.3 Альтернативные драйверы

В случае, если CDC драйверы описанные выше недоступны для вашей операционной системы, или по некоторым причинам не функционируют корректно, коммерческий поставщик может вам помочь. Поиските в интернете таких поставщиков, используя ключевые слова cdc driver windows или cdc driver linux или cdc driver macos.

### 2.3.12 Предварительный ввод в эксплуатацию

Перед первым запуском после покупки и установки устройства, следующие процедуры должны быть выполнены:

- Убедитесь, что соединительные кабели, удовлетворяют требованиям по поперечному сечению!
- Проверьте настройки по умолчанию для устанавливаемых значений, функции безопасности, контроля и коммуникации для вашего применения и поменяйте их где необходимо, как описано в руководстве!
- В случае удаленного управления через ПК, прочтите дополнительную документацию для интерфейсов и программного обеспечения!
- В случае удаленного управления через аналоговый интерфейс, прочтите секцию этого руководства, посвященную аналоговому интерфейсу!

## 2.3.13 Ввод в эксплуатацию после обновления или долгого неиспользования

В случае обновления программных прошивок, возврата из ремонта, смены дислокации или изменения конфигурации, должны применяться такие же меры, какие описаны при первом запуске.

Только после успешной проверки устройства, как описано, оно может быть запущено.

## 2.3.14 Расширение системы ведомыми блоками

Модели 15 кВт этой серии можно расширить ведомыми блоками такого же номинала для наращивания мощности (смотрите также „1.9.4. Аксессуары“) в параллельном соединении системы до 16 блоков в общем. Другие конфигурации моделей невозможны.

Ведомые блоки не имеют дисплея и оснащены сокращённой панелью управления, что даёт опцию уменьшения стоимости. Они конфигурируются по одному, используя удалённый контроль, например нашу программу EA Power Control.

Параллельно объединённая система использует режим ведущий-ведомый (смотрите „3.11.1. Параллельная работа в режиме ведущий-ведомый (MS)“) и шину Share. Ведомые блоки можно добавлять постепенно, по мере необходимости. Каждый блок поставляется с кабелем master-slave для последующего блока. Кабели для шины Share и выхода DC изготавливаются пользователем.

При использовании 19" стоек, по запросу доступны рейки шины DC, которые готовы к установке напрямую на выходы DC устройств. Необходимо всегда готовить индивидуальный набор, так как количество медных шин и требуемых винтов варьируется в зависимости от максимального тока, который вы хотите получить. При планировании расширения системы другими блоками, рекомендуется заказать и установить рейки шин для финальной конфигурации, даже если будет запускаться только два блока.

Конфигурация ведущего блока, стандартная модель с дисплеем и HMI, выполняется на самом блоке или через программу в удалённом контроле. Ведомые блоки не требуют настройки, так как они уже предконфигурированы быть ведомыми на шине Ведущий-Ведомый.

### 3. Эксплуатация и использование

#### 3.1 Персональная безопасность



- Для гарантии безопасности при использовании устройства важно, чтобы лица, допущенные к работе с ним, были полностью ознакомлены и обучены требуемым мерам безопасности при работе с опасным электрическим напряжением.
- Для моделей, которые допускают работу с высоким напряжением, поставляется покрытие для терминала DC, или должен всегда использоваться его эквивалент.
- Всякий раз когда нагрузка и выход DC реконфигурируются, устройство следует отключать от электросети, а не только выключать выход DC!

#### 3.2 Режимы работы

Источник питания внутренне контролируется различными схемами регулирования, которые регулируют напряжение, ток и мощность к устанавливаемым значениям и поддерживают их постоянными, если это возможно. Эти схемы следуют стандартным правилам контроля системных разработок, приводящим к различным режимам работы. Каждый режим работы имеет свои собственные характеристики, которые разъясняются в краткой форме ниже.



- Режим без нагрузки не рассматривается как нормальный режим работы и может вести к неточным измерениям, например при калибровке устройства*
- Оптимальный рабочий режим устройства находится между 50% и 100% напряжения и тока*
- Рекомендуется не запускать устройство ниже 10% напряжения и тока, чтобы обеспечить соответствие техническим значениям, как пульсации и время перехода*

##### 3.2.1 Регулирование напряжения / Постоянное напряжение

Регулированием напряжения так же называется режим постоянного напряжения - CV.


Выходное постоянное напряжение источника питания держится постоянным на установленном значении до тех пор, пока выходной ток или выходная мощность в соответствии с  $P = U_{\text{вых}} * I_{\text{вых}}$  не достигнет установленного лимита тока или мощности. В обоих случаях устройство автоматически переключится в режим постоянного тока или постоянной мощности, какой из них возникнет первым. Затем выходное напряжение не сможет поддерживаться постоянным и упадет до значения результируемое законом Ома.

Пока выход DC включен и режим постоянного напряжения активен, состояние активности CV будет отображено на графическом дисплее аббревиатурой CV, и это сообщение будет передано как сигнал на аналоговый интерфейс, а так же сохранено как статус, который может так же быть считан как сообщение статуса через цифровой интерфейс.


###### 3.2.1.1 Переходное время после изменения нагрузки

Для режима постоянного напряжения (CV), данные «Перехд. время после шага нагрузки» (смотрите 1.8.3) определяют время, которое требуется внутреннему регулятору напряжения устройства для стабилизации выходного напряжения после изменения нагрузки. Негативные шаги нагрузки, то есть ее уменьшение, приведут к всплеску выходного напряжения на небольшое время пока оно не будет компенсировано регулятором напряжения. Тоже самое случится и при позитивном шаге нагрузки, то есть её увеличении. Будут моментные провалы на выходе. Амплитуда всплеска или провала зависит от модели устройства, настроенное выходное напряжение и ёмкость на выходе DC не могут быть определены значениями.

Изображения:

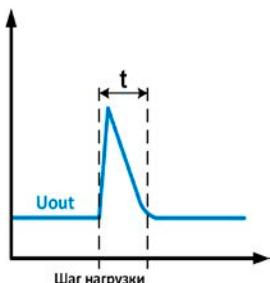

Пример негативного изменения нагрузки: выход DC возрастает свыше настроенного значения на некоторое время.  $t$  = время перехода для стабилизации выходного напряжения.

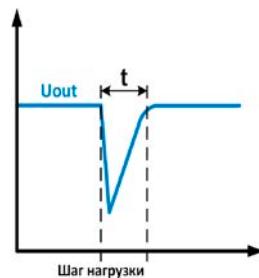

Пример позитивного изменения нагрузки: выход DC упадет ниже настроенного значения на некоторое время.  $t$  = время перехода для стабилизации выходного напряжения.

### 3.2.2 Регулирование тока / постоянный ток / ограничение тока


Регулирование тока также известно как ограничение тока или режим постоянного тока - СС.

Выходной ток поддерживается источником питания постоянно, пока выходной ток на нагрузке не достигнет установленного лимита. Тогда источник питания автоматически переключится в режим СС. Ток текущий от источника питания определяется выходным напряжением и сопротивлением нагрузки. Пока выходной ток ниже, чем установленное ограничение, устройство будет или в постоянном напряжении или в режиме постоянной мощности. Если потребление мощности достигнет максимального значения, то устройство автоматически переключится в ограничение мощности и установит выходной ток в соответствии с  $I_{MAX} = P_{YCT} / U_{Bx}$ , даже если значение максимального тока выше.

Установленное значение тока, как определяемое пользователем, всегда имеет только по верхний лимит. Пока выход DC включен и режим постоянного тока активен, состояние активности СС будет отображено на графическом дисплее аббревиатурой СС, и это сообщение будет передано как сигнал, на аналоговый интерфейс, а так же сохранено как статус, который может так же быть считан как сообщение статуса через цифровой интерфейс.

### 3.2.3 Регулирование мощности / постоянная мощность / ограничение мощности

Регулирование мощности, известно как ограничение мощности или постоянная мощность СР, поддерживает выходную мощность источника питания постоянной, если ток, текущий к нагрузке, по отношению к выходному напряжению и сопротивлению нагрузки достигнет установленного значения, в соответствии с  $P = U * I$  соответствует  $P = U^2 / R$ . Ограничение мощности, тогда, отрегулирует выходной ток в соответствии с  $I = \sqrt{P / R}$ , где  $R$  - сопротивление нагрузки. Ограничение мощности функционирует в соответствии с принципом автодиапазонности, так при низком выходном напряжении более высокий ток течет и наоборот, чтобы поддерживать постоянную мощность внутри диапазона  $P_N$  (смотрите диаграмму справа).

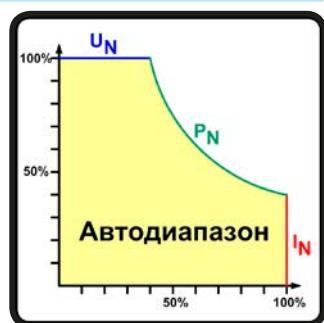


Пока выход DC включен и режим постоянной мощности активен, состояние активности СР будет отображено на графическом дисплее аббревиатурой СР, и это сообщение будет передано как сигнал на аналоговый интерфейс, а также сохранено как статус, который может так же быть считан как сообщение статуса через цифровой интерфейс.

### 3.2.4 Регулирование внутреннего сопротивления

Контроль внутреннего сопротивления СР источника питания это моделирование виртуального внутреннего резистора, который последовательно включен с нагрузкой. В соответствии с законом Ома, это причинит падение напряжения, которое выражается в разнице между установленным выходным напряжением и актуальным. Это будет работать в режимах СС и СР, но здесь выходное напряжение будет сильнее отличаться от установленного напряжения, потому что оба режима дополнительно лимитируют выходное напряжение. Режим СР работает в режиме СВ, но будет отображен на дисплее как СР, как только значение сопротивления будет достигнуто.

Устанавливаемый диапазон сопротивления каждой модели даётся в технических спецификациях. Регулирование напряжения в зависимости от заданного значения сопротивления и выходного тока выполняется расчётом в контроллере ARM, который лишь немного медленнее, чем другие контроллеры внутри схемы управления. Разъяснение:

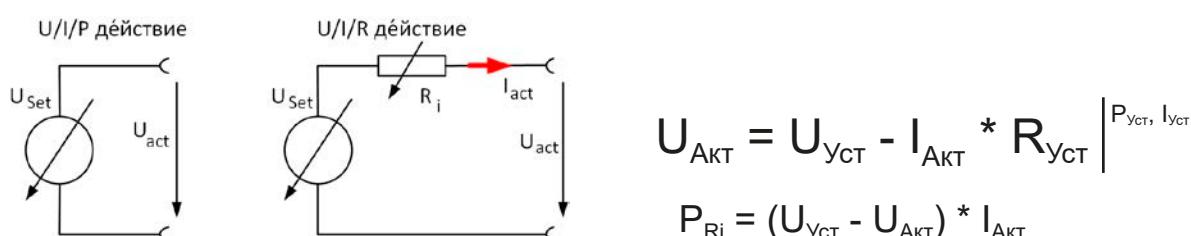

При активированном режиме сопротивления, генератор функций будет недоступным и значение мощности, выдаваемое устройством не будет включать симулированное рассеивание мощности  $Ri$ .

### 3.3 Состояния сигналов тревоги



Эта секция дает обзор на сигналы устройства. Что делать при появлении тревоги, описывается в секции „3.6. Сигналы тревоги и мониторинг“.

Как базовый принцип, все состояния сигналов тревоги дают знать о себе зритально (текст + сообщение на дисплее), акустически (если активировано) и как считываемый статус и счетчик сигналов через цифровой интерфейс. В дополнение, сигналы тревоги OT, PF и OVP отправляются на аналоговый интерфейс. Для последующего ознакомления, счетчик сигналов может быть считан с дисплея или через цифровой интерфейс.

#### 3.3.1 Сбой питания

Сбой питания (PF) служит признаком, что состояние тревоги может иметь различные причины:

- AC входное напряжение слишком низкое (низкое напряжение в сети, отсутствие сети)
- Дефект во входном контуре ККМ

Пока сигнал тревоги присутствует, устройство прекратит подачу питания и отключит свой выход DC.



*Выключение устройства выключением питания сети не может быть достигнуто. Устройство будет подавать тревогу PF каждый раз при таком выключении, но данный сигнал может быть проигнорирован.*



*Состояние выхода DC после тревоги PF при нормальной работе можно задать. Смотрите „3.4.3. Конфигурирование через МЕНЮ“.*

#### 3.3.2 Перегрев

Тревога о перегреве (OT) может появиться из-за превышенной температуры внутри устройства способствует остановке подачи питания. После охлаждения, устройство может автоматически включить силовую часть, в зависимости от установки параметра «DC выход после тревоги OT». Смотрите секцию 3.4.3.1

#### 3.3.3 Перенапряжение

Тревога о перенапряжении (OVP) выключает выход DC и может появиться, если:

- сам источник питания, как источник напряжения, генерирует выходное напряжение выше, чем установка для ограничения по перенапряжению сигнала тревоги (OVP, 0...110% U<sub>ном</sub>) или подключенная нагрузка каким-либо образом возвращает напряжение выше, чем установка для ограничения по перенапряжению сигнала тревоги
- порог OVP настроен слишком близко над выходным напряжением. Если устройство находится в режиме CC и, затем следуют негативные шаги по нагрузке, то будет очень быстрое нарастание напряжения, что создаст превышение на короткое время, которое запустит OVP

Эта функция служит акустическим или зрительным предупреждением пользователю источника питания, что устройство сгенерировало превышенное напряжение, которое может вывести из строя устройство или подключенную нагрузку.



- Устройство не оборудовано защитой от внешнего перенапряжения
- Смена режима работы CC на CV может сгенерировать превышения напряжения

#### 3.3.4 Избыток тока

Тревога об избытке тока (OCP) отключает выход DC и может появиться, если:

- выходной ток на выходе DC превысит установленный лимит OCP.

Эта функция служит защитой подключенной нагрузки от перегрузки и повреждения из-за превышения тока.

#### 3.3.5 Перегрузка

Тревога перегрузки по мощности (OPP) отключает выход DC и может появиться, если:

- продукт выходного напряжения и выходного тока на выходе DC превысит установленный лимит OPP.

Эта функция служит защитой подключенной нагрузки от перегрузки и повреждения из-за превышения потребления энергии.

## 3.4 Управление с передней панели

### 3.4.1 Включение устройства

Устройство следует всегда, если это возможно, включать используя врачающийся тумблер на передней панели. Альтернативно это можно сделать используя внешний выключатель (контактор, рубильник), подходящий по токовой нагрузке.

После включения, дисплей сперва покажет информацию об устройстве (модель, версии прошивок и т.п.), и затем экран выбора языка на 3 секунды.

В настройках (смотрите секцию „3.4.3. Конфигурирование через МЕНЮ“) во втором уровне меню **Общие Настройки**, находится опция **Выход после ВКЛ питания**, в которой пользователь может определить состояние выхода DC после включения. Заводскими настройками установлено **Выкл**, это означает, что при включении, выход DC будет всегда выключен. **Вернуть** означает, что последние параметры выхода DC будут сохранены. Все установленные значения всегда сохраняются и восстанавливаются.



*На время фазы запуска, аналоговый интерфейс может сигнализировать неопределённые статусы на выходных пинах как ALARMS 1. Такие сигналы можно игнорировать, пока устройство не закончит загрузку и будет готовым к работе.*

### 3.4.2 Выключение устройства

При выключении, последние выходные параметры и установленные значения сохраняются. Помимо этого, тревоги PF (сбой питания) будет воспроизведен, но он может быть игнорирован.

Выход DC отключится незамедлительно и после небольшого периода выключатся вентиляторы, и после нескольких секунд, устройство будет отключено полностью.

### 3.4.3 Конфигурирование через МЕНЮ

МЕНЮ служит для конфигурации всех параметров, которые не требуются для работы постоянно. Они могут быть установлены нажатием пальца на сенсорный участок МЕНЮ, но только, если выход DC выключен. Смотрите рисунок справа.

Если выход DC включен, то меню настроек не будет показано, только информация о статусе.

Навигация меню осуществляется прикосновением. Значения устанавливаются врачающимися ручками. Назначения врачающихся ручек, если множество значений может быть установлено в данном меню, показаны на страницах меню по середине внизу.

Некоторые параметры не требуют пояснений, другие необходимо разъяснить. Что будет сделано на следующих страницах.



## 3.4.3.1 Меню «Общие Настройки»

Элемент	Описание
Разрешить удаленный контроль	Выбор <b>Нет</b> означает, что устройство не может управляться удаленно через цифровой или аналоговый интерфейсы. Если удаленное управление не разрешено, то статус будет показан, как <b>локально</b> на участке статуса на главном экране. Смотрите также секцию 1.9.6.1
Диапазон аналог. интерфейса	Выбор диапазона напряжения для аналоговой установки входных значений, актуальных выходных значений и выходного опорного напряжения. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0...5 В</b> = Диапазон 0...100% устанавливаемых / актуальных значений, опорное напряжение 5 В</li> <li>• <b>0...10 В</b> = Диапазон 0...100% устанавливаемых / актуальных значений, опорное напряжение 10 В</li> </ul> Смотрите „3.5.4. Удалённое управление через аналоговый интерфейс (АИ)“
Аналог. интерфейс Rem-SB	Выбирает как входной пин REM-SB аналогового интерфейса должен работать к уровням (смотрите „3.5.4.4. Спецификация аналогового интерфейса“) и логике: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Нормальный</b> = Уровни и функции как описаны в таблице 3.5.4.4</li> <li>• <b>Инвертир.</b> = Уровни и функции будут инвертированы</li> </ul> Также смотрите „3.5.4.7. Примеры использования“
Действие Rem-SB	Выбирает действие на выходе DC, при изменении уровня аналогового входа Rem-SB: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC ВЫКЛ</b> = Пин может быть использован только для отключения выхода DC</li> <li>• <b>DC АВТО</b> = Пин может быть использован для отключения и включения выхода DC, если он включался ранее хотя бы от одного отличного места контроля</li> </ul>
Аналог. интерфейс пин 6	Пин 6 аналогового интерфейса (смотрите секцию 3.5.4.4) по умолчанию назначен только на тревоги устройства OT и PF. Этот параметр позволяет включить сигнализацию только одной из двух (3 возможные комбинации): <p><b>Тревога OT</b> = Включение/выключение сигнала тревоги OT на пине 6</p> <p><b>Тревога PF</b> = Включение/выключение сигнала тревоги PF на пине 6</p>
Аналог. интерфейс пин 14	Пин 14 аналогового интерфейса (смотрите секцию 3.5.4.4) по умолчанию назначен только на сигнал тревоги устройства OVP. Этот параметр позволяет включить сигнализацию других тревог (7 возможных комбинаций): <p><b>Тревога OVP</b> = Включение/выключение сигнала тревоги OVP на пине 14</p> <p><b>Тревога OCP</b> = Включение/выключение сигнала тревоги OCP на пине 14</p> <p><b>Тревога OPP</b> = Включение/выключение сигнала тревоги OPP на пине 14</p>
Аналог. интерфейс пин 15	Пин 15 аналогового интерфейса (смотрите секцию 3.5.4.4) по умолчанию назначен только на сигнал режима работы CV. Этот параметр позволяет включить сигнализацию различных статусов устройства (2 опции): <p><b>Режим работы</b> = Включение/выключение сигнала режима регул. CV на пине 15</p> <p><b>DC статус</b> = Включение/выключение сигнала статуса выхода DC на пине 15</p>
DC выход после тревоги OT	Определяет как силовые части DC будут реагировать после появления тревоги перегрева (OT) и их остывания: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВЫКЛ</b> = DC силовая часть будет отключена</li> <li>• <b>АВТО</b> = Устройство автоматически восстановит ситуацию перед тревогой OT, которая обычно означает включение силовой части</li> </ul>
DC выход после ВКЛ питания	Определяет состояние выхода DC после включения. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВЫКЛ</b> = выход DC всегда отключен после включения устройства.</li> <li>• <b>Вернуть</b> = Состояние выхода DC будет сохранено к тому, которое было до выключения.</li> </ul>
DC выход после тревоги PF	Определяет как выходу DC следует реагировать после появления сигнала сбоя питания PF: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВЫКЛ</b> = Выход DC будет выключен и им останется до действия пользователя</li> <li>• <b>АВТО</b> = Выход DC будет включен снова после исчезновения причины появления PF и если он был включен ранее появления тревоги</li> </ul>
DC выход после удаленный	Определяет состояние выхода DC после покидания удалённого контроля вручную или командой. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВЫКЛ</b> = DC выход всегда будет выключенным при переходе из удалённого контроля в ручной</li> <li>• <b>АВТО</b> = DC выход сохранит последнее состояние</li> </ul>

Элемент	Описание
<b>Активировать режим R</b>	Активирует (Да) или деактивирует (Нет) внутренний контроль сопротивления. Если активировано, устанавливаемое значение сопротивления может быть настроено в меню <b>НАСТРОЙКИ</b> . Подробности смотрите в секции „3.2.4. Регулирование внутреннего сопротивления“.
<b>Разделитель файла USB</b>	Переключает десятичный формат значений и разделитель файлов CSV при USB регистрации и других функциях, где загружается файл CSV. <b>США</b> = разделитель запятая (американский стандарт для файлов CSV) <b>Умолчание</b> = разделитель точки с запятой
<b>USB регистрация с В, А, Вт</b>	Файлы CSV генерируются при USB регистрации по умолчанию с физической величиной значений. Это можно деактивировать настройкой <b>“Нет”</b> в этой опции.
<b>Калибровать устройство</b>	Сенсорный участок <b>Старт</b> запускает процедуру калибрации (смотрите „4.3. Калибровка“), но только, если устройство находится в режиме U/I или U/P.
<b>Сбросить устройство</b>	Сенсорный участок <b>Старт</b> инициирует сброс всех настроек (HMI, профили и т.д.) до заводских значений, как показано в структуре диаграмм меню на предыдущих страницах.
<b>Перезагрузить устройство</b>	Инициирует «тёплую» перезагрузку устройства.
<b>Режим Ведущий-Ведомый</b>	Опции <b>ВЕДУЩИЙ</b> или <b>ВЕДОМЫЙ</b> включают режим ведущий-ведомый MS и устанавливают выбранную позицию для блока в системе MS. Подробности режима MS смотрите в секции „3.11.1. Параллельная работа в режиме ведущий-ведомый (MS)“ и „3.11.4. Двух квадрантная операция 2QO“.
<b>Повтор инициализации Ведущего</b>	Сенсорный участок <b>Распознание</b> повторит инициализацию системы ведущий-ведомый, в случае неверной автоматической нумерации ведомых блоков, система будет иметь меньше общей мощности, чем ожидается или её надо повторить вручную, если ведущий блок не может найти отсутствующего ведомого.

#### 3.4.3.2 Меню «События Пользователя»

Смотрите „3.6.2.1 Определяемые пользователем события“ на странице 60.

#### 3.4.3.3 Меню «Профили»

Смотрите „3.9 Загрузка и сохранение профиля пользователя“ на странице 62.

#### 3.4.3.4 Меню «Обзор»

Эта страница меню отображает обзор устанавливаемых значений (U, I, P или U, I, P, R) и установки сигналов, а так же настройки ограничений. Они могут только отображаться, но не изменяться.

#### 3.4.3.5 Меню «Инфо HW, SW...»

Эта страница меню отображает обзор данных устройства как серийный номер, артикул номер и т.п., а также историю тревог, которая имеет список сигналов тревоги устройства появившихся с момента запуска.

#### 3.4.3.6 Меню «Генератор Функций»

Смотрите „3.10 Генератор функций“ на странице 63.

#### 3.4.3.7 Меню «Коммуникация»

Здесь производятся настройки для цифровой коммуникации через опциональные цифровые или встроенные интерфейсы. Кнопка для интерфейс модулей или опционального порта GPIB открывает одну и более страниц настроек, в зависимости от используемого интерфейса. Существует еще одна регулируемая задержка, чтобы сделать возможным успешную передачу фрагментированных сообщений (пакеты данных) используя высокие значения. На экране **Ком. Протоколы** вы можете включить оба или отключить один из двух поддерживаемых протоколов коммуникации, ModBus и SCPI. Это поможет избежать смешивания двух протоколов и получить нечитаемые сообщения, например при ожидании ответа SCPI и получении вместо этого ответа ModBus RTU.



Для всех Ethernet интерфейсов с 2 портами: P1 относится к порту 1 и P2 к порту 2 как напечатано на модуле. Двух-портовые интерфейсы будут использовать только один IP.

И	Уровень 1	Уров. 2	Уров. 3	Описание
Ethernet / ModBus-TCP, 1 и 2 порта	IP Настройки	DHCP		Интерфейс позволяет DHCP серверу назначить IP адрес, маску подсети и шлюз. Если нет DHCP сервера в сети, тогда сетевые параметры будут установлены как определено в пункте "Вручную".
		Вручную	IP адрес	Эта опция активирована по умолчанию. IP адрес может быть задан вручную.
			Шлюз	Здесь может быть задан адрес шлюза, если требуется.
		Маска подсети		Здесь маска подсети может быть определена, если маска подсети по умолчанию не подходит.
			DNS адрес 1 DNS адрес 2	Здесь можно определить адреса первого и второго Domain Name Servers (DNS), если необходимо.
		Порт		Диапазон: 0...65535. Порты по умолчанию: 5025 = Modbus RTU (все Ethernet интерфейсы) 502 = Modbus TCP (только Modbus-TCP интерфейс)
	IP Ком Настройки Р1	АВТО		Настройки для Ethernet как скорость передачи данных, устанавливаются автоматически.
	IP Ком Настройки Р2	Вручную	Полудуп.	Ручной выбор скорости передачи (10 Мбит/100 Мбит) и дуплексный режим (полный/половинный). Рекомендуется использовать опцию «АВТО» и обращаться только к «Вручную», если эти параметры сбываются. Разные настройки Ethernet портов для 2 портового модуля возможны, они включены в коммутатор Ethernet.
			Пол. дуп	
		10Мбит		
			100Мбит	
	Имя хоста			Свободный выбор имени хоста (по умолчанию: Client)
	Имя домена			Свободный выбор Домена (по умолчанию: Workgroup)
	TCP Keep-Alive	Включить TCP keep-alive		

И	Уровень 1	Описание
Profinet/I/O, 1 и 2 порта	Тэг функции	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает тэг функции Profinet slave. Максимальная длина: 32 знака.
	Тэг места	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает тэг функции Profinet slave. Максимальная длина: 22 знака.
	Имя станции	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает имя Profinet station. Максимальная длина: 200 знаков.
	Описание	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает Profinet slave. Максимальная длина: 54 знака.
	Дата Установки	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает тэг даты установки Profinet slave. Максимальная длина: 40 знаков.

И	Уровень 1	Описание
Profibus DP	Адрес узла	Выбор Profibus или адреса узла устройства внутри диапазона 1...125 через прямой вход
	Тэг функции	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает тэг функции Profibus slave. Максимальная длина: 32 знака
	Тэг места	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает тэг положения Profibus slave. Максимальная длина: 22 знака
	Дата установки	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает тэг даты установки Profibus slave. Максимальная длина: 40 знаков
	Описание	Поле ввода текста для задания пользователем текста, который описывает Profibus slave. Максимальная длина: 54 знака

И	Уровень 1	Уров. 2	Описание
CANopen	Скорость передачи	Адрес узла	Выбор адреса узла CANopen в диапазоне 1...127 через прямой вход
		АВТО	Автоопределение скорости передачи на шине (скорость)
		LSS	Автоматически устанавливает скорость передачи и адрес узла
		Вручную	Выбор скорости передачи, используемой интерфейсом CANopen. Возможные опции: 10 кб/с, 20 кб/с, 50 кб/с, 100 кб/с, 125 кб/с, 250 кб/с, 500 кб/с, 800 кб/с, 1 мб/с

И	Уровень 1	Уров. 2	Уров. 3	Описание
CAN	Базовый ID			Настройка CAN базового ID (11 Бит или 29 Бит, шестнадц. формат). По умолчанию: <b>0h</b>
	Скорость передачи			Настройка скорости шины CAN или скорости передачи данных в значении между 10 кб/с и 1 Мб/с. Default: <b>500 кб/с</b>
	Терминатор			Активирует или деактивирует окончание шины CAN встроенным резистором. По умолчанию: <b>Выкл</b>
	Вещательный ID			Настройка CAN вещательного ID (11 Бит или 29 Бит, шестнадц. формат). По умолчанию: <b>7fffh</b>
	ID Формат			Выбор формата CAN ID между <b>Базовый</b> (11 Бит ID, 0h...7ffh) и <b>Расширенный</b> (29 Бит, 0h...1fffffh)
	Цикл. Коммуникация	Баз. ID Цикл. Чтение		Настройка CAN базового ID (11 Бит или 29 Бит, шестнадц. формат) для циклического чтения до 5 групп объектов (смотрите «Расчёт чтения»). Устройство автоматически отправит специальные данные объекта к заданному ID с этой настройкой. Подробностисмотрите в руководстве по программированию. По умолчанию: <b>100h</b>
		Баз. ID Цикл. Отпр.		Настройка CAN базового ID (11 Бит или 29 Бит, шестнадц. формат) для циклической отправки статуса и установленных значений в более компактном формате. Подробностисмотрите в руководстве по программированию. По умолчанию: <b>200h</b>
		Расчёт чтения	Статус	Активация/деактивация и установка времени для циклического чтения статуса к заданному <b>Баз. ID Цикл. Чтение</b>
			Акт. знач.	Активация/деактивация и установка времени для циклического чтения актуальных значений к заданному <b>Баз. ID Цикл. Чтение + 1</b>
			Уст. знач.	Активация/деактивация и установка времени для циклического чтения установленных значений к заданному <b>Баз. ID Цикл. Чтение + 2</b>
			Лимиты 1	Активация/деактивация и установка времени для циклического чтения установленных ограничений U и I к заданному <b>Баз. ID Цикл. Чтение + 3</b>
			Лимиты 2	Активация/деактивация и установка времени для циклического чтения установленных ограничений P и R к заданному <b>Баз. ID Цикл. Чтение + 4</b>
	Длина Данных			Определяет DLC (длину данных) всех сообщений отправленных из устройства. <b>АВТО</b> = длина варьируется между 3 и 8 байтами, в зависимости от объекта <b>Всегда 8 Байт</b> = длина всегда 8 байт, заполнено нулями

IF	Уровень 1	Описание
GPIB	Адрес узла	Настройка адреса узла GPIB (только с установленной опцией 3W) в диапазоне 1...30

И	Уровень 1	Описание
RS232	-	Скорость передачи выбирается, другие параметры не могут быть изменены и определены как: 8 бит данных, 1 стоп бит, паритет = нет Скорости передачи данных: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Элемент	Описание
Ком. Задержка	<p><b>Задержка USB/RS232</b> (в миллисекундах) Значение по умолчанию: 5, Диапазон: 5...65535 Определяет макс. время между двумя последовательными байтами или блоками переданных сообщений. Подробности о задержке смотрите во внешней программной документации Programming ModBus &amp; SCPI</p> <p><b>Задержка ETH</b> (в секундах) Значение по умолчанию: 5, Диапазон: 0 или 5...65535 Если не было команды коммуникации между блоком управления (ПК, ПЛК и т.п.) и устройством за заданное время, то последнее закроет соединение сокета. Задержка становится неактивной пока "TCP keep-alive" (смотрите таблицы выше) и активна для Ethernet интерфейс модулей и пока сеть поддерживает TCP keep-alive.</p>
Ком. Протоколы	Включает или отключает протоколы коммуникации устройства SCPI и ModBus. Изменение незамедлительно производится после подтверждения изменений кнопкой <b>ВВОД</b> . Только один из них может быть отключен.
Регистрация	<p>Значение по умолчанию: выключено</p> <p>Включает/выключает функцию "запись на USB". Если включено, вы можете задать интервалы записи (множество шагов, 500 мс ... 5 с) и метод контроля. Подробности смотрите в „3.4.10. Запись на носитель USB (регистрация)“.</p>

### 3.4.3.8 Меню «Настройка HMI»

Эти настройки относятся исключительно к контрольной панели HMI.

Элемент	Описание
Язык	Выбор языка дисплея между: Немецкий, Английский, Китайский, Русский
Звук кнопок	Активирует или деактивирует звук при касании сенсорного участка на экране. Может быть сигналом, означающим что действие принято системой.
Звук тревоги	Активирует или деактивирует дополнительный акустический сигнал тревоги или определяемое событие, которое установлено в Действие = ТРЕВОГА. Смотрите секцию „3.6 Сигналы тревоги и мониторинг“ на странице 59.
Блокировка HMI	Смотрите „3.7 Блокировка панели управления HMI“ на странице 61.
Подсветка	Выбор, когда подсветка останется постоянной или ей следует выключаться при отсутствии ввода на экране или вращающимися ручками за 60 секунд. Как только производится ввод, подсветка включается автоматически. Интенсивность подсветки можно задавать здесь.
Страница Статуса	<p>Включает/выключает две опции относительно дисплея для главного экрана с актуальными и устанавливаемыми значениями:</p> <p><b>Строка для акт. значений:</b> в режиме U/I/P, т. е. режим сопротивления не активирован, будет показана строка на 0-100% актуальных значений напряжения, тока и мощности. Смотрите „3.4.8. Шкалы значений“.</p> <p><b>Альтернат. страница статуса:</b> переключает главный экран устройства с его актуальными и установленным значениями напряжения, тока, мощности и - если активировано - сопротивления в упрощенную форму дисплея с данными только напряжения и тока, плюс статус. Смотрите „3.4.7. Переключение вида главного экрана“.</p> <p>Установка по умолчанию: оба выключены</p>
Блокир. Лимиты	Смотрите „3.8 Блокировка лимитов“ на странице 62

### 3.4.4 Настройки ограничений (Лимиты)



Установки ограничений действительны только на относительно их установленные значения, при ручном управлении или при удалённых настройках!

Умолчания, которые устанавливают все значения (U, I, P, R), регулируются от 0 до 102%.

Это может быть препятствием, в некоторых случаях, особенно при защите против перегрузки по току. Следовательно, верхние и нижние ограничения для тока и напряжения могут быть установлены там, где ограничиваются диапазоны регулируемых устанавливаемых значений.

Для Р и R могут быть установлены только верхние ограничения:



#### ► Как сконфигурировать установку ограничений

1. Коснитесь сенсорного участка **Настройки** на главной странице.
2. Коснитесь стрелок чтобы выбрать **3. Лимиты**.
3. В каждом случае пара нижних и верхних лимитов для U/I или верхний лимит для P/R назначаются и устанавливаются вращающимися ручками. Коснитесь участка для другого выбора .
4. Подтвердите настройки касанием **Ввод**.



Устанавливаемые значения могут быть введены использованием клавиатуры. Она появляется при касании участка назначения вращающихся ручек (внизу по середине).




Установка ограничений привязана к устанавливаемым значениям. Это означает, что верхние лимиты не могут быть заданы ниже, чем соответствующие устанавливаемые значения. Пример: если вы хотите установить ограничение для устанавливаемого значения мощности (Рмакс) до 6000 Вт и текущее настроенное значение 8000 Вт, тогда устанавливаемая мощность должна быть сперва сокращена до 6000 Вт или меньше, чтобы установить Рмакс до 6000 Вт.

### 3.4.5 Изменение режима работы

Ручное управление PSI 9000 3U отличается, главным образом, между двумя и тремя режимами работы, U/I и U/P и U/R, которые связаны на устанавливаемых значениях выхода, использованием вращающихся ручек или десятикопочечной клавиатуры. Это назначение должно быть изменено, если одно из трёх или четырёх устанавливаемых значений, которое можно настроить, в данный момент недоступно.

#### ► Как сменить режим работы (2 опции)

1. Пока устройство не в удалённом управлении или панель управления не блокирована, вы можете переключить процесс в любое время. Коснитесь изображения правой ручки (смотрите рисунок справа) для изменения её назначения между I, P и R (если режим сопротивления включен), что затем отобразится соответственно
2. Напрямую коснитесь цветных участков с задаваемыми значениями, как показано на рисунке справа. Единица рядом с установленным значением отобразит назначение ручки. На примере она имеет назначенными U и P, что означает режим U/P.

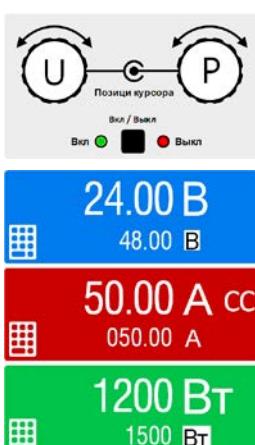

В зависимости от выбора, правая вращающаяся ручка будет назначена для различных значений, левая ручка всегда для напряжения.



Чтобы изменить другие значения, как Р или R пока U/I активен, и без постоянной смены назначений, можно использовать прямой ввод. Так же смотрите секцию 3.4.6.

Актуальный режим работы, при включенном выходе DC, зависит исключительно от установленных значений. Для подробностей смотрите секцию „3.2. Режимы работы“.

### 3.4.6 Ручная настройка устанавливаемых значений

Устанавливаемые значения напряжения, тока и мощности являются фундаментальными возможностями оперирования источника питания и отсюда, две вращающиеся ручки на передней панели устройства всегда ассоциированы двумя из трех значений при ручном управлении. Назначение по умолчанию - напряжение и ток.

Четвёртое значение это внутреннее сопротивление, для чего режим сопротивления (режим R) должен быть сперва активирован в МЕНЮ. Подробности смотрите в „3.4.3. Конфигурирование через МЕНЮ“ и „3.2.4. Регулирование внутреннего сопротивления“

Устанавливаемые значения могут быть введены двумя способами: через **ручки** или **прямым вводом**. Тогда как вращающиеся ручки задают значения дальше, их ввод через цифровую клавиатуру используется для ввода значений с большим шагом.



*Ввод значения меняет его незамедлительно, и неважно, если выход отключен или включен.*



*При настройке устанавливаемых значений, верхние и нижние ограничения вступают в силу. Смотрите секцию „3.4.4. Настройки ограничений (Лимиты)“. Достигнув лимита, дисплей покажет заметку Лимит: U-макс и т.д. на 1,5 секунды, рядом с настроенным значением.*

#### ► Как настроить значения U, I, P или R вращающимися ручками

1. Сперва проверьте, ассоциировано ли изменяемое значение на одну из вращающихся ручек. Главный экран отображает назначение как показано справа.
2. Если, как показано в примере, назначение напряжения слева и мощности справа, и требуется изменить сопротивление или ток, то его можно изменить касанием сенсорного участка. Появится набор полей, которые можно изменять.
3. После успешного выбора, желаемое значение может быть установлено внутри определенных лимитов. Выбирается цифра нажатием ручки, курсор сдвигается по часовой стрелке (цифра будет подчёркнута):

**120.00 A → 120.00 A → 120.00 A**



#### ► Как настроить значения U, I или P через прямой ввод

1. На главном экране, в зависимости от назначений вращающихся ручек, значения можно установить для напряжения (U), тока (I), или мощности (P) через прямой ввод, касанием участка дисплея с уст./акт. значениями, например на участке выше напряжения
2. Введите требуемое значение используя десятизначную клавиатуру, похожую на калькулятор. Кнопка **с** очищает поле ввода.



Десятичные значения вводятся нажатием кнопки "запятая". Например, 54.3 В устанавливаются **5** **4** **.** **3** И **Ввод**.

3. Дисплей возвращается на главную страницу и установленные значения вступают в силу.

### 3.4.7 Переключение вида главного экрана

Главный экран, так же называемый страницей статуса, с устанавливаемыми значениями, актуальными и статусом устройства, можно переключить из стандартного вида из трёх или четырёх значений в упрощённый вид с отображением тока и напряжения. Преимущество альтернативного режима отображения, что актуальные значения можно видеть **большими цифрами**, их можно читать с дальней дистанции. Обратитесь к „3.4.3.8. Меню «Настройка HMI»“ для нахождения переключения режима в МЕНЮ. Сравнение:

Стандартная страница статуса



Альтернативная страница статуса



Ограничения альтернативной страницы статуса:

- Установленные и актуальные значения мощности не отображаются, а задаваемое значение мощности доступно только косвенно
- Устанавливаемое значение сопротивления не отображается и доступно только косвенно
- Нет доступа к обзору настроек (кнопка МЕНЮ) если выход DC включен



*В альтернативном режиме страницы статуса, задаваемые значения мощности и сопротивления не регулируются пока выход DC включен. Их можно настроить только в НАСТРОЙКИ пока выход DC отключен.*

Правила обращения с HMI в режиме альтернативной страницы статуса:

- Две вращающиеся ручки всегда назначены на напряжение (левая ручка) и ток (правая ручка), кроме меню
- Ввод устанавливаемых значений такой же как и в стандартном режиме страницы статуса, ручками или прямым вводом
- Режимы работы СР и СР показаны альтернативно к СС, в такой же позиции

### 3.4.8 Шкалы значений

Дополнительно к актуальным значениям показанным как цифры, можно включить шкалы для U, I и P в МЕНЮ. Шкалы значений не отображаются в режиме сопротивления, т.е. режим U/I/R активен. Обратитесь к „3.4.3.8. Меню «Настройка HMI»“ для нахождения активации шкал в МЕНЮ. Изображение:

Стандартная страница статуса со шкалами



Альтернативная страница статуса со шкалами



### 3.4.9 Включение или выключение выхода DC

Выход DC устройства можно вручную или удалённо включить и выключить. Это может быть ограничено, при ручном управлении, блокированием панели управления.



*Включение выхода DC при ручном управлении или цифровом удалённом контроле может быть отключено пином REM-SB встроенного аналогового интерфейса. Подробности в 3.4.3.1 и пример а) в 3.5.4.6*

#### Как вручную включить или выключить выход DC

1. До тех пор, пока панель управления не заблокирована полностью, нажмите кнопку ON/OFF. Иначе, сперва будет запрошено отключение блокировки HMI.
2. Эта кнопка переключается между «on» и «off» до тех пор, пока не ограничена сигналом тревоги или устройство не переведено в удалённое управление. Текущее состояние выхода показано светодиодами рядом с кнопкой «On/Off».

#### ► Как удалённо включить или выключить выход DC через аналоговый интерфейс

1. Смотрите секцию „3.5.4 Удалённое управление через аналоговый интерфейс (АИ)“ на странице 55.

#### ► Как удалённо включить или выключить выход DC через цифровой интерфейс

1. Смотрите внешнюю документацию Programming Guide ModBus & SCPI, если вы используете заказное программное обеспечение, или обратитесь к внешней документации от LabView VIs или другим подходящим провайдерам программного обеспечения.

### 3.4.10 Запись на носитель USB (регистрация)

Данные устройства можно записать на носитель USB (2.0, 3.0, не все производители поддерживаются). Спецификации носителя USB и генерируемые файлы смотрите в секции „1.9.6.5. USB port (передняя сторона)“.

Файлы регистрации сохраняются в формате CSV на носителе. Расположение записанный данных такое же как и при регистрации через компьютер программой EA Power Control. Преимущество регистрации USB над компьютерной это мобильность. Функцию регистрации необходимо активировать и сконфигурировать в МЕНЮ.

#### 3.4.10.1 Конфигурация 1

Также смотрите секцию 3.4.3.7. После включения регистрации USB и задания параметров “Интервал записи” и “Старт/стоп”, её можно начать в любое время в МЕНЮ или после покидания его, в зависимости от выбранного режима старт/стоп.

#### 3.4.10.2 Конфигурация 2

Также смотрите секцию 3.4.3.1. Существует дополнительная настройка для файла CSV, генерируемая функцией регистрации USB. Вы можете переключать отделитель формата запятой между германским/европейским стандартом (“Умолчание”) или стандарт США. Другая опция это деактивация физических единиц, которые добавляются по умолчанию к каждому значению в файле записи. Деактивация этой опции упрощает исполнение файла CSV в MS Excel.

#### 3.4.10.3 Оперирование (старт/стоп)

С настройкой “Старт/стоп с DC вкл/выкл” регистрация будет начинаться каждый раз при включении выхода DC устройства, неважно делается ли это кнопкой «On / Off» на передней панели, или аналоговым или цифровым интерфейсом. С настройкой “Вручную старт/стоп” это отлично. Регистрация тогда начинается и останавливается только в МЕНЮ, на странице конфигурации регистрации.

Вскоре после начала регистрации, символ покажет происходящее действие записи. В случае появления ошибки при регистрации, таких как удаление носителя USB, появится другой символ . После каждой ручной остановки или выключении выхода DC, регистрация остановится и файл записи закроется.

#### 3.4.10.4 Формат файла регистрации

Тип: текстовый файл в европейском или американском формате CSV (в зависимости от настройки)

Расположение (показан германский формат):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	U set	U actual	I set	I actual	P set	P actual	R set	R actual	R mode	Output/Input	Device mode	Error	Time
2	2,00V	11,92V	1,20A	1,20A	7344W	15W	N/A	N/A	OFF	ON	CC	NONE	00:00:00,942
3	2,00V	11,90V	1,20A	1,20A	7344W	15W	N/A	N/A	OFF	ON	CC	NONE	00:00:01,942
4	2,00V	11,89V	1,20A	1,20A	7344W	15W	N/A	N/A	OFF	ON	CC	NONE	00:00:02,942
5	2,00V	11,87V	1,20A	1,20A	7344W	15W	N/A	N/A	OFF	ON	CC	NONE	00:00:03,942

Обозначения:

**U set / I set / P set / R set:** Установленные значения

**U actual / I actual / P actual / R actual:** Актуальные значения

**Error:** сигналы тревоги устройства

**Time:** прошедшее время с начала регистрации

**Device mode:** актуальный режим работы (также смотрите „3.2. Режимы работы“)

Важно знать:

- R set и R actual записываются только, если режим UIR активен (смотрите секцию 3.4.5)
- В отличии от регистрации на компьютере, каждая запись здесь начинается с нового файла со счётчиком в имени файла, начинающимся с 1, но обращая внимание на существующие файлы

#### 3.4.10.5 Специальные пометки и ограничения

- Макс. размер файла записи (из-за формата FAT32): 4 ГБ
- Макс. число файлов записи в папке HMI\_FILES: 1024
- С настройкой “Старт/стоп с DC вкл/выкл”, регистрация остановится при появлении тревог или событий действия “Тревога”, потому что они отключают выход DC
- С настройкой “Вручную старт/стоп”, устройство продолжит запись даже при появлении сигналов тревоги, этот режим можно использовать для определения периода временных тревог как OT и PF

### 3.5 Удалённое управление

#### 3.5.1 Общее

Удалённое управление возможно через встроенный аналоговый интерфейс или порт USB, или через один из цифровых интерфейс модулей (только стандартные модели серии PSI 9000) или через порт GPIB (только с установленной опцией 3W). Важно здесь, что только аналоговый или один цифровой интерфейс может быть в управлении. Один из цифровых это шина ведущий-ведомый.

Это означает, что если, например, была попытка переключения в удалённое управление через цифровой интерфейс, когда аналоговое удаленное управление активно (пин REMOTE = LOW), устройство обозначит ошибку через цифровой интерфейс. В противоположность, переключение через пин REMOTE будет проигнорировано. В обоих случаях, мониторинг статуса и считывание значений всегда возможны.

#### 3.5.2 Расположение управления

Расположение управления это то местоположение, откуда устройство управляется. По существу, их два: на устройстве (ручное управление) и внешне (удалённое управление). Расположения определяются как:

Отобр. положение	Описание
-	Если ни одно из положений не показывается, тогда активно ручное управление и доступ от интерфейсов разрешен. Это положение не будет отображено.
<b>Удаленно</b>	Удалённое управление через любой из интерфейсов активно
<b>Локально</b>	Удалённое управление заблокировано, возможно только ручное управление

Удалённое управление может быть разрешено или заблокировано используя настройки **Разрешить удаленный контроль** (смотрите „3.4.3.1. Меню «Общие Настройки»“). При блокировке, статус **Локально** будет отображен вверху справа. Активация блокировки может быть полезной, если устройство управляется удаленно через ПО или некоторые электронные устройства, но требуется произвести настройки на устройстве или иметь дело с непредвиденностьюми, которые не были бы возможны при удаленном управлении.

Активирование блокировки и статуса **Локально** приводит к следующему:

- Если удалённое управление через цифровой интерфейс активно (**Удаленно**), то оно сразу прекращается и чтобы продолжить удаленное управление после деактивации **Локально**, его необходимо реактивировать на ПК.
- Если удалённое управление через аналоговый интерфейс активно (**Удаленно**), тогда удаленная работа прервётся только до того, как удаленное управление будет разрешено снова деактивацией **Локально**, потому как пин REMOTE имеет включенный сигнал удаленного управления, пока он не будет изменён во время периода **Локально**.

#### 3.5.3 Удалённое управление через цифровой интерфейс

##### 3.5.3.1 Выбор интерфейса

Устройство поддерживает, в дополнение к встроенному USB порту, следующие опциональные интерфейс модули:

Краткий ID	Тип	Порты	Описание*
IF-AB-CANO	CANopen	1	CANopen slave с общим EDS
IF-AB-RS232	RS232	1	Стандартный RS232, последовательный
IF-AB-PBUS	Profibus	1	Profibus DP-V1 slave
IF-AB-ETH1P	Ethernet	1	Ethernet TCP
IF-AB-PNET1P	ProfiNet	1	Profinet DP-V1 slave
IF-AB-MBUS	ModBus TCP	1	ModBus TCP через Ethernet
IF-AB-ETH2P	Ethernet	2	Ethernet TCP, со свитчом
IF-AB-MBUS2P	ModBus TCP	2	ModBus TCP через Ethernet
IF-AB-PNET2P	ProfiNet	2	Profinet DP-V1 slave, со свитчом
IF-AB-CAN	CAN	1	CAN 2.0 A / 2.0 B
IF-AB-ECT	EtherCAT	2	EtherCAT с CANopen над Ethernet

\* Для технических подробностей различных модулей, смотрите дополнительную документацию Programming Guide Modbus & SCPI

Модели с установленной опцией 3W имеют дополнительный порт GPIB рядом с портом USB.

### 3.5.3.2   Общая информация об интерфейс модулях

Для стандартных моделей PSI 9000 3U один из подключаемых и сменных модулей, обозначенных в 3.5.3.1 может быть установлен. Он может взять на себя удаленное управление устройством альтернативно к встроенному USB типа В на задней стороне или аналоговому интерфейсу. Для инсталляции смотрите секцию „2.3.9. Установка интерфейс модуля“ и отдельную документацию.

Модули не требуют или потребуют небольшой настройки для работы и могут быть использованы с их конфигурацией по умолчанию. Все специфические настройки будут постоянно храниться, даже после их замены другими моделями не потребуется реконфигурация.

### 3.5.3.3   Программирование

Подробности о программировании интерфейсов, протоколы коммуникации и т.п. могут быть найдены в документации Programming Guide ModBus & SCPI, на прилагаемом носителе или на веб сайте производителя.

## 3.5.4   Удалённое управление через аналоговый интерфейс (АИ)

### 3.5.4.1   Общее

Встроенный, гальванически изолированный, 15 контактный аналоговый интерфейс АИ на задней стороне устройства имеет следующие возможности:

- Удалённое управление током, напряжением, мощностью и внутренним сопротивлением
- Удалённый мониторинг статуса (CC/CP, CV, DC выход)
- Удалённый мониторинг сигналов (OT, OVP, OCP, OPP, PF)
- Удалённый мониторинг актуальных значений
- Удалённое включение/выключение выхода DC

Установка всех **трёх** значений через аналоговый интерфейс всегда происходит одновременно. Это означает, что например, напряжение не может быть дано через АИ, а ток и мощность через вращающиеся ручки, или наоборот. Дополнительно можно настроить значение внутреннего сопротивления.

Устанавливаемое значение OVP и другие события, а так же пороги сигналов тревоги, не могут быть установлены через АИ и следовательно должны быть заданы перед вводом в работу АИ. Аналоговые устанавливаемые значения могут быть заданы внешним напряжением или сгенерированы опорным напряжением на пин 3. Как только удаленное управление через аналоговый интерфейс активировано, отображаемые значения будут обеспечиваться интерфейсом.

АИ может функционировать в диапазонах напряжений 0...5 В и 0...10 В, в каждом случае 0...100% от номинального значения. Выбор диапазона напряжения может быть сделан в настройках устройства. Подробности смотрите в секции „3.4.3. Конфигурирование через МЕНЮ“.

Опорное напряжение, выдаваемое через пин 3 VREF, будет приспособлено таким образом:

**0-5В:** Опорное напряжение = 5 В, 0...5 В установленного значения (VSEL, CSEL, PSEL и RSEL) соответствуют 0...100% номинального значения, 0...100% актуального значения соответствуют 0...5 В актуального значения выходов (CMON, VMON).

**0-10В:** Опорное напряжение = 10 В, 0...10 В установленного значения (VSEL, CSEL, PSEL и RSEL) соответствуют 0...100% номинального значения, 0...100% актуального значения соответствуют 0...10 В актуального значения выходов (CMON, VMON).

Ход превышающий устанавливаемые значения (например, >5 В в выбранном диапазоне 5 В или >10 В в диапазоне 10 В) будет погашен к устанавливаемым значениям при 100%.

**Пожалуйста прочтите, прежде чем приступить. Важные пометки использования интерфейса:**



После включения устройства во время фазы загрузки, АИ сигнализирует неопределённые статусы на выходных пинах. Они должны быть игнорированы, пока устройство не готово к работе.

- Аналоговый удалённый контроль должен быть сперва активирован включением пина REMOTE (5). Исключение только пин REM-SB, который может быть использован независимо с версии KE 2.07
- Прежде чем будет подключено оборудование, которое будет контролировать аналоговый интерфейс, проверьте не генерирует ли оно напряжение на пины выше, чем задано
- При аналоговом контроле входы устанавливаемых значений как VSEL, CSEL, PSEL и RSEL (если режим R активирован) не должны остаться неподключёнными (плавающими). В случае, если любое из значений не используется для настроек, оно привязывается к определенному уровню или к пину VREF (можно припоеем), что даст 100%.

### 3.5.4.2 Разрешение и частота дискретизации

Аналоговый интерфейс внутренне обрабатывается цифровым микроконтроллером. Это приводит к ограниченному разрешению аналоговых шагов. Разрешение для устанавливаемых (VSEL и т.п.) и актуальных (VMON/CMON) значений одинаковое и составляет 26214, при работе в диапазоне 10 В. В диапазоне 5 В это разрешение делится пополам. Из-за отклонений, реально достижимое разрешение может быть немного ниже. Максимальная частота дискретизации составляет 500 Гц. Это значит, устройство может получать аналоговые значения и состояния на цифровые пины 500 раз в секунду.

### 3.5.4.3 Ознакомление с сигналами тревоги устройства

Если сигнал тревоги устройства появится во время удалённого управления через аналоговый интерфейс, то выход DC будет отключен, таким же образом, как и при ручном управлении. Тревоги сигнализируются на пинах ALARMS 1 и ALARMS 2, как сконфигурировано в МЕНЮ (смотрите секцию „3.4.3. Конфигурирование через МЕНЮ“). Если несколько тревог появляются сразу, индивидуально их можно считывать с дисплея блока (счётчик тревог в МЕНЮ) или через цифровой интерфейс.

Тревоги устройства должны быть ознакомлены, т.е. удалены, также и в аналоговом управлении. Смотрите также „3.6.2. Оперирование тревогами устройства и событиями“. Ознакомление выполняется пином REM-SB, отключающим и снова включающим выход DC, а именно с краями HIGH-LOW-HIGH (мин. 50 мс для LOW), при использовании уровня по умолчанию для этого пина, иначе это будет LOW-HIGH-LOW.

### 3.5.4.4 Спецификация аналогового интерфейса


Пин	Имя	Тип*	Описание	Уровни по умолчанию	Электрические спецификации
1	VSEL	AI	Устанавливаемое напряжение	0...10 В или 0...5 В соответствуют 0..100% $U_{\text{ном}}$	Точность диапазона 0-5 В: < 0.4% ***** Точность диапазона 0-10 В: < 0.2% *****
2	CSEL	AI	Устанавливаемый ток	0...10 В или 0...5 В соответствуют 0..100% $I_{\text{ном}}$	Входной импеданс $R_i > 40 \text{ к} \dots 100 \text{ к}$
3	VREF	AO	Опорное напряжение	10 В или 5 В	Отклонение < 0.2% при $I_{\text{макс}} = +5 \text{ мА}$ КЗ защита против AGND
4	DGND	POT	Заземление всех цифр. сигналов		Для контроля и сигналов статуса
5	REMOTE	DI	Переключ. внутр. / удален. упр-ния	Удален. = LOW, $U_{\text{Low}} < 1 \text{ В}$ Внутр. = HIGH, $U_{\text{High}} > 4 \text{ В}$ Внутр. = Открытый	Диапазон напряжений = 0...30 В $I_{\text{макс}} = -1 \text{ мА}$ при 5 В $U_{\text{LOW в HIGH тип.}} = 3 \text{ В}$ Пол. отправ.: Откр. коллектор против DGND
6	ALARMS 1	DO	Перегрев или тревога power fail	Тревога = HIGH, $U_{\text{High}} > 4 \text{ В}$ Нет тревоги = LOW, $U_{\text{Low}} < 1 \text{ В}$	Квази открытие коллектора с повыш. против Vcc ** С 5 В на пин макс. поток +1 мА $I_{\text{макс}} = -10 \text{ мА}$ при $U_{\text{CE}} = 0,3 \text{ В}$ $U_{\text{макс}} = 30 \text{ В}$ КЗ защита против DGND
7	RSEL	AI	Внутреннее сопротивление	0...10 В или 0...5 В соответствуют 0..100% $R_{\text{макс}}$	Точность диапазона 0-5 В: < 0.4% ***** Точность диапазона 0-10 В: < 0.2% *****
8	PSEL	AI	Устанавливаемая мощность	0...10 В или 0...5 В соответствуют 0..100% $P_{\text{ном}}$	Входной импеданс $R_i > 40 \text{ к} \dots 100 \text{ к}$
9	VMON	AO	Актуальное напряжение	0...10 В или 0...5 В соответствуют 0..100% $U_{\text{ном}}$	Точность диапазона 0-5 В: < 0.4% ***** Точность диапазона 0-10 В: < 0.2% *****
10	CMON	AO	Актуальный ток	0...10 В или 0...5 В соответствуют 0..100% $I_{\text{ном}}$	при $I_{\text{макс}} = +2 \text{ мА}$ КЗ защита против AGND
11	AGND	POT	Заземление всех аналог. сигналов		Для сигналов -SEL, -MON, VREF
12	R-ACTIVE	DI	Режим R вкл / выкл	Вкл = LOW, $U_{\text{Low}} < 1 \text{ В}$ Выкл = HIGH, $U_{\text{High}} > 4 \text{ В}$ Выкл = Открытый	Диапазон напряжений = 0...30 В $I_{\text{макс}} = -1 \text{ мА}$ при 5 В; $U_{\text{LOW в HIGH тип.}} = 3 \text{ В}$ Пол. отправ.: Открытый коллектор против DGND
13	REM-SB	DI	DC выход ВЫКЛ. (DC выход ВКЛ.) (Ознак. с сигн.****)	Выкл = LOW, $U_{\text{Low}} < 1 \text{ В}$ Вкл = HIGH, $U_{\text{High}} > 4 \text{ В}$ Вкл = Открытый	Диапазон напряжения = 0...30 В $I_{\text{макс}} = +1 \text{ мА}$ при 5 В Пол. отправ.: Открытый коллектор против DGND
14	ALARMS 2	DO	Перенапряжение Избыток тока Перегрузка	Тревога = HIGH, $U_{\text{High}} > 4 \text{ В}$ Нет тревоги = LOW, $U_{\text{Low}} < 1 \text{ В}$	Квази открытие коллектора с повыш. против Vcc ** С 5 В на пин макс. поток +1 мА
15	STATUS***	DO	Активация регулир. напряжения	CV = LOW, $U_{\text{Low}} < 1 \text{ В}$ CC/CP/CR = HIGH, $U_{\text{High}} > 4 \text{ В}$	$I_{\text{макс}} = -10 \text{ мА}$ при $U_{\text{CE}} = 0,3 \text{ В}$ , $U_{\text{макс}} = 30 \text{ В}$ КЗ защита против DGND
			DC выход	Вкл = LOW, $U_{\text{Low}} < 1 \text{ В}$ Выкл = HIGH, $U_{\text{High}} > 4 \text{ В}$	

\* AI = Аналоговый Вход, AO = Аналоговый Выход, DI = Цифровой Вход, DO = Цифровой Выход, POT = Потенциал

\*\* Внутр. Vcc около 14.3 В \*\*\* Возможен только один из двух сигналов,смотрите секцию 3.4.3.1 \*\*\*\* Только при удалённом управлении

\*\*\*\*\* Погрешность аналогового входа/выхода добавляется к общей погрешности относительного значения выхода DC устройства

### 3.5.4.5 Обзор сокета D-sub

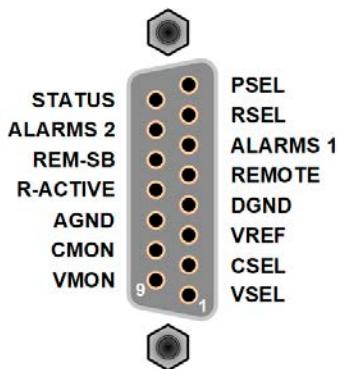

### 3.5.4.6 Упрощённая диаграмма пинов


	<b>Цифровой Вход (DI)</b> DI внутренне вытянут и требует использования контакта с низким сопротивлением (реле, свитч, контактор) для отсылки чистого сигнала на DGND.		<b>Аналоговый Вход (AI)</b> Высокорезистивный вход (импеданс >40 к....100 кОм) для схемы операционного усилителя
	<b>Цифровой Выход (DO)</b> Квази открытый коллектор реализован как высокое сопротивление с повышением против внутреннего питания. Дизайн не позволяет пину быть загруженным, но можно переключать сигналы понижая ток.		<b>Аналоговый Выход (AO)</b> Выход от схемы операционного усилителя, низкий импеданс. Смотрите таблицу спецификации выше.

### 3.5.4.7 Примеры использования

#### а) Переключение выхода DC пином REM-SB



Цифровой выход, как от ПЛК, может быть не в состоянии точно действовать, так как может быть недостаточно низкое сопротивление. Проверьте спецификацию контрольного применения. Смотрите диаграмму пинов выше.

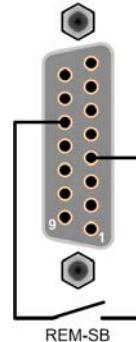

При удалённом управлении, пин REM-SB можно использовать для включения и выключения выхода DC устройства. Эта функция доступна без активации удалённого контроля и может с одной стороны блокировать DC выход от включения вручном или цифровом контроле, и с другой стороны пин может включать и выключать DC выход, но не автономно. Смотрите ниже «Удалённое управление неактивно».

Рекомендуется, что низкорезистивный контакт как свитч, реле или транзистор будет использоваться для переключения пина на землю DGND.

Могут проявиться следующие ситуации:

- **Удалённое управление активировано**

Во время удалённого управления через аналоговый интерфейс, только пин REM-SB определяет состояние выхода DC, в соответствии с определениями уровней в 3.5.4.4. Логическая функция и уровни по умолчанию могут быть инвертированы параметром в меню установок устройства. Смотрите 3.4.3.1.



Если пин не подключен или подключенный контакт открыт, то он будет HIGH. С параметром «Аналог. интерфейс REM-SB» установленным в «Нормально», потребуется «ВКЛ выхода DC». При активации удалённого управления, выход DC мгновенно включится.

- Удалённое управление неактивно**

В этом режиме работы пин REM-SB может служить как блокировка, предотвращая выход DC от включения. Это дает следующие возможные ситуации:

Выход DC	+	Уровень на пине REM-SB	+	Параметр «Аналог. интерфейс Rem-SB»	→	Поведение
отключён	+	HIGH	+	Нормальный	→	Выход DC не блокирован. Он может быть включен кнопкой «On/Off» (передняя панель) или командой через цифровой интерфейс.
		LOW	+	Инвертир.	→	Выход DC блокирован. Он не может быть включен кнопкой «On/Off» (передняя панель) или командой через цифровой интерфейс. При попытке включения появится на дисплее сообщение об ошибке.
	+	HIGH	+	Инвертир.	→	Выход DC блокирован. Он не может быть включен кнопкой «On/Off» (передняя панель) или командой через цифровой интерфейс. При попытке включения появится на дисплее сообщение об ошибке.
		LOW	+	Нормальный	→	Выход DC не блокирован. Он может быть включен кнопкой «On/Off» (передняя панель) или командой через цифровой интерфейс.

Если выход DC уже включен, переключение пина отключит выход DC, похоже как это происходит при удаленном аналоговом управлении:

Выход DC	+	Уровень на пине REM-SB	+	Параметр «Аналог. интерфейс Rem-SB»	→	Поведение
включен	+	HIGH	+	Нормальный	→	Выход DC останется включенным, ничего не блокировано. Можно включить или выключить кнопкой или цифровой командой.
		LOW	+	Инвертир.	→	Выход DC будет выключен и блокирован. Позднее можно включить его снова переключением пина. При блокировке, кнопка или цифровая команда могут удалить запрос на включение пином.
	+	HIGH	+	Инвертир.	→	Выход DC будет выключен и блокирован. Позднее можно включить его снова переключением пина. При блокировке, кнопка или цифровая команда могут удалить запрос на включение пином.
		LOW	+	Нормальный	→	Выход DC останется включенным, ничего не блокировано. Можно включить или выключить кнопкой или цифровой командой.

### б) Удалённое управление током и мощностью


Требуется активация удалённого управления (пин Remote = LOW). Устанавливаемые значения PSEL и CSEL генерируются от, например, опорного напряжения VREF, использованием потенциометров. Отсюда, источник питания может селективно работать в режимах ограничения тока или ограничения мощности. В соответствии со спецификацией макс. 5 мА для выхода VREF, должен быть использованы потенциометры с минимумом 10 кОм.

Устанавливаемое значение напряжения VSEL постоянно назначено на VREF (земля) и, следовательно, будет постоянно 100%.

Если управляющее напряжение подается от внешнего источника, то необходимо рассматривать диапазон входных напряжений для устанавливаемых значений (0...5 В или 0...10 В).



Использование диапазона входного напряжения 0...5 В для 0...100% уст. значений разделят пополам эффективное разрешение

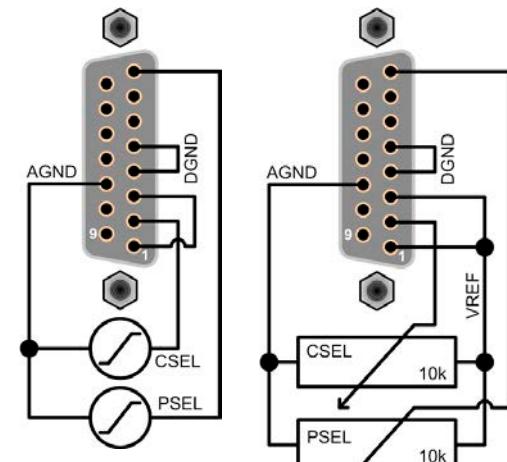


Пример с внешним источником напряжения

Пример с потенциометрами

### в) Чтение актуальных значений

Через аналоговый интерфейс могут контролироваться выходные значения тока и напряжения. Они могут быть считаны, использованием стандартного мультиметра или похожего прибора.

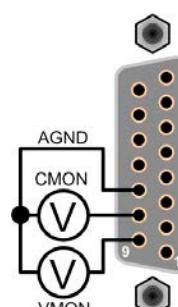

## 3.6 Сигналы тревоги и мониторинг

### 3.6.1 Определение терминов

Существует четкое различие между сигналами тревоги устройства (смотрите „3.3. Состояния сигналов тревоги“), как защита от перенапряжения или от перегрева, и определяемыми пользователем событиями, как **OVD** (мониторинг перенапряжения). Пока сигналы неисправности служат для защиты оборудования, в начальной стадии выключения выхода DC, определенные пользователем события могут отключить выход DC (действие = ТРЕВОГА), но могут так же просто выдать акустический сигнал. Действия, как определяемые пользователем события, могут быть выбраны:

Действие	Воздействие	Пример
<b>НЕТ</b>	Определяемое пользователем событие отключено.	
<b>СИГНАЛ</b>	Достигнув условия, которое запускает событие, действие <b>СИГНАЛ</b> покажет текстовое сообщение на участке статуса дисплея.	<b>Сообщ.: OVD</b>
<b>ПРЕДУПР.</b>	Достигнув условия, которое запустит событие, действие <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> покажет текстовое сообщение в участке статуса дисплея и высветится дополнительно сообщение с предупреждением.	
<b>ТРЕВОГА</b>	Достигнув условия, которое запустит событие, действие <b>ТРЕВОГА</b> покажет текстовое сообщение в участке статуса дисплея с высвечиванием дополнительного сигнала, и дополнительно издаст акустический сигнал (если активировано). Выход DC отключится. Определенные сигналы тревоги так же передадутся аналоговому интерфейсу или могут быть осведомлены через цифровой интерфейс.	

### 3.6.2 Оперирование тревогами устройства и событиями

Сигнал тревоги устройства обычно ведет к отключению выхода DC, появлению всплывающего уведомления по середине дисплея и, если активировано, акустическому сигналу. Сигнал тревоги всегда требуется подтвердить ознакомлением.

#### ► Как ознакомиться с сигналом тревоги на экране (при управлении с панели)

- Если сигнал появился в виде всплывающего окна, коснитесь **OK**.
- Если сигнал тревоги уже подтвержден ознакомлением, но по-прежнему отображается на участке статуса, то сперва коснитесь участка статуса, чтобы снова появилось уведомление тревоги и ознакомьтесь с ним, коснувшись **OK**.



Чтобы ознакомиться с сигналами тревоги при удалённом аналоговом контроле, просмотрите „3.5.4.3. Ознакомление с сигналами тревоги устройства“. Для ознакомления при цифровом управлении, обратитесь к документации Programming ModBus & SCPI.

Некоторые тревоги устройства конфигурируемы:

Сигнал	Значение	Описание	Диапазон	Индикация
<b>OVP</b>	Защита от перенапряжения	Запустит тревогу, если напряжение выхода DC достигнет определённый порог. Выход DC будет отключен.	0 В...1.1*U <sub>ном</sub>	Дисплей, АИ, ЦИ
<b>OCP</b>	Защита от избытка тока	Запустит тревогу, если ток выхода DC достигнет определённый порог, выход DC будет отключен.	0 А...1.1*I <sub>ном</sub>	
<b>OPP</b>	Защита от перегрузки	Запустит тревогу, если мощность выхода DC достигнет определённый порог. Выход DC будет отключен.	0 Вт...1.1*P <sub>ном</sub>	

Эти тревоги устройства не могут конфигурироваться и базируются на аппаратной части:

Сигнал	Значение	Описание	Индикация
<b>PF</b>	Сбой питания	Низкое или высокое напряжение питания AC. Запускает тревогу, если питание AC выйдет за пределы спецификации или если устройство отключено от питания, например при его выключении тумблером питания. Выход DC будет отключен, но он может быть затем сам включен, в зависимости от установки «DC выход после тревоги PF» (смотрите 3.4.3.1).	Дисплей, АИ, ЦИ

Сигнал	Значение	Описание	Индикация
OT	Перегрев	Запускает тревогу, если внутренняя температура достигнет определенный лимит. Выход DC будет отключен, но он может быть затем сам включен, в зависимости от установки «DC выход после тревоги OT» (смотрите 3.4.3.1).	Дисплей, АИ, ЦИ
MSP	Защита Ведущий-Ведомый	Запускает тревогу, если ведущий теряет контакт с любым ведомым. Выход DC будет отключен. Сигнал может быть очищен деактивацией режима ведущий-ведомый или новым распознанием системы MS.	Дисплей, ЦИ

#### ► Как конфигурировать сигналы тревоги устройства

1. При выключенном выходе DC, коснитесь сенсорного участка **Настройки** на главном экране.
2. На правой стороне коснитесь стрелки для выбора **2. Защита**.
3. Установите ограничения для сигналов тревог, если значение по умолчанию в 110% не подходит для вашего применения.



Устанавливаемые значения можно ввести десяти кнопочной клавиатурой. Она появится, если коснуться сенсорного участка «Прямой ввод».

Пользователь также имеет возможность выбрать, прозвучит ли дополнительно акустический сигнал, если появится сигнал тревоги или определенное пользователем событие.

#### ► Как конфигурировать звук сигнала тревоги (смотрите также „3.4.3. Конфигурирование через МЕНЮ“)

1. При выключенном выходе DC, коснитесь сенсорного участка **Меню** на главном экране
2. На странице меню, коснитесь **Настройки HMI**
3. На следующей странице меню, коснитесь **Звук сигнала**
4. На следующей странице меню, коснитесь **Звук вкл** или **Звук выкл** и подтвердите с

#### 3.6.2.1 Определяемые пользователем события

Функции мониторинга устройства могут быть сконфигурированы для определенных пользователем событий. По умолчанию они неактивированы (действие = НЕТ). В противоположность сигналам тревоги, события работают только, если выход DC включен. Например, вы более не сможете обнаружить низкое напряжение (UVD) после выключения выхода DC и спада напряжения.

Следующие события могут быть сконфигурированы независимо и могут, в каждом случае, запускать действия НЕТ, СИГНАЛ, ПРЕДУПР. или ТРЕВОГА.

Событие	Значение	Описание	Диапазон
UVD	Определение низкого уровня напряжения	Запустит событие, если выходное напряжение упадет ниже определенного порога.	0 В...U <sub>ном</sub>
OVD	Определение высокого уровня напряжения	Запустит событие, если выходное напряжение превысит определенный порог.	0 В...U <sub>ном</sub>
UCD	Определение низкого уровня тока	Запустит событие, если выходной ток упадет ниже определенного порога.	0 А...I <sub>ном</sub>
OCD	Определение высокого уровня тока	Запустит событие, если выходной ток превысит определенный порог.	0 А...I <sub>ном</sub>
OPD	Определение перегрузки	Запустит событие, если выходная мощность превысит определенный порог.	0 Вт...P <sub>ном</sub>



Эти события не следует путать с сигналами тревоги, как OT и OVP, которые защищают устройство. Определяемые пользователем события могут, тем не менее, если установить действие ТРЕВОГА, отключить выход DC и таким образом защитить нагрузку как чувствительная электроника.

► Как конфигурировать определяемые пользователем события

1. При выключенном выходе DC, коснитесь сенсорного участка **Настройки** на главном экране.
2. На правой стороне, коснитесь стрелок для выбора **4.1 Событие U** или **4.2 Событие I** или **4.3 Событие P**.
3. Установите лимиты мониторинга левой и правой вращающейся ручкой и запустите правой вращающейся ручкой действие, соответствующее вашему применению (такжесмотрите 3.5.1. Определение терминов).
4. Подтвердите установки, нажав .



*События являются частью актуального профиля пользователя. Таким образом, если выбран и используется другой профиль пользователя, или профиль по умолчанию, события будут по-разному конфигурированными или будут несконфигурированными.*




*Устанавливаемые значения можно ввести десяти кнопочной клавиатурой. Она появится, если коснуться сенсорного участка «Прямой ввод».*

### 3.7 Блокировка панели управления HMI

Для избежания случайного чередования значений во время ручного управления, вращающиеся ручки или сенсорный экран могут быть заблокированы, и таким образом, не будут приниматься изменения значений без предварительной разблокировки.

► Как заблокировать HMI

1. На главной странице, коснитесь символа блокировки (правый верхний угол).
2. На странице настроек **Блокировка HMI**, будет сделан запрос между полной блокировкой HMI (**Заблокир. все**) или все кроме кнопки Включения/Выключения (**ВКЛ/ВЫКЛ возможно**), и выбор активации дополнительным ПИНом (**Активация ПИН**). Устройство позднее запросит вводить его каждый раз при разблокировке HMI, пока ПИН не будет деактивирован.
3. Активируйте блокировку . Статус **Блокирован** отобразится как показано на рисунке справа.



Если будет попытка произведения изменений в то время, когда HMI заблокирована, появится форма запроса на дисплее, с вопросом, следует ли отключить блокировку.

► Как разблокировать HMI

1. Коснитесь любой части сенсорного экрана заблокированной HMI или поверните одну из вращающихся ручек, или нажмите кнопку On/Off (при полной блокировке).
2. Появится всплывающее окно с запросом:
3. Разблокируйте HMI касанием **Разблокир.** в течение 5 секунд, иначе окно исчезнет и HMI останется заблокированным. Если дополнительно **Активация ПИН** была активирована в меню **Блокировка HMI**, другой запрос всплынет, запрашивая вас ввести ПИН перед окончательно разблокировкой HMI.

### 3.8 Блокировка лимитов

Чтобы избежать изменений настроенных лимитов (смотрите также „3.4.4. Настройки ограничений (Лимиты)“) непреднамеренным действием, экран с настройками ограничений (“Лимиты”) можно блокировать кодом PIN. Страницы меню «3.Лимиты» в НАСТРОЙКИ и «Профили» в МЕНЮ станут тогда недоступными, пока блокировка не будет снята вводом корректного PIN или, если он забыт, то переустановкой устройства, как последнее средство.

#### ► Как заблокировать «Лимиты»

1. При выключенном выходе DC, коснитесь сенсорного участка **Меню** на главном экране.
2. В меню коснитесь **HMI Настройка** и затем коснитесь **Блокир. Лимиты**.
3. На следующей странице установите галочку на **Заблокир..**



*Такой же PIN используется здесь как и при блокировке HMI. Его необходимо задать перед активацией блокировки лимитов. Смотрите „3.7. Блокировка панели управления HMI“*

4. Активируйте блокировку покиданием страницы настроек при помощи



Будьте внимательны при включении блокировки, если вы не уверены какой PIN установлен. При сомнении, используйте ВЫХОД из страницы меню. На странице меню “Блокировка HMI” вы можете задать другой PIN, но не без ввода старого.

#### ► Как разблокировать настройки лимитов

1. При выключенном выходе DC, коснитесь сенсорного участка **Меню** на главном экране.
2. В меню коснитесь **HMI Настройка** и затем коснитесь **Блокир. Лимиты**.
3. На следующей странице коснитесь участка **Разблокировать** и вам будет предложено ввести 4-знач. PIN.
4. Деактивируйте блокировку вводом корректного PIN и подтвердите при помощи ВВОД.

### 3.9 Загрузка и сохранение профиля пользователя

Меню **Профили** служит для выбора между профилем по умолчанию и до 5 профилей пользователей. Профиль это коллекция всех настроек и установленных значений. При поставке или после сброса, все 6 профилей имеют одинаковые настройки и все установленные значения 0. Если пользователь меняет настройки или устанавливает значения, то создаются рабочие профили, которые можно сохранить в один из 5 профилей пользователя. Эти профили, и профиль по умолчанию, можно сменять. Профиль по умолчанию можно только считывать.

Цель профиля это быстрая загрузка набора установленных значений, настроенных лимитов и порогов мониторинга, без их новой настройки. Как все настройки, HMI сохраняются в профиль, включая язык, изменение профиля может так же быть сопровождено изменением языка панели HMI.


При вызове страницы меню и выборе профиля, наиболее важные настройки могут быть видимыми, но не могут быть изменены.

#### ► Как сохранить текущие значения и настройки в профиль пользователя

1. Коснитесь сенсорного участка **Меню** на главном экране.
2. На странице меню, коснитесь



3. На экране выбора (справа) выберите между профилями 1-5, в какой следует сохранить настройки. Затем профиль будет показан и значения могут быть проверены, но не изменены.

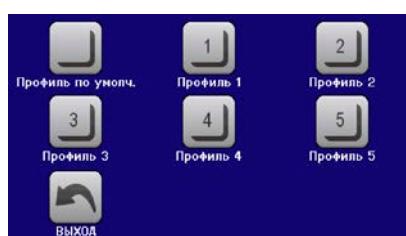

## 3.10 Генератор функций

### 3.10.1 Представление

Встроенный **генератор функций (FG)**, как одноименное электронное устройство, способен создавать различные формы сигналов и применять их для установки значений тока и напряжения.

Стандартные функции основаны на **произвольном генераторе** и напрямую доступны и конфигурируемы, используя ручное управление. При удалённом контроле, полностью настраиваемый произвольный генератор моделирует точками секвенции, содержащими каждая 8 параметров.

Следующие функции восстановимы, конфигурируемы и управляемы:

Функция	Краткое описание
Синус	Генерация синусоидальной волны с настраиваемой амплитудой, оффсетом и частотой
Треугольник	Генерация треугольной формы сигнала с настраиваемой амплитудой, оффсетом, временем возрастания и затухания
Прямоугольник	Генерация прямоугольной формы с настраив. амплитудой, оффсетом и рабочим циклом.
Трапеция	Генерация трапецидальной формы сигнала с настраиваемой амплитудой, оффсетом, временем нарастания, длительностью импульса, временем спада, и ожидания
DIN 40839	Моделирование кривой старта автомобильного двигателя в соответствии с DIN 40839 / EN ISO 7637, разделенная на 5 кривых секвенций, каждая со стартовым напряжением, конечным напряжением и временем
Произвольно	Генерация процесса со 100 свободно конфигурируемыми точками кривой, каждый с начальным и конечным значением (AC/DC), начальной и конечной частотой, углом фазы и общей длительностью
Рампа	Генерация линейного нарастания или спада с начальными и конечными значениями, и временем до и после рампы
UI, IU	XY генератор, USB носитель с загружаемой кривой тока или напряжения (таблица значений, CSV)
PV, FC	Функции для симулирования солнечной панели (PV функция) или топливных элементов (FC функция), обе с табличными расчётами, основанными на настраиваемых параметрах, также для EN 50530



Пока режим R активирован, доступ к генератору функций отсутствует.

### 3.10.2 Общее

#### 3.10.2.1 Ограничения

Генератор функций недоступен, ни при ручном управлении, ни при удаленном, если


- активирован режим «ведущий-ведомый» и устройство сконфигурировано как ведомое.
- активен режим сопротивления (режим установки R/I, также называемый режимом UIR).

#### 3.10.2.2 Принцип

Источник питания не может рассматриваться как высокомощный генератор функций, потому что его силовые схемы только переподключаются к FG. Типовые характеристики источника напряжения и тока остаются. Время спада и нарастания, вызываемое зарядом/разрядом конденсатора, воздействует на итоговый сигнал на выходе DC. Пока FG способен генерировать синусоидальную волну с частотой 100 Гц или более, источник питания не сможет следовать генерируемому сигналу 1:1.

Изображение принципа:

Воздействие источника питания на функции:

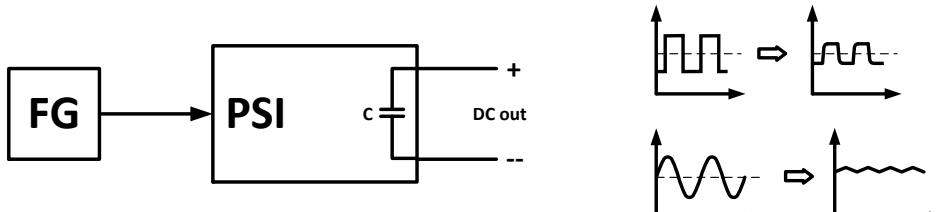

Итоговая форма волны на выходе DC сильно зависит от частоты выбранной волны, ее амплитуды и модели источника питания. Влияние силовых частей на волну может быть компенсировано только частично. Высокоскоростная модификация, как предлагается с **опцией HS** (смотрите „1.9.5. Опции“), может помочь уменьшить время спада и нарастания. Это имеет позитивное воздействие на периодические функции как формы прямоугольника и синуса. Альтернативно, результирующая форма волны на выходе DC так же может быть улучшена добавлением дополнительной нагрузки (фиксированной и омической или варьируемой и электронной).

### 3.10.2.3 Разрешение

Амплитуда, генерируемая произвольным генератором, имеет эффективное разрешение приблизительно 52428 шагов. Если амплитуда очень низкая и время долгое, устройство сгенерирует меньше шагов и задаст несколько идентичных значений, одно после другого, генерируя лестничный эффект. Кроме того, невозможно генерировать каждую возможную комбинацию времени и варьируемой амплитуды (склон).

### 3.10.2.4 Возможные технические трудности

Функционирование импульсных источников питания как источника напряжения может, при применении функции к выходному напряжению, вести к повреждению из-за длительного заряда/разряда выходных конденсаторов. Более того, актуальная прогрессия напряжения может отличаться от той, что ожидается.

### 3.10.2.5 Минимальный уклон / максимальное время нарастания

При использовании нарастающего или спадающего оффсета (т.е. части DC) в функциях как рампа, трапеция, треугольник и даже синус, требуется минимальный уклон, рассчитываемый от номинальных значений напряжения и тока, или иначе настроенные установки будут отклонены устройством. Расчет минимального уклона может помочь определить, может ли определенное нарастание во времени быть достигнуто устройством или нет. Пример: используется модель PSI 9080-170 3U, номиналом 80 В и 170 А. **Формула: минимальный уклон = 0.000725 \* номинальное значение / с.** Для примерной модели это даст  $\Delta U/\Delta t$  в 58 мВ/с и  $\Delta I/\Delta t$  в 123 мА/с. Максимальное время, которое можно достичь с минимальным уклоном рассчитывается тогда как приблизительно 1379 секунд, в соответствии с формулой  $t_{\text{Макс}} = \text{номинальное значение} / \text{мин. уклон}$ .

## 3.10.3 Метод работы

Для того, чтобы понять как работает генератор функций и как настройки значений взаимодействуют, следующее следует пометить:

**Устройство оперирует и в режиме генератора функций, всегда с тремя устан. значениями U, I и P.**

Выбранная функция может быть использована на одном из значений U или I, другие два тогда постоянны и имеют эффект ограничения. Это означает, что если применяется напряжение в 10 В на выходе DC, нагрузка подключена и функция синусоидальной волны должна оперировать в токе с амплитудой 20 А и оффсетом 20 А, тогда генератор функций создаст прогрессию синусоидальной волны тока между 0 А (мин) и 40 А (макс), что даст на выходе мощность между 0 Вт (мин) и 400 Вт (макс). Выходная мощность, тем не менее, ограничена своим установленным значением. Если было 300 Вт, то в этом случае, ток будет ограничен до 30 А и, если показать на осциллографе, он был с верхним пределом в 30 А, то не достиг бы цели в 40 А.

Системы ведущий-ведомый имеют следующие характеристики, которые должны быть приняты во внимание:



В конце конфигурации каждой стандартной функции вам необходимо установить общие задаваемые значения «U/I/P лимиты». Эти лимиты передаются на все ведомые блоки системы ведущий-ведомый. Рекомендуется внимательно их конфигурировать для всей системы, чтобы система MS работала должным образом и ведомые не воздействовали негативно на ход функции.


## 3.10.4 Ручное управление

### 3.10.4.1 Выбор функции и контроль

Через сенсорный экран можно вызвать одну из функций, описанных в 3.10.1, сконфигурировать и проконтролировать. Выбор и конфигурация возможны только, когда выход DC отключен.

#### ► Как выбрать функцию и настроить параметры

1. При выключенном выходе DC, коснитесь сенсорного участка **Меню** на главном экране.
2. В меню коснитесь сенсорного участка **Генератор Функций** и затем, по желаемой функции.  
Пометка: этот участок заблокирован при активированном режиме R (регулируемое сопротивление).
3. В зависимости от выбора функции, последует запрос, в каком значении генератор функций будет использоваться: **U** или **I**.
4. Настройте параметры по вашему усмотрению, как оффсет, амплитуда и частота, для синусоидальной волны, например.
5. Не забудьте установить лимиты напряжения, тока и мощности, которые вы можете найти на сенсорном участке **Лимиты U/I/P**.

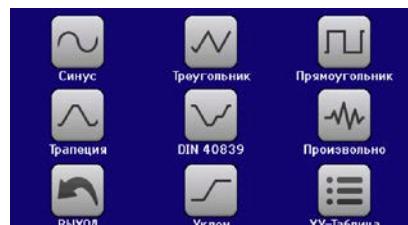

Настройки различных функций описаны ниже. После их выполнения, функция может быть загружена.

#### ► Как загрузить функцию

- После настройки значений для требуемой генерации сигнала,



коснитесь сенсорного участка **ЗАГРУЗКА**.

Затем устройство загрузит данные во внутренний контроллер и сменит дисплей. Вскоре после того, как статические значения установлены (напряжение, мощность, ток) и выход DC включен, появится сенсорный участок **СТАРТ**. Только после этого функцию можно запустить.



*Статические значения применяются к выходу DC незамедлительно, после загрузки функции, так как они включают выход DC автоматически, для создания стартового положения. Эти статические значения представляют начальные и конечные значения хода течения функции, поэтому функции нет необходимости начинать с 0. Исключение только: при использовании любой функции к току (I) не будет настраиваемого статического значения, функция всегда будет начинаться от 0 A.*

#### ► Как запустить и остановить функцию

- Функция может быть запущена касанием **СТАРТ** или нажатием кнопки «On/Off», если выход DC в этот момент выключен. Функция запустится незамедлительно. В случае, если используется СТАРТ при по-прежнему выключенном выходе DC, то он будет автоматически включен.
- Функция может быть остановлена касанием **СТОП** или нажатием кнопки On/Off. Между этим имеется разница:
  - Клавиша **СТОП** останавливает только функцию, но выход DC остаётся включенным со статическими значениями.
  - Кнопка «On/Off» останавливает функцию и отключает выход DC.




*Любые тревоги устройства (перенапряжение, перегрев и т.п.), защиты (OPP, OCP) и события с действием=Тревога останавливают течение функции автоматически, отключают выход DC и выдают сигнал тревоги.*

### 3.10.5 Синусоидальная функция

Следующие параметры могут конфигурироваться для функции синусоидальной формы:

Значение	Диапазон	Описание
I(A), U(A)	0...(Ном. значение - (Offs)) от U, I	A = Амплитуда генерируемого сигнала
I(Offs), U(Offs)	(A)...(Ном. значение - (A)) от U, I	Offs = Офсет, основано на нулевой точке математической синусоид. кривой, не может быть меньше амплитуды
f (1/t)	1...10000 Гц	Статическая частота генерируемого сигнала

Схематическая диаграмма:

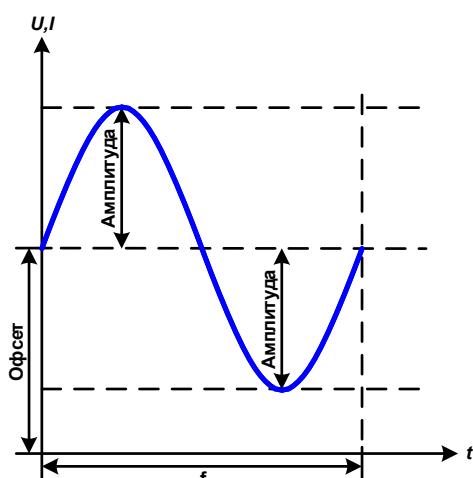

Применение и результат:

Нормальный сигнал синусоидальной волны генерируется и применяется к выбранному установленному значению, например, напряжению (U). При постоянном нагрузочном сопротивлении, выходное напряжение и выходной ток нагрузки выдадутся синусоидальной волной. Для расчета максимальной выходной мощности, значения амплитуды и оффсита тока должны быть добавлены.


Пример: устанавливается при выбранном выходном напряжении 100 В вместе с синусом (I), амплитудой 30 А и оффсом 50 А. Результирующая максимальная выходная мощность достигается тогда, на наивысшей точке синусоидальной волны и равняется  $(30 \text{ A} + 50 \text{ A}) * 100 \text{ В} = 8000 \text{ Вт}$ .

### 3.10.6 Треугольная функция

Следующие параметры могут конфигурироваться для функции треугольной формы:

Значение	Диапазон	Описание
I(A), U(A)	0...(Ном. значение - (Offs)) от U, I	A = Амплитуда генерируемого сигнала
I(Offs), U(Offs)	0...(Ном. значение - (A)) от U, I	Offs = Оффсет, по основанию треугольной волны
t1	0.1 мс...36000 с	Время ( $\Delta t$ ) позитивного склона сигнала треугольной волны
t2	0.1 мс...36000 с	Время ( $\Delta t$ ) негативного склона сигнала треугольной волны

Схематическая диаграмма:

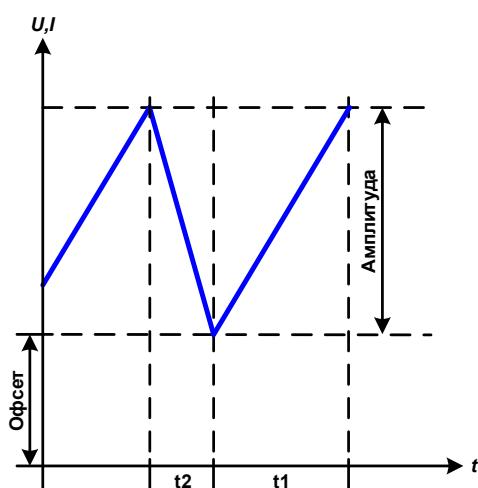

Применение и результат:

Генерируется сигнал треугольной волны для выходного тока (только в ограничении тока) или выходного напряжения. Время позитивного и негативного склона различается и можно установить независимо.

Оффсет поднимает сигнал на оси Y.

Сумма интервалов t1 и t2 даёт время цикла и её обратную величину - частоту.


Пример: требуется частота 10 Гц и длительность периода будет 100 мс. Эти 100 мс могут быть свободно распределены в t1 и t2, например, 50 мс:50 мс (равнобедренный треугольник) или 99.9 мс:0.1 мс (прямоугольный треугольник или пилообразный).

### 3.10.7 Прямоугольная функция

Следующие параметры могут конфигурироваться для функции прямоугольной формы:

Значение	Диапазон	Описание
I(A), U(A)	0...(Ном. значение - (Offs)) от U, I	A = Амплитуда генерируемого сигнала
I(Offs), U(Offs)	0...(Ном. значение - (A)) от U, I	Offs = Оффсет, по основанию прямоугольной волны
t1	0.1 мс...36000 с	Время (ширина импульса) верхнего уровня (амплитуда)
t2	0.1 мс...36000 с	Время (длина паузы) нижнего уровня (оффсет)

Схематическая диаграмма:

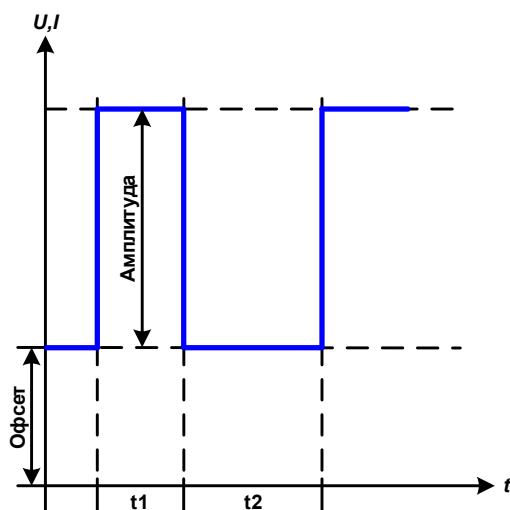

Применение и результат:

Генерируется прямоугольная или квадратная форма сигнала для выходного тока (только в ограничении тока) или выходного напряжения. Интервалы t1 и t2 определяют, как долго значение амплитуды (импульса) и как долго значение оффсета (паузы) эффективны. Оффсет поднимает сигнал на оси Y. С интервалами t1 и t2 рабочий цикл может быть определен. Сумма t1 и t2 даёт время цикла и его противоположность - частоту.


Пример: требуется прямоугольная волна сигнала 25 Гц и рабочий цикл 80%. Сумма t1 и t2, период, 1/25 Гц = 40 мс. Для рабочего цикла 80%, время импульса (t1) 40 мс \* 0.8 = 32 мс и время паузы (t2) равно 8 мс.

### 3.10.8 Трапецидальная функция

Следующие параметры могут конфигурироваться для функции трапецидальной формы:

Значение	Диапазон	Описание
I(A), U(A)	0...(Ном. значение - (Offs)) от U, I	A = Амплитуда генерируемого сигнала
I(Offs), U(Offs)	0...(Ном. значение - (A)) от U, I	Offs = Офсет, по основанию трапеции
t1	0.1 мс...36000 с	Время позитивного склона сигнала волны трапеции
t2	0.1 мс...36000 с	Время верхнего значения сигнала волны трапеции
t3	0.1 мс...36000 с	Время негативного склона сигнала волны трапеции
t4	0.1 мс...36000 с	Время базового значения (=оффсет) волны трапеции

Схематическая диаграмма:

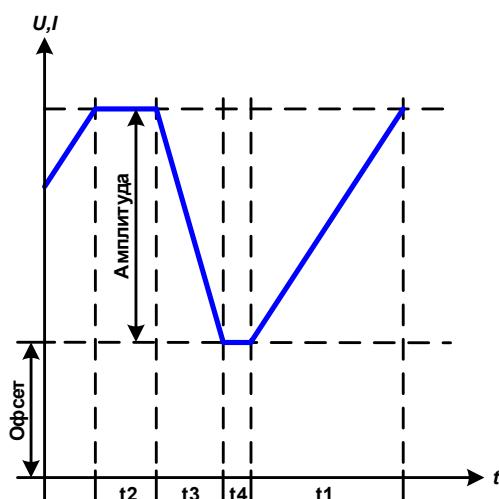

Применение и результат:

Здесь трапецидальный сигнал может быть применен для установки значения U или I. Склоны трапеции могут быть различными установкой разного времени для роста и затухания.

Длительность периода и частота повторения это результат четырёх временных элементов. С подходящими настройками трапеция может быть деформирована в треугольную волну или прямоугольную. Следовательно, она имеет универсальное использование.


### 3.10.9 Функция DIN 40839

Эта функция базируется на кривой, определенной в DIN 40839 / EN ISO 7637 (test impulse 4), и может применяться только для напряжения. Она будет моделировать течение напряжения автомобильного аккумулятора во время запуска двигателя. Кривая разделена на 5 точек секвенций (диаграмма ниже), каждая из которых имеет одинаковые параметры. Стандартные значения DIN уже установлены, как значения по умолчанию для пяти точек.

Следующие параметры можно конфигурировать для функции DIN 40839:

Значение	Диапазон	Секв.	Описание
Ustart	0...Ном. значение от U	1-5	Начальное напряжение рампы
Uend	0...Ном. значение от U	1-5	Конечное напряжение рампы
Время секв.	0.1 мс...36000 с	1-5	Время рампы
Сек.Циклы	$\infty$ или 1...999	-	Количество повторений всей кривой
Время t1	0.1 мс...36000 с	-	Время после цикла перед повторением (цикл <> 1)

Схематическая диаграмма:

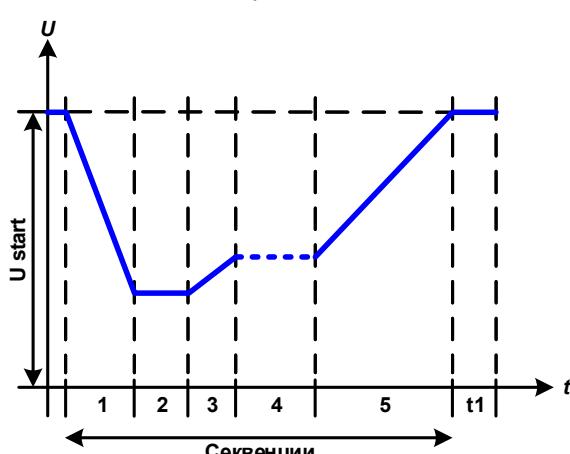

Применение и результат:

Функция не подходит для автономной работы источника питания, но оптимальна для него в связке с совместимой электронной нагрузкой, например, из серии ELR 9000. Нагрузка действует как поглотитель быстрого падения выходного напряжения источника питания, позволяющего течению выходного напряжения соответствовать кривой DIN.

Кривая подчиняется тестовому импульсу 4 в DIN. С подходящими настройками, другие тестовые импульсы можно симулировать. Если части кривой в точке секвенции 4 следует иметь синус волну, то эти 5 точек секвенции должны быть перенаправлены в произвольный генератор.

### 3.10.10 Произвольная функция

Произвольная (свободно определяемая) функция предлагает пользователю дополнительные возможности. 99 точек секвенции доступны для тока и напряжения, все из них имеют одинаковые параметры, но которые могут быть по-разному сконфигурированы, таким образом, может быть построена совокупность процессов функций. Эти 99 точек секвенции могут идти одна за другой в блоке, и этот блок последовательностей может, затем, быть повторен много раз или до бесконечности. Блок может быть свободно определен из 99 секвенций для движения от X до Y. Их сочетание для тока и напряжения невозможно; секвенция или её блок действует только для тока или для напряжения.

Произвольная кривая покрывает линейную прогрессию DC с синус кривой AC, чья амплитуда и частота сформированы между начальными и конечными значениями. Если начальная частота  $f_s = 0$  Гц, AC значения не имеют воздействия и только DC часть эффективна. Каждая точка секвенции распределена во времени, в котором кривая AC/DC будет генерирована от старта и до финиша.

Следующие параметры можно конфигурировать для каждой точки секвенции в произвольной функции: (табличные параметры для тока, напряжения будут  $U_s$ ,  $U_e$  и т.п.).

Знач.	Диапазон	Описание
$I_s(AC)$	0...50% Номинальное значение I	Начальная амплитуда синус части волны кривой
$I_e(AC)$	0...50% Номинальное значение I	Конечная амплитуда синус части волны кривой
$f_s(1/T)$	0 Гц...10000 Гц	Начальная частота синус части волны кривой AC
$f_e(1/T)$	0 Гц...10000 Гц	Конечная частота синус части волны кривой AC
Угол	$0^\circ$ ... $359^\circ$	Начальный угол синус части волны кривой AC
$I_s(DC)$	$I_s(AC) \dots (\text{Ном. знач.} - I_s(AC))$ от I	Начальное значение части DC кривой
$I_e(DC)$	$I_e(AC) \dots (\text{Ном. знач.} - I_e(AC))$ от I	Конечное значение части DC кривой
Время секв.	0.1 мс...36000 с	Время выбранной секвенции



Время точки секвенции "Время секв.", начальная и конечная частоты соотносятся. Мин. значение для  $\Delta f/s = 9.3$ . Таким образом, например, установка  $f_s = 1$  Гц,  $f_e = 11$  Гц и Время секв. = 5 с не будет принята, так как  $\Delta f/s$  только 2. Время секв. 1 с было бы принято, или если остается время на 5 с, то должно быть установлено  $f_e = 51$  Гц.




Изменение амплитуды между началом и концом соотносится со временем секвенции. Минимальное изменение свыше расширенного времени невозможно и, в таком случае, устройство сообщит о неприменимой настройке.

После принятия настроек для выбранных точек секвенции с СОХРАНИТЬ, следующие точки могут конфигурироваться. Если нажата кнопка ДАЛЕЕ, появится второй экран настроек, в котором отобразятся всеобщие настройки всех 99 точек.

Следующие параметры могут быть установлены для всего течения произвольной функции:

Значение	Диапазон	Описание
Старт сек.	1...Кон. сек.	Первая точка секвенции в блоке
Кон. сек.	Старт сек. ...100	Последняя точка секвенции в блоке
Сек. циклы	$\infty$ или 1...999	Количество циклов запуска блока

Схематическая диаграмма:

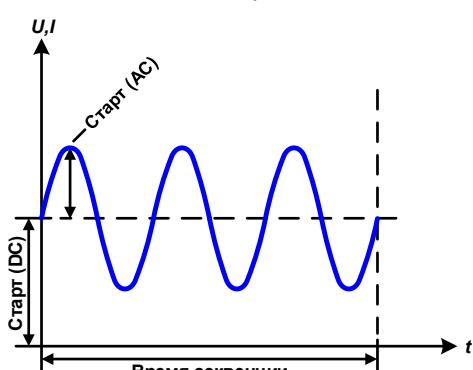

Применение и результат:


#### Пример 1

Рассмотрение 1 цикла 1 точки секвенции:

Значения DC для старта и конца одинаковые, так же как амплитуда AC. С частотой  $>0$  прогрессия синус волны установленного значения генерируется с определенной амплитудой, частотой и Y-оффсетом (значение DC на старте и конце).

Число синус волн на цикл зависит от времени секвенции и частоты. Если время секвенции 1 с и частота 1 Гц, то будет точно 1 синус волна. Если время 0.5 с при той же частоте, то будет волна полусинус.

Схематическая диаграмма:

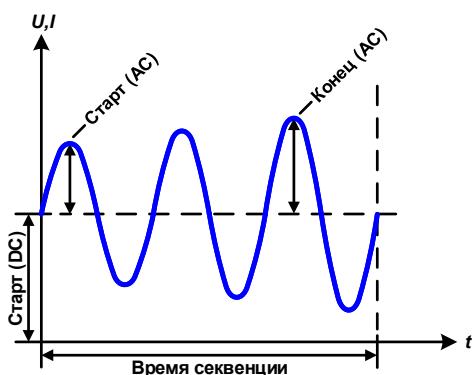


Применение и результат:

### Пример 2

Рассмотрение 1 цикла 1 точки секвенции:

Значения DC на старте и в конце одинаковые, но AC (амплитуда) нет. Конечное значение выше, чем начальное, таким образом, амплитуда возрастает на протяжении всей секвенции с каждой новой волной полусинуса. Это, конечно, возможно только, если время секвенции и частота позволяют создавать множество волн. Например, для  $f=1$  Гц и время секвенции = 3 с, три полные волны будут сгенерированы (при угле =  $0^\circ$ ) и одинаково для  $f = 3$  Гц и времени секвенции = 1 с.

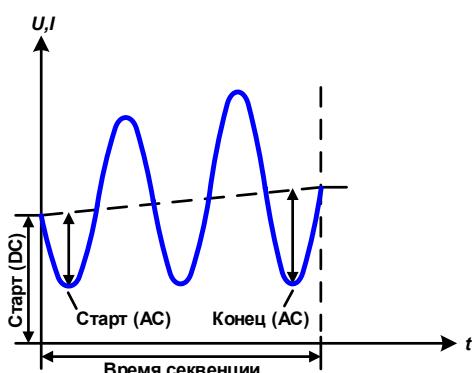


### Пример 3

Рассмотрение 1 цикла 1 точки секвенции:

Значения DC на старте и в конце неравны, как и AC значения. В обоих случаях конечное значение выше, чем начальное, таким образом, оффсет возрастает от начала к концу DC и амплитуда, так же, с каждой новой волной полусинуса.


Дополнительно, первая синус волна стартует с негативной полуволны, из-за установленного угла  $180^\circ$ . Начальный угол может смещаться с шагом в  $1^\circ$  между  $0^\circ$  и  $359^\circ$ .

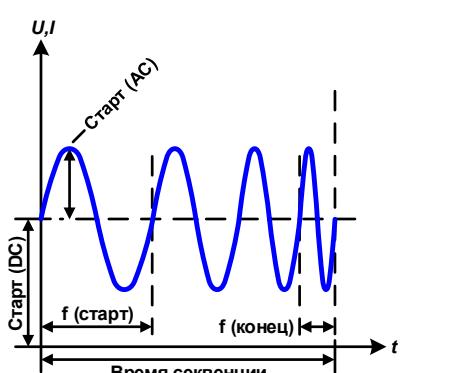

### Пример 4

Рассмотрение 1 цикла 1 точки секвенции:


Похож на пример 1, но с другой конечной частотой. Здесь она показана как более высокая, чем начальная частота. Она воздействует на период синус волн так, что каждая новая волна будет короче всего размаха времени секвенции.

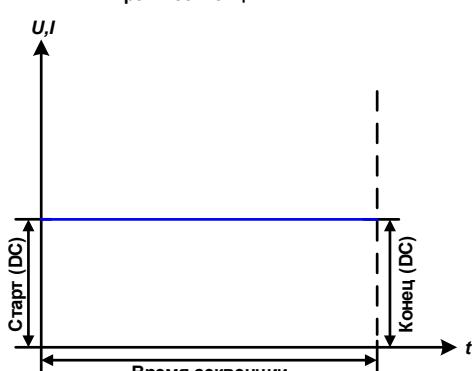

### Пример 5

Рассмотрение 1 цикла 1 точки секвенции:

Сравним с примером 1, но начальной и конечной частотой 0 Гц. Без частоты не будет создана часть синус волны AC и только установки DC будут эффективны. Генерируется уклон с горизонтальным ходом течения.

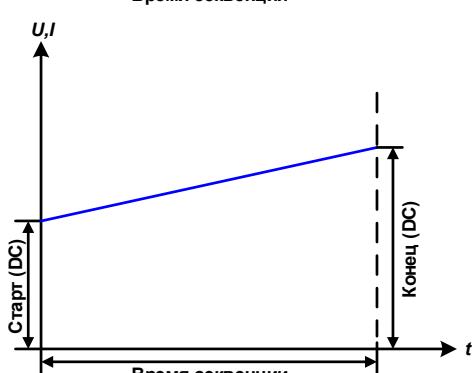

### Пример 6

Рассмотрение 1 цикла 1 точки секвенции:


Сравним с примером 1, но с начальной и конечной частотой 0 Гц. Без частоты не будет создана часть синус волны AC и только установки DC будут эффективны. Здесь начальные и конечные значения неравны и генерируется постоянно нарастающий уклон.

Объединяя вместе различно сконфигурированные точки секвенции, можно создать совокупность прогрессий. Грамотное конфигурирование произвольного генератора может быть использовано для создания треугольной, синусоидальной, прямоугольной или трапецидальной волн функций и таким образом, может быть произведена последовательность прямоугольных волн с различными амплитудами или рабочими циклами.



*Асигнация делает доступными до 99 точек секвенции для тока или напряжения, но не их смешивание.*

Схематическая диаграмма:

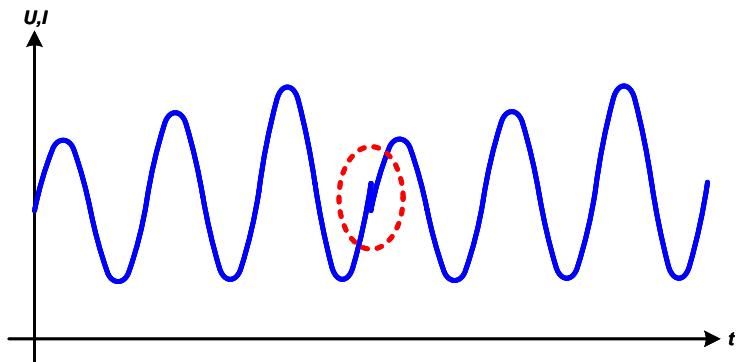


Применение и результат:

#### Пример 7

Рассмотрение 2 циклов 1 точки секвенции:


Запускается точка секвенции, конфигурированная как в примере 3. По запросу настроек конечный оффсет DC выше, чем начальное, запуск второй секвенции вернет прежний стартовый уровень, безотносительно значений достигнутых в конце первого пуска. Это может производить разрыв во всем течении (помечено в красный), который компенсируется только аккуратным выбором настроек.

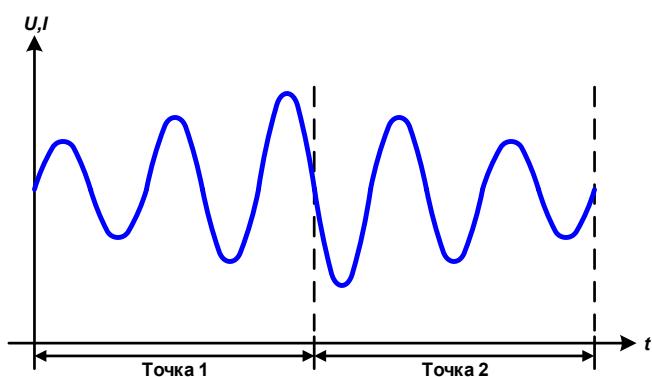

#### Пример 8

Рассмотрение 1 цикла 2 точек секвенции:

Две точки секвенции идут непрерывно. Первая генерирует синус волну с возрастающей амплитудой, вторая с убывающей. Вместе они производят прогрессию, как показано слева. Для того, чтобы обеспечить появление максимальной волны по середине только один раз, первая точка секвенции должна завершиться с позитивной полуволной и вторая начаться с негативной полуволны, как показано на диаграмме.

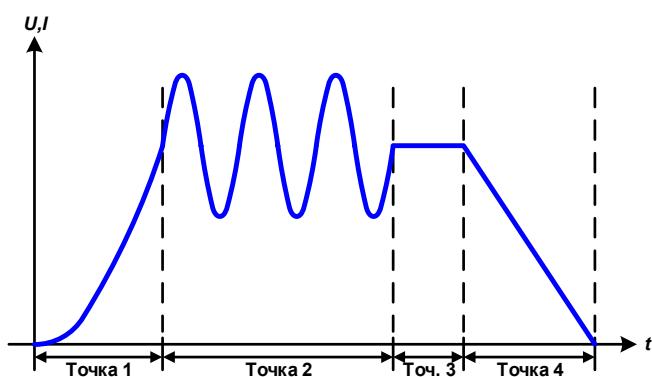

#### Пример 9

Рассмотрение 1 цикла 4 точек секвенции:

Точка 1: 1/4 синус волны (угол = 270°)

Точка 2: Три синус волны (отношение частоты ко времени последовательности: 1:3)

Точка 3: горизонтальный уклон ( $f = 0$ )

Точка 4: убывающий уклон ( $f = 0$ )

### 3.10.10.1 Загрузка и сохранение произвольной функции

99 точек секвенции произвольной функции, которые могут конфигурироваться с панели управления устройства, и которые применимы к напряжению (U) или току (I), могут быть сохранены или загружены с USB носителя через USB порт на передней панели. Все 99 точек секвенции сохраняются или загружаются файлом типа CSV (отделенных точкой с запятой), который представляет собой таблицу значений.

Для загрузки таблицы секвенций для произвольного генератора, следующие требования должны быть выполнены:

- Таблица должна содержать точно 99 строк (100 также совместимы с предыдущими прошивками) с 8 последующими значениями в 8 столбцах и не должна иметь промежутков.
- Разделитель столбцов (точка с запятой, запятая) должны быть выбраны в МЕНЮ параметром “Разделитель файла USB”; также определяет десятичный разделитель (точка, запятая).
- Файлы должны храниться внутри папки HMI\_FILES, которая должна быть в корне USB носителя.
- Имя файла должно всегда начинаться с WAVE\_U или WAVE\_I (большие или малые буквы).
- Все значения в каждой строке и колонке должны быть внутри определенного диапазона (смотрите ниже)
- Столбцы в таблице должны быть в определенном порядке, который не должен быть изменен.

Следующие диапазоны значений в таблице, относятся к ручной конфигурации произвольного генератора. (заголовки колонок как в Excel):

Колонка	Параметр	Диапазон
A	AC Старт	0...50% U или I
B	AC Конечное	0...50% U или I
C	Начальная частота	0...10000 Гц
D	Конечная частота	0...10000 Гц
E	Начальный угол AC	0...359°
F	DC Старт	0...(Ном. значение от U или I) - AC Старт
G	DC Конечное	0...(Ном. значение от U или I) - AC Конечное
H	Время точки секвенции в микросекундах	100...36.000.000.000 (36 млрд. мккс)

Подробности о параметрах и произвольной функции сморите в секции „3.10.10. Произвольная функция“.

Пример CSV:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	20,00	30,00		5	5	90 50,00	50,00	50000000
2	30,00	20,00		5	5	90 50,00	50,00	30000000
3	0,00	0,00		0	0	0 0,00	0,00	1000
4	0,00	0,00		0	0	0 0,00	0,00	1000
5	0,00	0,00		0	0	0 0,00	0,00	1000
6	0,00	0,00		0	0	0 0,00	0,00	1000

Пример показывает, что только первые две секвенции сконфигурированы, тогда как другие установлены по умолчанию. Таблицу можно загрузить, как WAVE\_U или WAVE\_I при использовании, например, модели PSI 9080-170 3U, потому что значения подошли бы по напряжению и по току. Поименование файла уникально. Фильтр предотвращает от загрузки файла WAVE\_I после того, как выбрано “Произвольно --> U” в меню генератора функций. Файл не был бы отображен в списке.

#### ► Как загрузить таблицу точек секвенции из USB носителя

1. Не устанавливайте USB носитель, если он был установлен, выньте его.
2. Откройте меню выбора функции генератора функций через МЕНЮ -> Генератор Функций -> Произвольно, чтобы увидеть главный экран выбора секвенсера, как показано справа.
3. Коснитесь сенсорного участка **Импорт/Экспорт Данных**, затем



- ЗАГРУЗКА по USB и следуйте инструкциям на экране. Если хотя бы один файл опознан (поименование и путь файлов описаны выше), устройство покажет список файлов для выбора с символом .
4. Коснитесь сенсорного участка **ЗАГРУЗКА по USB** в нижнем правом углу. Тогда выбранный файл проверяется и загружается, если он подойдет. В случае если не подходит, устройство отобразит сообщение об ошибке. Тогда файл должен быть откорректирован и шаги повторены.

## ► Как сохранить таблицу точек секвенции на USB носитель


1. Не устанавливайте USB носитель, если он был установлен, выньте его.
2. Откройте меню выбора функции генератора функций через МЕНЮ -> Генератор Функций -> Произвольно
3. Коснитесь Импорт/Экспорт Данных, затем СОХРАНИТЬ на USB. Устройство запросит вас установить USB носитель.
4. После его установки, устройство попытается найти доступ к носителю и найти папку HMI\_FILES и считать её содержимое. Если в ней уже представлены файлы WAVE\_U или WAVE\_I, то они будут отображены списком и вы можете выбрать один для перезаписи с , или выберите -NEW FILE- для создания нового файла.
5. Сохраните таблицу секвенций, нажав СОХРАНИТЬ на USB.

### 3.10.11 Функция рампы

Следующие параметры могут конфигурироваться для функции рампы:

Значение	Диапазон	Описание
Истарт / Iстарт	0...Ном. значение от U, I	Начальное значение (U,I)
Иконеч / Iконеч	0...Ном. значение от U, I	Конечное значение (U, I)
t1	0,1 мс...36000 с	Время перед нарастанием или спадом сигнала
t2	0.1 мс...36000 с	Время нарастания или спада

Схематическая диаграмма:

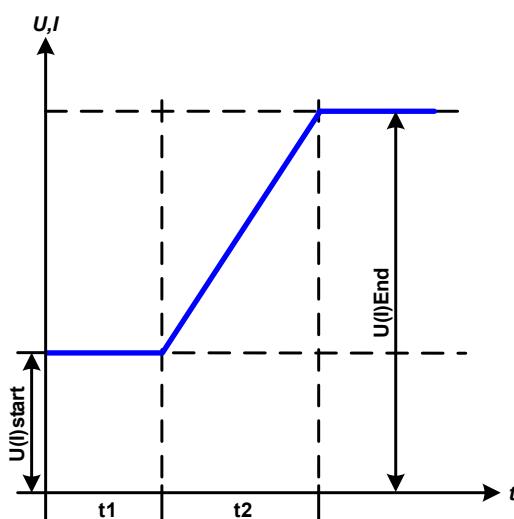

Применение и результат:

Эта функция генерирует нарастающую и спадающую рампу между начальным и конечным значениями за время t2. Время t1 создает задержку перед запуском рампы.

Функция начинается однажды и заканчивается на конечном значении. Для повтора рампы лучше будет использовать функцию Трапеции (смотрите 3.10.8)

Важно заметить, статические значения U и I, которые определяют стартовые уровни в начале рампы. Рекомендуется эти значения установить равными к Истарт/Истарт, пока нагрузка на выходе DC не будет получать напряжение перед началом рампы. В этом случае, статические значения следует установить в ноль.

10 с после достижения конца рампы, функция остановится автоматически ( $I=0 A$ , если она была назначена на ток), если не будет остановлена вручную.

### 3.10.12 Табличные функции UI и IU (таблица XY)

UI и IU функции предлагают пользователю возможность установить выходной ток DC зависимым от выходного напряжения DC, или выходное напряжение DC зависимым от выходного тока DC. Функция представляется таблицей с 4096 значениями, которые распространяются на весь диапазон измерений актуального выходного напряжения или выходного тока в диапазоне 0...125%  $U_{\text{ном}}$  или  $I_{\text{ном}}$ . Таблица может быть загружена из USB носителя, с порта на передней панели устройства или через удалённое управление (ModBus TCP или SCPI протоколом). Функции следующие:

UI функция:  $U = f(I)$

IU функция:  $I = f(U)$

В функции UI измерительная схема оборудования определяет уровень выходного тока от 0 до максимума. Для каждого из 4096 значений выходного тока, значение напряжения поддерживается пользователем в таблице UI, которая может быть в любом значении между 0 и номинальным. Значения загруженные из USB носителя всегда будут интерпретироваться как значения напряжения, даже, если пользователь посчитал их, как значения тока и некорректно загрузил их, как таблицу UI. Функция UI очень хорошо подходит для симуляции характеристик топливных элементов.

**В функции IU** назначение значений происходит другим путем, их действия, остаются такими же. Таким образом, действие нагрузки или потребления тока и мощности может контролироваться зависимостью от выходного напряжения и могут быть созданы изменения в ступенях.

Функция IU очень хорошо подходит для симуляции солнечных панелей в фотovoltaических тестах.



Таблица загружаемая из USB носителя, должна иметь текстовые файлы .csv. Она проверяется при загрузке (значения не слишком большие, количество значений точное), и возможные ошибки сообщаются, по какой причине таблица не будет загружена.



4096 значений в таблице проверяются только на размер и счет. Если все значения были бы графически отображены, то была бы создана кривая, которая могла бы включить значительные изменения в шагах тока и напряжения. Это могло бы привести к затруднениям для подключенной нагрузки, например, внутреннее измерение тока в источнике питания слегка колебалось бы так, что напряжение изменялось бы вперед и назад между двумя значениями в таблице, которые, в худшем случае, могли бы быть 0 В и максимальным напряжением.

### 3.10.12.1 Загрузка UI и IU таблиц из USB носителя

Так называемые таблицы значений UI/IU могут быть загружены из стандартного USB носителя форматированного в FAT32. Чтобы загрузить файл, он должен отвечать следующим требованиями:

- Имена файлов всегда должны начинаться с IU или UI (большие или малые буквы), в зависимости от того, для какой из двух функций вы загружаете таблицу
- Файл должен быть текстового типа CSV и содержать только одну колонку с 4096 значениями
- Значения с десятичными цифрами должны иметь десятичный разделитель, который совпадает с выбором в общих настройках “Разделитель файла USB”, и который также определяет десятичный разделитель между точкой и запятой (США должен быть точкой)
- Ни одно из значений не должно превысить номинальное значение устройства. Например, если вы имеете модель 80 В и собираетесь загрузить таблицу со значениями напряжения, то ни одно из 4096 значений не может быть выше, чем 80 В (лимиты настроек с передней панели устройства здесь не применяются)
- Файлы должны храниться внутри папки HMI\_FILES в корне носителя USB



Если спецификации не будут выполнены, то файлы не будут приняты устройством и появится сообщение об ошибке на дисплее. Файлы с именами, начинающимися по-разному для UI или IU не распознаются. USB носитель может содержать множество UI/IU файлов с различными именами и выдать их списком для выбора.

#### ► Как загрузить UI или IU таблицу из USB носителя

1. Не устанавливайте USB носитель, если он был установлен, выньте его.
2. Откройте меню выбора функций генератора функций МЕНЮ -> Генератор Функций -> XY Таблица.
3. На следующем экране выберите желаемую функцию «UI Таблица» или «IU Таблица»
4. Сконфигурируйте, если необходимо, глобальные параметры для U, I и P.
5. Коснитесь сенсорного участка **ЗАГРУЗКА из USB** и вставьте USB носитель по запросу, чтобы выбрать один из X совместимых файлов на диске. В случае, если файл не принят, устройство выдаст ошибку на дисплее и сообщит что нет так с файлом.
6. Если файл принят, то вас спросят удалить носитель USB.
7. Подтвердите загрузку функции при помощи **ЗАГРУЗКА** чтобы ее запустить и контролировать как и другие функции (также смотрите „3.10.4.1. Выбор функции и контроль“.)

### 3.10.13 Простая PV (фотовольтаика) функция

#### 3.10.13.1 Предисловие

Эта функция использует стандартный генератор XY, чтобы создать условия источнику питания для симуляции солнечных панелей или солнечных элементов с определенными характеристиками. Устройство просчитывает таблицу IU с несколькими типовых значений.

Пока функция запущена, пользователь может настроить параметр «Излучение» (освещённость) между 0% (темно) и 100% (яркий свет) с шагом 1% для симуляции различных ситуаций освещения.

Наиболее важные характеристики солнечного элемента это:

- ток короткого замыкания  $I_{SC}$ , максимальный ток при почти 0 В
- открытое напряжение схемы  $U_{OC}$ , которое почти достигает своего максимального значения, даже при низкой освещенности
- максимальная точка мощности MPP, при которой солнечная панель может выдавать максимальную выходную мощность



Напряжение MPP (здесь:  $U_{MPP}$ ) лежит typically на 20% ниже  $U_{OC}$ , ток максимальной точки мощности (здесь:  $I_{MPP}$ ) лежит обычно 5% ниже  $I_{SC}$ . В случае, если нет доступных определенных значений для симулирования солнечных элементов, то  $Umpp$  и  $Impp$  могут быть установлены эмпирическим методом. Устройство ограничивает значение  $I_{MPP}$  к  $I_{SC}$  как верхний лимит, тоже самое применяется для  $U_{MPP}$  и  $U_{OC}$ .

#### 3.10.13.2 Заметки по безопасности



Из-за высокой емкости выходов DC источника питания этой серии, не каждый доступный солнечный инвертер может функционировать беспроблемно. Проверьте технические спецификации солнечного инвертора и свяжитесь с производителем для его определения. В случае установленной на устройство опции HS (смотрите „1.9.5. Опции“), результат эксплуатации критического инвертора может быть оптимизирован.


#### 3.10.13.3 Использование

В табличной функции PV, которая основана на генераторе XY с характеристиками IU, MPP определяется двумя настраиваемыми параметрами  $Umpp$  и  $Impp$  (смотрите диаграмму ниже). Эти параметры обычно формулируются в спецификациях и должны быть введены здесь.

Следующие параметры могут быть установлены для табличной функции PV:

Значение	Диапазон	Описание
$U_{OC}$	$Umpp \dots$ Ном. напряжение устр.	Напряжение холостого хода при отсутствии нагрузки
$I_{SC}$	$Impp \dots$ Ном. ток устройства	Ток шунтирования при макс. нагрузке и низком напряжении
$Umpp$	0 В... $U_{OC}$	Выходное напряжение DC при MPP
$Impp$	0 А... $I_{SC}$	Выходной ток DC при MPP

Схематическая диаграмма:

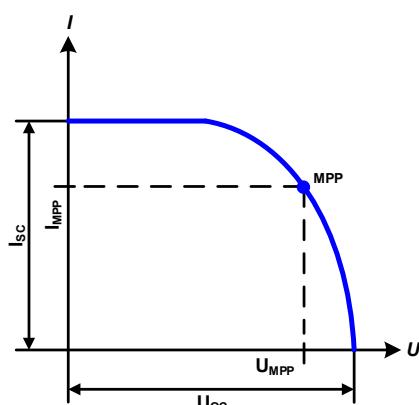

Применение и результат:


Настройте все четыре параметра на экране к желаемым значениям. Любая из рассчитанных кривых IU и P, которая результируется из этих значений, может быть проверена при помощи программных инструментов (таблица Excel или ПО), которые поставляются с устройством на носителе USB или выдаётся по запросу. Такой инструмент визуализирует кривые как они просчитываются из настроенных значений.

При запущенной симуляции, пользователь может видеть ее из актуальных значений (напряжение, ток, мощность) выхода DC, где рабочая точка источника питания соответствует моделированной солнечной панели. Настраиваемое значение освещенности **Излучение** (0%...100% с шагом 1%) помогает моделировать различные ситуации от темноты (нет выходной мощности) до минимальной величины освещенности, которая требуется для обеспечения панелью полной мощности.

Варьирование этих параметров сдвигает МРР и кривую PV вдоль оси Y. Так же, смотрите диаграмму справа. Значение Освещенности здесь, используется как фактор для  $I_{MPP}$ . Сама кривая постоянно не пересчитывается.

#### ► Как конфигурировать таблицу PV

1. В меню генератора функций коснитесь  , затем  и 
2. Настройте четыре параметра как требуется для симуляции.
3. Не забудьте настроить общие ограничения для напряжения и мощности на экране, к которым вы можете обратиться через сенсорный участок  . Установка напряжения ( $U$ ) должна быть не менее  $U_{oc}$  или выше.
4. После настройки значений для требуемых сигналов генерации, коснитесь сенсорного участка .

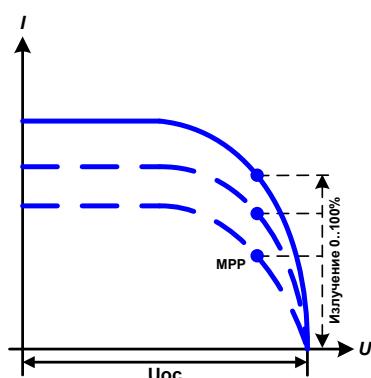

При загрузке, функция IU рассчитывается и отсылается на внутренний генератор XY. После этого, функция готова к запуску.

На экране, где генератор функций XY управляет вручную (старт/стоп), вы можете пройти обратно на первый экран табличной функции PV и использовать ранее блокированный сенсорный участок для сохранения на носитель USB. Чтобы сделать это, следуйте экранным инструкциям.

#### ► Как работать с табличной функцией PV

1. При правильно подключенной нагрузке, например солнечном инверторе, запустите функцию, как описано в 3.10.4.1.
2. Настройте значение **Излучение** левой вращающейся ручкой между 100% (по умолчанию) и 0%, чтобы симулировать ситуации освещенности. Актуальные значения на дисплее отображают рабочую точку и могут показать достигла ли симуляция МРР или нет.
3. Остановите запущенную функцию в любое время, как описано в 3.10.4.1.



### 3.10.14 Табличная функция FC (топливный элемент)

#### 3.10.14.1 Предисловие

Табличная функция FC используется для симулирования характеристик напряжения и тока топливных элементов. Это достигается установкой некоторых параметров, которые определяют точки на типовой кривой топливного элемента, которая, затем, рассчитывается как таблица UI и передается на внутренний генератор функций.

Пользователь должен установить одно или два значения (напряжение/ток) для каждой из четырех точек. Устройство запросит ввести их шаг за шагом, отображая актуальную точку на экране с малыми графиками.

Следующие правила, главным образом, применяются при настройке этих значений:

- $U_{\text{Точка}1} > U_{\text{Точка}2} > U_{\text{Точка}3} > U_{\text{Точка}4}$
- $I_{\text{Точка}4} > I_{\text{Точка}3} > I_{\text{Точка}2} > I_{\text{Точка}1}$
- Нулевые значения не принимаются

Это значит, что напряжение должно уменьшаться от точки 1 до точки 4, тогда как ток должен возрастать. В случае, если не следовать правилам, устройство отклонит значения с ошибкой и сбросит их до 0.



### 3.10.14.2 Использование


Следующие параметры могут быть установлены для табличной функции FC:

Значение	Диапазон	Описание
Точка 1: Uoc	0 В...U <sub>ном</sub>	Напряжение холостого хода при отсутствии нагрузки
Точка 2+3: U	0 В...U <sub>ном</sub>	Напряжение и ток определяют позицию этих двух точек в системе координат U-I, которая изображает для расчета две поддерживающие точки на кривой
Точка 2+3: I	0 А...I <sub>ном</sub>	
Точка 4: Isc	0 А...I <sub>ном</sub>	Выходной ток DC во время короткого замыкания



Все эти параметры свободно настраиваемые и, таким образом, может быть построена любая кривая. В некоторых ситуациях, после касания ЗАГРУЗИТЬ, устройство может показать "Ошибка расчета", и загрузка функции будет прекращена. В этой ситуации, проверьте ваши настройки, возможно пересмотрите их и попытайтесь снова.

Схематическая диаграмма:

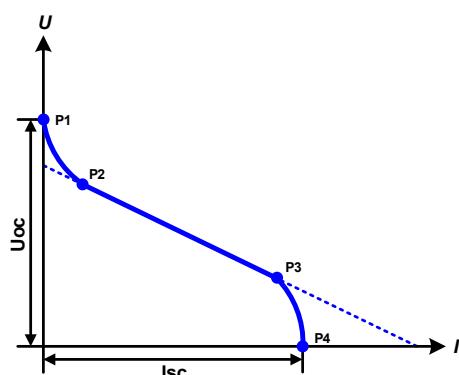

Применение и результат:

После настройки четырех поддерживающих точек от P1 до P4, где P1 в позиции Uoc и 0A и P4 в позиции Isc и 0B, устройство рассчитает функцию как таблицу UI и загрузит ее в генератор XY.

В зависимости от тока нагрузки, который может быть между 0A и Isc, устройство установит варьируемое выходное напряжение, чье течение между 0B и Uoc должно выдать кривую похожую на ту, что изображена слева.

Склон между P2 и P3, в зависимости значений настроенных для P2 и P3, может свободно модифицироваться, пока напряжение P3 ниже, чем одно из P2 и ток P3 выше, чем один из P2.

#### ► Как сконфигурировать таблицу FC



1. В меню генератора функций коснитесь **XY-Таблица**, затем **FC-Таблица** и затем **Рассч. FC-Таблицу**.
2. Настройте параметры четырех поддерживающих точек, как требуется для симуляции.
3. Не забудьте настроить общие ограничения для напряжения и мощности на экране, к которым вы можете обратиться через сенсорный участок **ДАЛЕЕ**.
4. После настройки значений для требуемых сигналов генерации, коснитесь сенсорного участка **ЗАГРУЗКА**.

После того, как функция была загружена во внутренний генератор XY, симуляции готова для запуска.



Функция может быть сохранена на носитель USB как таблица, а так же считана через любой из цифровых интерфейсов. При удалённом управлении, функцию нельзя загрузить и проконтролировать.

С экрана, где генератор функций XY управляется вручную (старт/стоп), вы можете вернуться обратно на первый экран табличной функции FC и использовать ранее блокированный сенсорный участок для сохранения таблицы на носитель USB. Чтобы сделать это, проследуйте инструкциям на экране. Таблица может быть использована для анализа значений или визуализации из в Excel или похожее средство.

#### ► Как работать с табличной функцией FC

1. При правильно подключенной нагрузке, например конвертер DC-DC, запустите функцию, как описано в 3.10.4.1.
2. Выходное напряжение будет установлено в зависимости от нагрузочного тока, который определяется подключенной нагрузкой, и уменьшится с возрастающим током. Без нагрузки, напряжение возрастет до установленного значения Uoc.
3. В любой момент остановите функцию, как описано в 3.10.4.1.



### 3.10.15 Расширенная PV функция в соответствии с EN 50530

#### 3.10.15.1 Представление

Эта расширенная PV табличная функция, в соответствии со стандартом EN 50530, используется для симуляции солнечных панелей, чтобы протестировать и оценить солнечные инверторы. Она доступна от прошивок версий KE 2.19 и HMI 2.11 и предлагает ручную конфигурацию и контроль, а также удалённый контроль. Она также основывается на XY генераторе, таком же как простая PV табличная функция из 3.10.13, но позволяет проводить специальные тесты и оценку благодаря настраиваемым параметрам. Какие параметры доступны разъясняется ниже. Воздействие параметром на PV кривую и симуляция описываются стандартом EN 50530, к которому можно обратиться, если требуется более детальное описание. Эта секция посвящена только конфигурации и контролю PV симуляции.

#### 3.10.15.2 Отличия от простой PV функции

Расширенная PV функция имеет пять дополнительных или отличительных характеристик в сравнении с простой PV функцией:

- Симуляция различается между простым ходом теста и автоматическим ходом теста, называемым тенденцией дня, который основывается на определяемое кривой, построенной из до 100,000 точек
- На выбор доступны две неизменные и одна варьируемая панельная технология
- Во время рабочего цикла доступны больше параметров
- Допускается запись данных во время рабочего цикла и их сохранение на USB носитель или чтение через цифровой интерфейс
- Допускается выбор между двумя различными наборами параметров для настройки во время рабочего цикла

#### 3.10.15.3 Технологии и технологические параметры

При конфигурации PV, требуется выбрать технологию солнечной панели для симуляции. Технологии **cSi** и **Тонкопленочный** неизменный в своих параметрах, когда как технология **Вручную** изменяется во всех параметрах, но внутри определённых лимитов. Это позволяет варьировать симуляцию и при копировании фиксированных значений параметров из **cSi** или **Тонкопленочный** во **Вручную**, даже дозволяется их вариация.

Одно преимущество неизменяемых технологий это то, что их технологические параметры автоматически задаются при процедуре их конфигурации.

Обзор технологических параметров используемых в расчёте PV кривой и их умолчания:

Аббр.	Имя	Вручную	cSi	Тонкопленочный	Велич.
<b>FFu</b>	Коэф-нт заполнения напряжения	>0...1 (0.8)	0.8	0.72	-
<b>FFi</b>	Коэф-нт заполнения для тока	>0...1 (0.9)	0.9	0.8	-
<b>Cu</b>	Коэф-нт пересчёта для $U_{oc}$ <sup>(1)</sup>	>0...1 (0.08593)	0.08593	0.08419	-
<b>Cr</b>	Коэф-нт пересчёта для $U_{oc}$ <sup>(1)</sup>	>0...1 (0.000109)	0.000109	0.0001476	$m^2/Bt$
<b>Cg</b>	Коэф-нт пересчёта для $U_{oc}$ <sup>(1)</sup>	>0...1 (0.002514)	0.002514	0.001252	$Bt/m^2$
<b>alpha</b>	Температурный коэф. для $I_{sc}$ <sup>(2)</sup>	>0...1 (0.0004)	0.0004	0.0002	$1/^{\circ}C$
<b>beta</b>	Температурный коэф. для $U_{oc}$ <sup>(1)</sup>	-1...<0 (-0.004)	-0.004	-0.002	$1/^{\circ}C$

(1)  $U_{oc}$  = Напряжение холостого хода солнечной панели

(2)  $I_{sc}$  = Ток короткого замыкания (=макс. ток) солнечной панели

#### 3.10.15.4 Режим симуляции

Отдельно от панельной технологии имеется на выбор режим симуляции. Четыре опции:

Режим <b>U/I</b>	Контролируемая симуляция. Напряжение ( $U_{MPP}$ , в В) и ток ( $I_{MPP}$ , в А) в максимальной точке мощности (MPP) варьируются при рабочем цикле. Цель этого режима - прямое смещение MPP в различных направлениях.
Режим <b>E/T</b>	Контролируемая симуляция. Во время рабочего цикла, излучение (в $Bt/m^2$ ) и температура поверхности ( $T$ , в $^{\circ}C$ ) симулированной солнечной панели регулируются. Это также воздействует на кривую и итоговую MPP. Цель этого режима - анализ воздействия температуры и/или излучения на производительность солнечной панели.
Режим <b>ДЕНЬ U/I</b>	Автоматический ход симуляции, выполняющий кривую тенденции дня, состоящую из 100,000 точек, определённых значениями для $U_{MPP}$ , $I_{MPP}$ и времени.
Режим <b>ДЕНЬ E/T</b>	Автоматический ход симуляции, выполняющий кривую тенденции дня, состоящую из 100,000 точек, определённых значениями для излучения, температуры и времени.

### 3.10.15.5 Тенденция дня

Так называемая тенденция дня это специальный режим симуляции для длительных тестов. Он исполняет кривую, состоящую из до 100,000 заданных точек. Для каждой исполняемой точки на этой кривой, PV кривая рассчитывается заново.

Каждая точка определяется 3 значениями, одно из которых время выдержки. При определении длительного времени выдержки, кривая тенденции дня может поддерживаться функцией интерполяции, которая активируется опционально. Она рассчитает и задаст точки между двумя последовательными точками кривой. Отсюда следует принять во внимание ход тенденции дня с или без интерполяции.

Точки тенденции дня должны быть загружена в устройство, как носителя USB в виде CSV файла или через цифровой интерфейс. Пользователь выбирает число точек в соответствии с требованиями симуляции.

Форматы CSV файлов для загрузки из USB носителя при ручной конфигурации функции:

- Для **Режим ДЕНЬ Е/Т** (требуется формат имени файла: PV\_DAY\_ET\_<произвольный\_текст>.csv)

	A	B	C	D
1	1	100	25	300000
2	2	101	25	2000
3	3	102	25	2000
4	4	103	25	2000
5	5	104	25	2000
6	6	105	25	2000
7	7	106	25	2000
8	8	107	25	2000
9	9	108	25	2000

Колонка A = **Индекс**

Возрастающее число между 1 и 100,000 (первый пустой индекс вызовет остановку симуляции)

Колонка B = **Излучение (E)** в Вт/м<sup>2</sup>

Допустимый диапазон: 0...1500

Колонка C = **Температура (T)** в °C

Допустимый диапазон: -40...80

Колонка D = **Время выдержки** в миллисекундах (мс)

Допустимый диапазон: 500...1.800.000

- Для **Режим ДЕНЬ У/И** (требуется формат имени файла: PV\_DAY\_UI\_< произвольный\_текст>.csv)



Внимание! Значения в колонках B и C это реальные значения, которые не должны превысить номинальные устройства, иначе оно отклонит загрузку файла.

	A	B	C	D
1	1	63.5	120.3	500
2	2	63.6	121.1	500
3	3	63.7	121.9	500
4	4	63.8	122.7	500
5	5	63.9	123.5	500
6	6	64	124.3	500
7	7	64.1	125.1	500
8	8	64.2	125.9	500
9	9	64.3	126.7	500

Колонка A = **Индекс**

Возрастающее число между 1 и 100,000 (первый пустой индекс вызовет остановку симуляции)

Колонка B = **Напряжение U<sub>MPP</sub>** в В

Допустимый диапазон: 0...номинальное выходное напряжение устройства

Колонка C = **Ток I<sub>MPP</sub>** в А

Допустимый диапазон: 0...номинальный выходной ток устройства

Колонка D = **Время выдержки** в миллисекундах (мс)

Допустимый диапазон: 500...1.800.000




Формат чисел и разделитель колонок в CSV файлах определяются региональными настройками ПК или программы, используемой для создания файлов. Формат должен совпадать с настройками устройства “Разделитель файла USB” в Общих Настройках меню устройства, иначе оно отклонит загрузку файла. Например, американский Excel по умолчанию используется точку как десятичный разделитель и запятую как разделитель колонки, что совпадает с выбором “Разделитель файла USB = США”.

### 3.10.15.6 Интерполяция


Функция интерполяции может подсчитать и установить промежуточные шаги при запуске PV функции в режиме тенденции дня, т.е. **ДЕНЬ Е/Т** или **ДЕНЬ У/И**. Расчет всегда выполняется между последовательными точками кривой тенденции дня. Время выдержки каждой точки кривой регулируется между 500 и 1,800,000 милли секундами (смотрите выше, формат файла данных тенденции дня). Когда нет экстра точек, рассчитанных при минимальном времени 500 мс, применяются следующие определения к высокому времени выдержки:

- Число промежуточных шагов определяется из времени выдержки и размаха как возможно равными, где любой шаг может иметь своё время выдержки между 500 и 999 мс
- Промежуточные шаги также касаются спада между текущей точкой кривой и следующей тенденции дня и поэтому каждый шаг ещё и включает соответствующее изменение значения

Визуализация:

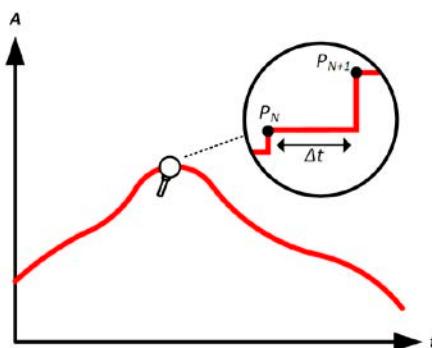

Без интерполяции - кривая имеет шаги

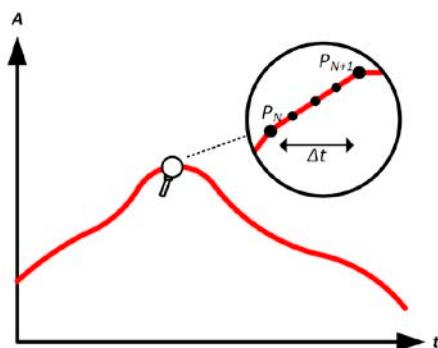

С интерполяцией - кривая остаётся линейной

Пример: время выдержки 3450 точки кривой определено как 3 минуты, что есть 180 секунд. Тогда будет рассчитано  $180 / 0.5 - 1 = 359$  промежуточных шагов и установлено пока не будет достигнута 3451 точка. В режиме ДЕНЬ U/I, MPP напряжение изменяется из 75 В в 80 В и MPP ток из 18 А в 19 А. При подсчёте, это означает  $\Delta U / \Delta t$  27.7 мВ/с и  $\Delta I / \Delta t$  5.5 мА/с. В зависимости от устройства, такие малые шаги по напряжению и току могут быть не выполнимы. Тем не менее, устройство попытается задать первый промежуточный шаг при 75.0138 В и 18.0027 А.

### 3.10.15.7 Запись данных

Имеется опция записи данных во время процесса симуляции, в любом режиме. Данные можно сохранить на USB носитель как только симуляция закончится и считать через цифровой интерфейс, которые даже позволяет чтение данных при запущенной симуляции.

Пока симуляция запущена, устройство будет записывать один набор данных каждые 100 мс во внутренний буфер. Этот интервал не регулируется. Макс. число наборов данных здесь тоже называется индексами и это 576,000. Это ведёт к макс. времени записи 16 часов. Индексы внутренние считаются с каждой новой записью. При достижении макс. числа, индекс перезапустится с 1, перезаписывая предыдущие данные. Каждый индекс содержит 6 значений.

При конфигурации PV симуляции, функция записи сперва блокируется (кнопка серая). Только при остановке симуляции и покидании экрана управления обратно в конфигурацию, кнопка станет доступной. Она позволит хранить CSV с определённым числом рядов. Это число зависит от текущего счётчика индекса. В противоположность удалённому контролю, где возможно обратиться к любому индексу из макс. 576,000, функция сохранения на USB всегда будет хранить все индексы между 1 и счётчиком. Каждый следующий пуск симуляции также сбросит счётчик.

Формат CSV файла при сохранении записанных данных на USB носитель (в примере всех значений в величиной):

	A	B	C	D	E	F	G
1	Index	U actual	I actual	P actual	Umpp	Impp	Pmpp
2	1	0,29V	0,000A	0,0W	0,00V	0,000A	0,0W
3	2	0,29V	0,000A	0,0W	0,00V	0,000A	0,0W
4	3	0,29V	0,000A	0,0W	0,00V	0,000A	0,0W
5	4	0,29V	0,000A	0,0W	0,00V	0,000A	0,0W
6	5	0,30V	0,000A	0,0W	0,00V	0,000A	0,0W
7	6	0,28V	0,000A	0,0W	0,00V	0,000A	0,0W
8	7	0,28V	0,000A	0,0W	0,00V	0,000A	0,0W
9	8	0,28V	0,000A	0,0W	0,00V	0,000A	0,0W

Index = Возрастающее число

Uactual = Актуальное напряжение на DC выходе

Iactual = Актуальный ток на DC выходе

Pactual = Актуальная мощность на DC выходе

Umpp / Impp / Pmpp = Напряжение, ток и мощность в текущей рассчитанной PV кривой



Глобальный параметр “USB регистрация с B,A,Bm” в Общих Настройках МЕНЮ устройства выбирает следует ли значениям в CSV файле быть с или без физических величин. По умолчанию с величинами. Другой параметр “Разделитель файла USB” выбирает следует ли устройству сохранять CSV с запятой (США) или точкой запятой (Стандарт) и определяет десятичную точку (точка или запятая). Пример CSV выше показывает европейский формат с десятичной запятой.

### 3.10.15.8 Конфигурация шаг за шагом



#### Стартовая точка

В МЕНЮ -> Генератор Функций -> 2ая страница -> XY-Таблица вы найдёте PV функции. Выберите **PV DIN EN 50530**.

#### Шаг 1: Выбор технологии

Расширенная PV функция требует выбора панельной технологии солнечной панели, которая будет симулирована. Если **cSI** или **Тонкопленочный** не подходят вашим требованиям или вы не уверены в их технологических параметрах, то выберите **Вручную**.

При выборе **Тонкопленочный** или **cSI** конфигурация продолжится с **Шага 2**.

#### Шаг 1-1: Настройка технологических параметров

Если была выбрана технология **Вручную** на предыдущем экране, все технологические параметры можно настроить касанием по ним и вводя желаемое значение. Рекомендуется настроить эти значения очень внимательно, иначе некорректные настройки приведут к PV кривой, работающей не как ожидалось.

При переустановке устройства, эти значения сбрасываются до умолчаний, которые такие же как с технологией **cSI**. Также смотрите обзор в 3.10.15.3. Это значит, нет необходимости в их установке. Если была выбрана любая из других технологий, то этот экран будет пропущен и эти параметры зададутся в определённые значения.

#### Шаг 2: Ввод базовых параметров солнечной панели

Напряжение открытого контура (**U<sub>oc</sub>**), ток шунтирования (**I<sub>sc</sub>**), а также напряжение (**U<sub>MPP</sub>**) и ток (**I<sub>MPP</sub>**) в ожидаемой МРР это базовые параметры для расчёта PV кривой. **U<sub>oc</sub>** и **I<sub>sc</sub>** это верхние лимиты, которые считаются из спецификации солнечной панели и вводятся здесь для симуляции. Два параметра связаны через коэффициент заполнения:

$$U_{MPP} = U_{oc} \times FF_u \quad / \quad I_{MPP} = I_{sc} \times FF_i$$

#### Шаг 3: Выбор режима симуляции

Для описания доступных режимов симуляции смотрите 3.10.15.4. Кроме этого, здесь можно включить (=активировать) функцию записи. Записанные данные можно позже сохранить на USB носитель как CSV файл кнопкой **СОХРАНИТЬ записи на USB**, после возвращения на этот экран из хода симуляции. Также смотрите секцию 3.10.15.7

При выборе **E/T** или **U/I** конфигурация продолжится с **Шага 4**.

**Шаг 3-1: Загрузка данных тенденции дня**

Если был выбран режим **ДЕНЬ Е/Т** или **ДЕНЬ У/И**, появится этот дополнительный экран, где мы можем загрузить необходимые данные тенденции дня (1-100,000 точек) кнопкой **ЗАГРУЗИТЬ график дня из USB** и из CSV файла с определённым форматом (смотрите 3.10.15.5) и именем (смотрите 1.9.6.5).

Кроме того, имеется включение (=активация) функции интерполяции (смотрите 3.10.15.6).

**Шаг 4: Глобальные лимиты**

Этот экран конфигурации позволяет лимитировать глобально напряжение и мощность для симуляции. Ток, в этой таблице основывает симуляцию, берётся из рассчитанной PV таблицы, которая также IU таблица.

Выходное напряжение источника питания уже определено настройкой  $U_{oc}$  в шаге 2, отсюда рекомендуется отрегулировать значение  $U$  а такой же уровень или выше, иначе PV кривая не будет работать как ожидается. Мощность не должна быть ограничена.

Рекомендация: оставьте оба значения нетронутыми. Конфигурация будет закончена и настройки подтверждены кнопкой . Генератор функций переключится в режим контроля.

**3.10.15.9 Контроль симуляции**

После загрузки конфигурированных параметров ГФ переключится в режим контроля. Теперь симуляцию можно запускать кнопкой "On/Off" или сенсорным участком .

В соответствии с конфигурированным режимом симуляции, оранжево-коричневый участок дисплея покажет отрегулированные параметры симуляции, которые можно модифицировать прямым вводом, а не вращающимися ручками, так как при каждом движении ручкой кривая будет пересчитываться.

Пример экрана справа показывает режим симуляции **E/T**.



Если любой из режимов тенденции дня конфигурирован, то участок дисплея будет пустым. Эти режимы запускаются автоматически при старте и останавливаются, когда общее время времени выдержки всех точек достигается. Другие режимы, **E/T** и **U/I**, будут остановлены только по взаимодействию пользователем или из-за тревоги устройства.

**3.10.15.10 Критерии остановки**

Ход симуляции может непреднамеренно остановиться по нескольким причинам:

1. Возникла тревога устройства, которая выключает выход DC (PF, OVP, OCP, OPP)
2. Появилось событие пользователя, действие которого вызывает тревогу, которая отключает выход DC
3. Режим тенденции дня закончен

Ситуацию 2 можно избежать тщательной установкой других параметров, неотносящихся к генератору функций. При остановке симуляции во всех трёх ситуациях, запись данных также остановится.

**3.10.15.11 Анализ теста**

После остановки симуляции по любой причине, записанные данные можно сохранить на USB носитель или считать через цифровой интерфейс, конечно если запись данных была активирована в конфигурации. Функция активации записи данных во время процесса симуляции невозможна когда вручную контролируется ГФ, но не при удалённом контроле. При сохранении на USB носитель, сохраняются все записанные данные до текущего счётчика индекса. Через цифровой интерфейс имеется опция чтения любой порции данных, которая также имеет воздействие на время, требуемое для чтения данных.

Данные можно позднее использовать для визуализации, анализа и определения характеристик симулированной солнечной панели и также солнечного инвертера, который обычно используется как нагрузка при осуществлении таких тестов. Подробности можно найти в данном стандарте.

### 3.10.15.12 Чтение PV кривой

Последняя PV кривая (или таблица), которая была рассчитана во время процесса симуляции может быть позднее считана от устройства через цифровой интерфейс (частично или полностью) или сохранена на USB носитель. Это может служить для верификации настроенных параметров. При работе режима ДЕНЬ Е/Т или ДЕНЬ У/И это имеет меньшее значение, потому что в нём кривая пересчитывается с каждым обрабатываемым индексом и считывание кривой всегда будет принадлежать последней точке кривой тенденции дня.

При считывании PV таблица, вы получите до 4096 значений тока. Данные таблицы можно визуализировать в XY диаграмме в инструментах как Excel.

### 3.10.16 Удалённое управление генератором функций

Генератор функций может управляться удаленно, но конфигурация и контроль функциями с индивидуальными командами отличается от ручного управления. Внешняя документация Programming guide ModBus & SCPI разъясняет подход. В общем, применяется следующее:

- Генератор функций не управляется напрямую через аналоговый интерфейс, воздействие на ход функции может идти от пина REM-SB выключающего выход DC, что приостановит функцию, поэтому её можно продолжить позднее пином REM-SB, снова включающим выход DC, и если функция не была остановлена по-другому.
- Генератор функций недоступен, если активирован режим R

### 3.11 Другие использования


#### 3.11.1 Параллельная работа в режиме ведущий-ведомый (MS)

Несколько устройств одного вида и модели можно соединить параллельно, чтобы создать систему с более высоким током, и отсюда более высокой мощностью. Это выполняется стандартными моделями с дисплеем и панелью управления или новыми ведомыми моделями (PSI 9000 3U Slave, доступные с января 2017). Эти модели предназначены для работы только ведомыми устройствами, поэтому у них нет дисплея и они дешевле. Один недостаток: ведомые модели доступны только в версиях 15 кВт, поэтому они соотносятся только со стандартными моделями на 15 кВт.

Для соединения ведущий-ведомый, блоки должны быть соединены своими выходами DC, шинами ведущий-ведомый и своими шинами Share. Шина Ведущий-Ведомый делает систему рабочей как один большой блок относительно настраиваемых значений, актуальных значений и статуса.

Шина Share предназначается для динамического балансирования выходных напряжений блоков, т.е. в режиме CV, особенно если ведущий блок запускает функцию как волна синуса и т.д.. Для обеспечения корректной работы шины, по меньшей мере минусовые полюсы DC всех блоков должны быть соединены, потому как минус DC является опорой для шины Share.

Принципиальный вид (без нагрузки):

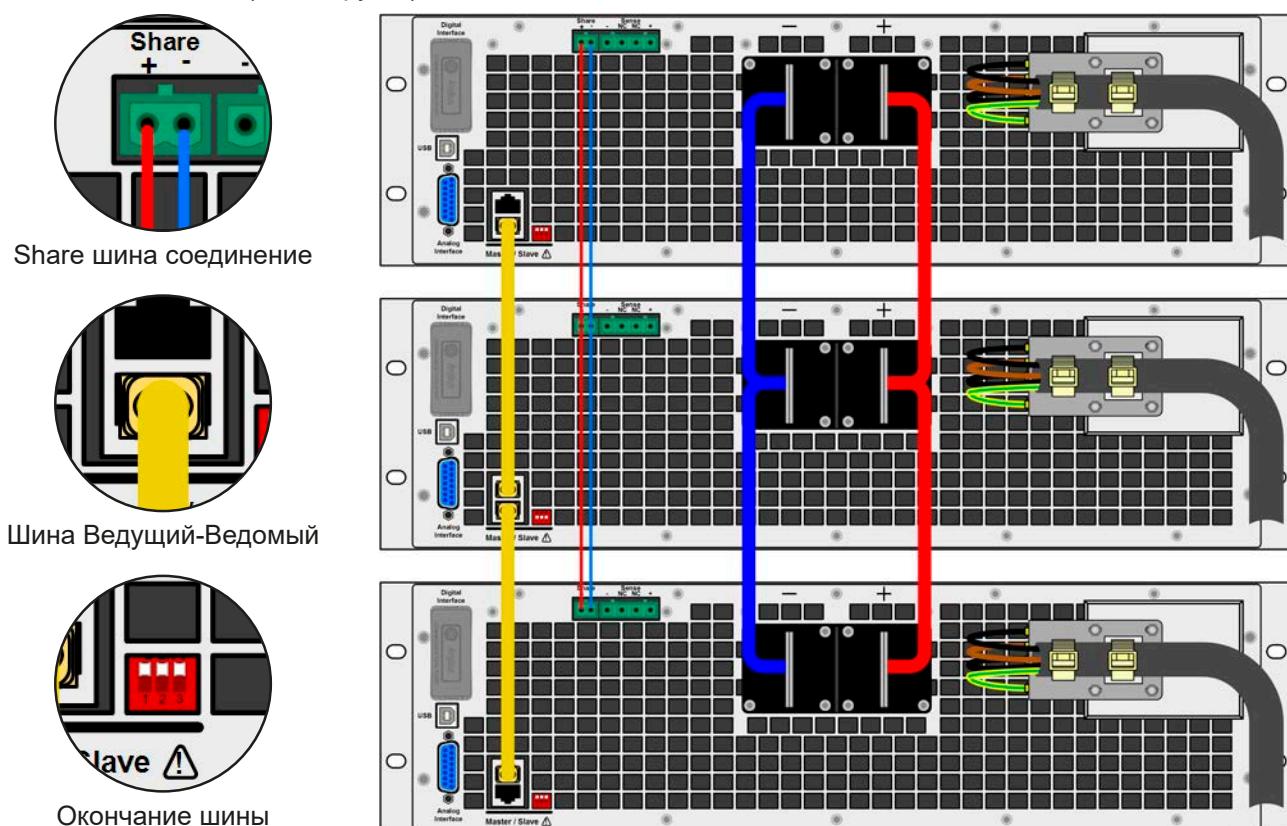

##### 3.11.1.1 Ограничения

В сравнении с нормальным режимом одиночного блока, эксплуатация в режиме ведущий-ведомый имеет некоторые ограничения:

- Система MS реагирует по-разному на ситуации появления сигналов тревоги (смотрите ниже в 3.11.1.6)
- Использование шины Share делает систему максимально динамичной, но не такой как работа одиночного блока

##### 3.11.1.2 Соединение выходов DC

Выход DC каждого блока в параллельном режиме подключается просто к следующему блоку, используя кабели или медные рейки с поперечным сечением в соответствии с максимальным током и с как можно более короткой длиной.



*Работы шины Share требует вовлечения всех кабелей, как кабели DC между выходами DC устройства, чтобы они были как можно короче и с низкой индуктивностью. Идеально это параллельное соединение выполненное медными рейками большого сечения.*

### 3.11.1.3 Соединение шины Share

Шина Share соединяется от блока к блоку с идеально скрученными парами кабелей с некритичным попечечным сечением. Мы рекомендуем использовать от 0.5 мм<sup>2</sup> до 1.0 мм<sup>2</sup>



- Шина Share поляризована. Примите во внимание полярность соединения!
- Использование шины Share требует подключения всех минус выходов DC устройства, как опора для шины для корректной работы.



Через шину Share можно максимально соединить до 16 блоков.

### 3.11.1.4 Соединение и установка шины ведущий-ведомый

Коннекторы шины ведущий-ведомый встроены и должны быть сперва подключены через сетевой кабель (≥CAT3, соединительный) и затем MS конфигурируется вручную (рекомендуется) или через удалённое управление. Применяется следующее:

- Максимально 16 блоков могут быть соединены через шину: 1 ведущий и до 15 ведомых.
- Только устройства одного вида, то есть источник питания к источнику питания, и одинаковой модели, как PSI 9080-170 3U к PSI 9080-170 3U.
- Блоки на конце шины должны быть завершающими (смотрите ниже)




Шина Ведущий-Ведомый RS 485 не должна соединяться кроссовыми кабелями!

Эксплуатация системы MS подразумевает:

- ведущий блок отображает, или делает доступным чтение через удалённый контроллер, суммы актуальных значений всех блоков
- диапазоны настраиваемых значений, лимитов, защит (OVP и т.д.) и событий пользователя (UVD и т.п.) ведущего адаптированы к общему числу блоков, так если например, 5 блоков, каждый мощностью 5 кВт соединяются вместе в систему 25 кВт, тогда ведущий может быть установлен в диапазоне 0...25 кВт
- Ведомыми нельзя управлять пока они контролируются ведущим
- Ведомые, которые ещё не распознаны ведущим, покажут тревогу «MSP» на дисплее или через светодиод «Error» (модели SLAVE из серии PSI 9000 3U Slave). Такая же тревога сигнализируется при ошибках шины MS.

#### ► Как подключить цифровую шину ведущий-ведомый

- Выключите все блоки, которые будут подключаться и объедините их вместе сетевыми кабелями (CAT3 или лучше, не поставляется). Неважно каким из двух сокетов (RJ45, задняя сторона) идёт подключение к следующему.
- В зависимости от желаемой конфигурации, блоки могут быть соединены стороной DC. Двум блокам в начале и на конце цепи следует быть завершающими, при использовании длинных соединительных кабелей. Это достигается использованием 3-контактного DIP переключателя, который находится на задней стороне блока, рядом с коннекторами MS.

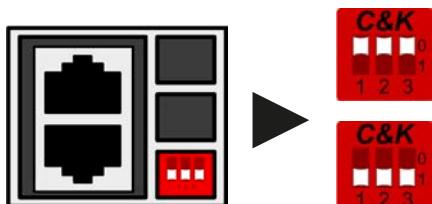

Позиция: незавершающая (стандарт)

Позиция: завершающая

Теперь система ведущий-ведомый должна быть сконфигурирована на каждом блоке. Рекомендуется в начале конфигурировать все ведомые блоки и затем ведущий.

#### ► Шаг 1: Конфигурирование всех ведомых блоков (модели серии с TFT дисплеями)

- Войдите в **Меню** затем ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ и нажмите пока не достигните настройки ведущий-ведомый.
- Активируйте режим MS при помощи . Появится запрос на предупреждение, с которым необходимо ознакомиться с ОК, иначе изменение не вступит в силу.
- Подтвердите настройки сенсорным участком и вернитесь на главную страницу.

► Шаг 1: Конфигурирование всех ведомых блоков (модели серии PSI 9000 Slave без дисплеев)

1. Подключите модели серии Slave через задний порт USB к компьютеру.
2. Запустите EA Power Control (поставляется на носителе USB) и позвольте программе найти устройство.
3. Откройте приложение “Настройки” определённого блока, перейдите в табуляцию “Ведущий-Ведомый” и установите параметр “Режим ведущий-ведомый” в “ВЕДОМЫЙ”.


Ведомый блок теперь сконфигурирован. Повторите процедуру для остальных ведомых блоков.

► Шаг 2: Конфигурирование ведущего блока

1. Войдите в **Меню** затем **ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ** и нажмите пока не достигните настроек ведущий-ведомый..
2. Задайте блок как **Ведущий**. Появится запрос на предупреждение, с которым необходимо ознакомиться с ОК, иначе изменение не вступит в силу.
3. Подтвердите настройки сенсорным участком и вернитесь на главную страницу.

► Шаг 3: Распознание ведущего

Ведущий блок и вся система ведущий-ведомый теперь должны быть инициализированы. На главном экране, после выхода из настроек меню, появится окно, представляющее результат инициализации:

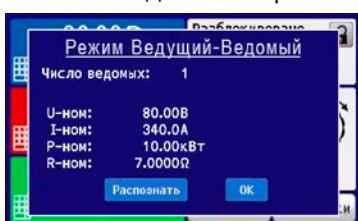

Нажатие «Распознать» приведёт блок к новому поиску ведомых, если обнаружено число ведомых меньше ожидаемого. Это случится, если не все блоки были заданы как ВЕДОМЫЙ или окончание кабелей не было установлено. Окно с результатом покажет число ведомых и общие ток и мощность системы MS.


Если не найдено ни одного ведомого или их нет, т.е. не включены, ведущий инициализирует систему MS, состоящую из самого себя.



*Процесс распознания ведущего блока и системы ведущий-ведомый, пока режим MS активирован, будет повторяться каждый раз при включении блоков. Инициализацию можно повторить в любое время через МЕНЮ в ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ.*

### 3.11.1.5 Оперирование системой ведущий-ведомый

После успешной конфигурации и инициализации ведущего и ведомого блоков будет отображен их статус на дисплеях в участке статуса. Пока ведущий отображает на участке статуса только “Ведущий”, ведомый(е) будет неизменно показывать так, при нахождении в удалённом управлении ведущим:

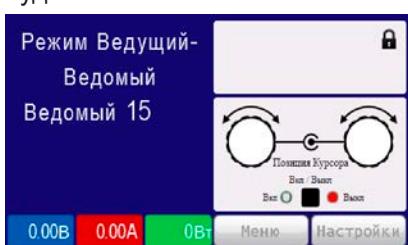

Это означает, пока ведомый контролируется ведущим, не будут отображаться установленные значения, но будут актуальные значения, статус выхода DC и возможные сигналы тревоги.

Ведомые не могут более контролироваться вручную или удаленно, ни через аналоговый интерфейс, ни через цифровой. Они могут, если необходимо, мониториться чтением актуальных значений и статуса.

Дисплей на ведущем блоке изменится после инициализации и сброса предыдущих установок значений. Ведущий демонстрирует теперь установленные и актуальные значения всей системы. В зависимости от количества блоков, полный ток и полная мощность будут преумножаться. Применяется следующее:

- Ведущий может работать как автономный блок
- Ведущий разделяет установленные значение ведомых блоков и управляет ими
- Ведущий может управляться удалённо через аналоговый или цифровые интерфейсы
- Все настройки устанавливаемых значений U, I и P (мониторинг, установки ограничений и т.д.) будут адаптированы на новые общие значения
- Все инициализированные ведомые сбрасывают любые ограничения ( $U_{\min}$ ,  $I_{\max}$  и т.д.), пороги наблюдений (OVP, OPP и т.д.) и настройки событий (UCD, OVD и т.д.) до значений по умолчанию, таким образом они не помешают ведущему их контролировать. Как только эти значения будут модифицированы ведущим, они переносятся 1:1 на ведомые. Позднее, во время работы, может случиться что ведомый вызовет тревогу или событие ранее, чем ведущий, из-за несбалансированного тока или ускоренной реакции



*Чтобы свободно восстановить все эти настройки после выхода из режима MS, рекомендуется использование профилей пользователя (смотрите „3.9. Загрузка и сохранение профиля пользователя“)*

- Если один и более ведомых сообщают о тревоге устройства, то это будет отображено на дисплее ведущего блока и должно быть подтверждено ознакомлением, чтобы ведомые могли продолжить работу. Так как большинство тревог отключают выходы DC, то они могут быть восстановлены на ведущем блоке, может потребоваться его включение оператором или программой удалённого контроля.
- Потеря соединения с любым из ведомых приведет к отключению всех выходов DC, как мера безопасности, и ведущий сообщит об этом на дисплее сообщением режим безопасности ведущий-ведомый. Тогда система MS должна быть реинициализирована, с или без переустановки соединения к отключенному блоку(ам) прежде
- Все блоки, даже ведомые, могут быть внешне отключены на выходы DC использованием пина REM-SB аналогового интерфейса. Это может быть применено как мера предосторожности, когда контакт связан с пином на всех блоках параллельно

### 3.11.1.6 Сигналы тревоги и другие проблемные ситуации

Режим ведущий-ведомый, из-за объединения множества блоков и их взаимодействия, может вызвать дополнительные проблемные ситуации, которые не проявляются при оперировании блоков индивидуально.

Для таких случаев подготовлены следующие положения:

- Как правило, если ведущий теряет соединение с ведомым, то генерируется тревога MSP (защита ведущий-ведомый), всплывает сообщение на экране и отключается выход DC. Ведомые вернутся в режим одиночной работы, но отключают и они свои выходы DC. Тревогу MSP можно удалить новой инициализацией системы ведущий-ведомый. Это выполняется в сообщении MSP на экране или в МЕНЮ ведущего или через удалённый контроль. Альтернативно, сигнал тревоги очищается деактивацией ведущий-ведомый на ведущем блоке.
- Если один или более ведомых блоков отключаются на стороне AC (тумблер, низкое напряжение сети питания) и позже включаются, то они не будут автоматически инициализированы и снова включены в систему MS. Тогда должно быть проведено повторное распознание.
- Если ведущий блок отключится на стороне AC (тумблер, низкое напряжение сети питания) и позже включится, то он автоматически распознает систему MS снова, обнаруживая и интегрируя все активные ведомые блоки. В этом случае, MS может быть восстановлена автоматически.
- Если ни один блок не определится как ведущий, то система не сможет быть инициализирована.

В ситуациях, где один или множество блоков генерируют сигналы тревоги устройства как OV, PF или OT применяется следующее:

- Любой сигнал тревоги ведомого отображается на его дисплее и на дисплее ведущего
- Если несколько тревог происходят одновременно, то ведущий блок отобразит наиболее последнюю. В этом случае специфические тревоги можно считать на дисплеях ведомых блоков или через цифровой интерфейс программным обеспечением.
- Все блоки в системе MS наблюдают за своими значениями, а именно перенапряжением, избытком тока и перегрузкой по мощности, и если случается тревога, то она отправляется ведущему. В ситуациях, где ток вероятно не сбалансирован между блоками, один из блоков может сгенерировать сигнал ОСР, хотя глобальный лимит ОСР системы MS не был достигнут. Тоже самое может случиться и с тревогой ОРР.

### 3.11.1.7 Важно знать



- Если один или несколько блоков параллельной системы не будут использоваться и остаются выключенными, то в зависимости от числа активных блоков и динамики работы, может быть необходимым отсоединить неактивные блоки от шины Share, так как даже не включенным блоки могут иметь негативное воздействие на шину Share из-за их импеданса.*
- Ведомый устройства с дисплеями имеют экстра, неактивированную по умолчанию, опцию на странице конфигурации для ведущий-ведомый, которую можно найти выключив подсветку дисплея через некоторое время. Это может быть полезно, так как после распознания системы MS дисплеи ведомых более не нужны. Функционал этого, тем не менее, идентичен опции в настройках HMI.*

### 3.11.2 Последовательное соединение

Последовательное соединение двух или множества устройств возможно в принципе. Но по причинам безопасности и изоляции применяются некоторые ограничения:



- Оба, негативный (DC-) и позитивный (DC+) выходные полюсы, подключаются к РЕ через конденсаторы типа X
- Ни один из минус DC полюсов в последовательном соединении не должен иметь потенциал против земли (РЕ) выше, чем определено в технических данных! Максимально допустимое смещение потенциала варьируется от модели к модели и различается для плюса и минуса DC
- Шина Share не должна быть соединена и использована!
- Удалённая компенсация не должна быть соединена и использована!
- Последовательное соединение допускается только с устройствами одного вида и модели, например, источник питания к источнику питания, как пример PS/PSI 9080-170 3U с PSI 9080-170 3U или PS 9080-170 3U

Последовательное соединение в режиме Ведущий-Ведомый не поддерживается. Это означает, все блоки должны контролироваться по отдельности относительно установленных значений и статуса выхода DC, находятся ли он в ручном управлении или в цифровом удалённом (цифровой или аналоговый).

Из-за максимально допустимого смещения потенциала на выходе DC, определённые модели нельзя соединять последовательно, как модель 1000 В, потому что плюс DC изолирован только до 1000 В. А две модели на 500 В пригодны для такого соединения.

Аналоговые интерфейсы блоков при последовательном соединении можно объединить параллельно, потому что они гальванически изолированы. Также можно заземлить пины GND аналоговых интерфейсов параллельно, что может получиться автоматически при подключении их к контролльному оборудованию как ПК, где заземление привязано к РЕ.

### 3.11.3 Работа как батарейная зарядка

Источник питания может быть использован как зарядка для батареи, но с некоторыми ограничениями, потому что отсутствует надзор за батареей и физическое отделение от нагрузки в виде реле или замыкателя, которыми оборудованы некоторые настоящие батарейные зарядки как мера защиты.

Должно быть рассмотрено следующее:

- Внутри отсутствует защита от неверной полярности! Подключение батареи с неправильной полярностью серьезно повредит источник питания, даже если он не запитан.


### 3.11.4 Двух квадрантная операция 2QO

#### 3.11.4.1 Представление

Это направление оперирования относится к использованию источника, в данном случае источника питания, например, серии PSI 9000 3U, и потребителя, в данном случае электронной нагрузки серии ELR 9000. Функции источника и потребителя используются поочередно, чтобы протестировать устройство как батарея, умышленным зарядом и разрядом, как часть функциональных или конечных испытаний.

Пользователь может решить использовать ли систему вручную или источник питания только как доминантный блок или оба устройства следует контролировать через ПК. Мы рекомендуем сосредоточиться на источнике питания, который предназначен для контроля поведения нагрузки относительно напряжения и тока через соединение Share Bus. Двух квадрантная операция подходит только для режима постоянного напряжения CV.

Разъяснение:

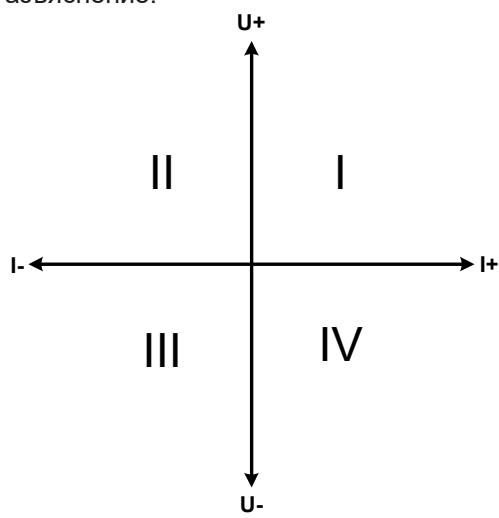

Комбинация источника и потребителя может только помещаться на квадрантах I + II. Это означает, что возможно только позитивное напряжение. Позитивный ток генерируется источником или применением и негативный ток течёт в нагрузку.

Максимально допустимые лимиты для применения следует установить на источнике питания. Это может быть сделано через интерфейс. Электронная нагрузка должна быть предпочтительно в режиме CV. Нагрузка будет затем управлять выходным напряжением источника питания, используя шину Share.

Типовой использования:


- Топливные элементы
- Тестирования конденсаторов
- Применения управляемые моторами
- Электронные тесты, где требуется высокодинамичный разряд

#### 3.11.4.2 Подключение устройств к 2QO

Существует разное число возможностей подключения источника(ов) и потребителя(ей) для построения 2QO:




2QO используется шину Share и работы по шине Share требует коротких кабелей с низким импедансом. Это же касается дистанции между блоками устройств, ниже называемые «Нагрузка» и «Блок питания». Эти блоки должны быть как можно ближе друг к другу для установки коротких кабелей.

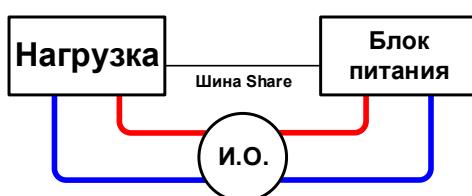

#### Конфигурация А:

1 электронная нагрузка и 1 источник питания, плюс 1 испытуемый объект (И.О.).

Это наиболее распространенная конфигурация для 2QO. Номинальные значения для U, I и Р должны совпадать, как ELR 9080-170 и PSI 9080-170 3U. Система контролируется источником питания, который должен быть установлен как Ведущий в меню, даже без работы в ведущий-ведомый.

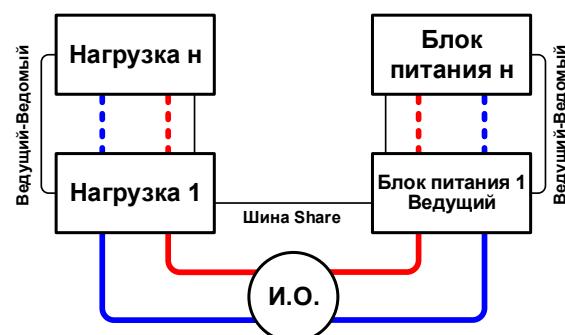

#### Конфигурация Б:

Несколько нагрузок и несколько источников питания, плюс 1 испытуемый объект (И.О.), для увеличения суммарной производительности.

Комбинация нагрузок и источников питания создает блок, систему с определённой мощностью. Здесь необходимо соотнести номинальные значения, например 80 В нагрузок к 80 В выхода источников питания. Максимальное число в 16 блоков нельзя превышать. Из-за соединения шины Share, все нагрузки должны быть ведомыми, только один блок питания надо установить как Ведущий.

### 3.11.4.3 Настройки на устройствах

Из-за операции 2QO, где соединение шины Share является важным, нагрузочные блоки требуется установить как ВЕДОМЫЙ или ВЫКЛ (часть нагрузочной системы MS) в параметре «Режим Ведущий-Ведомый». Опция ‘‘PSI/ELR система’’ должна быть активирована на ведущей нагрузке возможной конфигурации нагрузочной системы MS.

На любом из источников питания, но предпочтительно PSU 1, вам необходимо активировать режим Ведущий-Ведомый и установить его в «Ведущий», даже если будет использоваться только один источник питания. Смотрите 3.4.3.1.

Для безопасности тестируемого оборудования и предотвращения повреждений, мы рекомендуем установить пороги наблюдения как OVP, OCP и OPP на всех блоках на желаемые уровни, которые отключат выход или вход DC в случае превышений.

### 3.11.4.4 Ограничение

После подключения всех электронных нагрузок к Sharebus одного источника питания как ведущего, они больше не смогут ограничить свои входные напряжения, которые были настроены на устройстве как «U set». Корректный уровень напряжения будет получен от ведущего блока и должен быть установлен на нем.

### 3.11.4.5 Пример применения:

Заряд и разряд батареи, 24 В/400 Ач, используя пример из конфигурации A.

- Источник питания PSI 9080-170 3U установлен в:  $I_{yct} = 40$  А (ток заряда, 1/10 ёмкости),  $P_{yct} = 5000$  Вт
- Электронная нагрузка ELR 9080-170 установлена в:  $I_{yct}$  = максимальный разрядный ток батареи,  $P_{max} = 3500$  Вт, плюс вероятно UVD = 20 В с событием типа “Тревога” для остановки разряда на определённом пороге низкого уровня напряжения
- Предположение: батарея имеет 26 В на старте теста
- Вход(ы) DC и выход(ы) DC всех блоков выключены



*В этой комбинации устройств рекомендуется всегда включать выход DC источника, а затем вход DC нагрузки.*

#### Часть 1. Разряд батареи до 24 В

Требования: Напряжение на источнике питания установлено в 24 В, выход DC источника питания и вход DC нагрузки активированы

Реакция: электронная нагрузка нагрузит батарею максимально в 100 А, чтобы разрядить ее до 24 В. Источник питания, в этом случае, не подаст ток, так как напряжение батареи по-прежнему выше, чем настроенное на источнике питания. Нагрузка постепенно сократит ток, чтобы поддержать напряжение на 24 В. Как только напряжение на батарее достигнет 24 В с током разряда 0 А, то напряжение будет держаться на этом уровне зарядом от источника питания.



*Источник питания определяет установку напряжения нагрузки через шину Share. Чтобы избежать глубокой разрядки батареи из-за случайной установки напряжения на источнике в слишком низкое значение, рекомендуется сконфигурировать детектор низкого напряжения (UVD) нагрузки, т. о. вход DC будет отключен при достижении минимально допустимого разрядного напряжения. Настройки нагрузки, что и заданные через шину Share, не могут быть считаны с дисплея нагрузки.*

#### Часть 2. Разряд батареи до 27 В

Требования: Напряжение на источнике питания установлено в 27 В

Реакция: источник питания зарядит батарею с максимальным током 50 А. Ток будет постепенно сокращаться с возрастанием напряжения как реакция на изменение внутреннего сопротивления батареи. Нагрузка не поглощает ток на этой фазе зарядки, потому что контролируется через шину Share, чтобы установить 27 В, которые по-прежнему выше, чем актуальное напряжение батареи. По достижении 27 В, источник питания будет давать только необходимый ток, чтобы поддерживать напряжение на батарее.

## 4. Сервисное и техническое обслуживание

### 4.1 Обслуживание / очистка

Устройство не требует обслуживания. Очистка может понадобиться для внутренних вентиляторов, частота очистки зависит от окружающих условий. Вентиляторы служат для охлаждения компонентов, которые нагреваются из-за неотъемлемых потерь энергии. Сильно загрязненные вентиляторы могут привести к незначительному потоку воздуха и, следовательно, выход DC может выключаться слишком рано из-за перегрева, что может вести к преждевременным дефектам.

Очистка внутренних вентиляторов может быть выполнена пылесосом или похожим прибором. Для этого необходимо открыть устройство.

### 4.2 Обнаружение неисправностей / диагностика / ремонт

Если оборудование неожиданно функционирует непредвиденным образом, который говорит об ошибке, или имеется очевидный дефект, то оно не может и не должно ремонтироваться пользователем. Обратитесь к поставщику и выясните у него дальнейшие действия.

Обычно, необходимо вернуть устройство поставщику (гарантийный и негарантийный случай). Если возврат для проверки или ремонта произведен, убедитесь что:

- с поставщиком была налажена связь и ясно каким образом и когда оборудование следует отправить.
- устройство находится в полностью сборном состоянии и подходящей транспортной упаковке, лучше всего в оригинальной.
- дополнительные опции как интерфейс модуль, должны быть включены в поставку, если они как-то связаны с возникшей проблемой.
- приложите описание ошибки в как можно более детальных подробностях.
- если место поставки находится за границей, то необходимо приложить документы для проведения таможенных процедур.

#### 4.2.1 Обновление программных прошивок



Обновление прошивки следует выполнять только, когда они могут исправить существующие сбои в работе устройства или содержат новые функции.

Программные прошивки панели управления (HMI), блока коммуникации (KE) и цифрового контроллера (DR), по необходимости, обновляются через задний порт USB. Для этого необходима программа EA Power Control, поставляемая вместе с устройством и доступная для загрузки с нашего вебсайта вместе с прошивкой, или даётся по запросу.

Тем не менее, не советуем устанавливать обновления сразу. Каждое обновление содержит риск не должной работы устройства или системы. Мы рекомендуем устанавливать обновления только если...

- проблема с вашим устройством может быть решена напрямую, особенно, если мы предлагаем установить обновление в случае обращения к нам
- добавлена новая функция, которую вы хотите использовать. В этом случае, вся ответственность ложится на вас.

Следующее также применяется в соединении с обновлениями прошивок:

- простые изменения в прошивках могут иметь решающий эффект на применения, в которых находится устройство. Поэтому мы рекомендуем очень тщательно изучить список изменений в истории прошивки.
- новые внедрённые функции могут потребовать обновлённую документацию (руководство по эксплуатации и/или руководство по программированию, а также LabView VIs), что часто поставляется позже, иногда значительно позже.

## 4.3 Калибровка

### 4.3.1 Предисловие

Устройства серии PSI 9000 снабжены функцией перенастройки наиболее важных параметров касательно выхода DC, что может помочь, если они вышли за пределы допуска. Перенастройка предназначена для компенсации небольших разниц до 1% или 2% номинального значения. Существуют несколько причин, по которым необходимо перенастроить блок: приработка компонентов, износ компонентов, экстремальные условия окружающей среды, очень частое использование.

Для определения того, находится ли параметр вне границ допуска, он должен быть проверен измерительными инструментами высокого качества и по меньшей мере половиной допуска, чем одно из устройств PSI. Только тогда возможно сравнение между значениями показанными на устройстве PSI и истинными значениями выхода DC.

Например, если вы хотите проверить и возможно откалибровать модель PSI 9080-510 3U, которая имеет максимальный ток 510 A, данный с максимальной погрешностью 0.2%, то вы можете сделать это только используя высокотоковый шунт с максимальной погрешностью 0.1% или менее. Также при измерении таких высоких токов, рекомендуется производить процесс недолго, чтобы избежать сильного перегрева шунта. Рекомендуется использовать шунт с минимальным резервом в 25%.

При измерении тока шунтом, погрешность измерений мультиметра на шунте добавляется к погрешности шунта и сумма обеих не должна превысить максимальную погрешность устройства под калибровкой.

### 4.3.2 Подготовка

Для успешного измерения и рекалибрации, требуются несколько инструментов и определённые условия окружающей среды:

- Измерительное устройство (мультиметр) для напряжения с максимально допустимой погрешностью половины погрешности напряжения устройства PSI. Измерительное устройство может так же быть использовано для измерения напряжения шунта, когда калибруется ток.
- Если ток будет калиброваться: подходящий шунт DC тока, установленный для минимума в 1.25 раз больше максимального выходного тока источника питания и с максимальным допуском, который будет половиной или менее допуска, чем максимальный допуск по току устройства PSI.
- Нормальная температура окружающей среды около 20–25°C.
- Прогретый блок питания, который проработал около 10 минут под 50% мощности.
- Регулируемая нагрузка, например электронная, которая способна взять, по меньшей мере, 102% от максимального выходного напряжения и тока устройства PSI.

Прежде, чем вы начнете калибровку, некоторые меры должны быть предприняты:

- Позвольте устройству PSI прогреться в течение 10 минут в соединении с нагрузкой под 50%
- Отключите соединение удалённой компенсации, если оно подключено. В случае, если удалённой компенсации связи будет калиброван, подготовьте кабель для коннектора удалённой связи к выходу DC, но оставьте его неподключенным
- Покиньте удалённое управление, деактивируйте режим Ведущий-Ведомый, деактивируйте режим сопротивления
- Установите шунт между PSI и нагрузкой, и убедитесь, что он охлаждается.
- Подключите внешнее устройство измерения к выходу DC или к шунту, в зависимости от того, что будет калибровано первым, напряжение или ток.

### 4.3.3 Процедура калибровки

После подготовки устройство готово к калибровке. Теперь важна определённая последовательность калибровки параметров. Главным образом, вам нет необходимости калибровать все три параметра, но это сделать рекомендуется.

Важно:



При калибровке выходного напряжения, удаленный вход Sense сзади устройства должен быть отключен.

Процедура калибровки, как разъяснено ниже, является примером на модели PSI 9080-170 3U. Другие модели работают схожим образом, со значениями в соответствии со специфической моделью PSI и требуемой ей нагрузкой.

#### 4.3.3.1 Калибровка устанавливаемых значений

##### ► Как калибровать выходное напряжение

1. Подключите мультиметр к выходу DC. Подключите нагрузку и установите около 5% номинального тока источника питания как нагрузочный ток, в этом примере 8 А и 0 В (если нагрузка электронная).
2. На дисплее коснитесь МЕНЮ, затем **Общие Настройки**, затем перейдите вниз до **Калибровать устройство** и затем коснитесь **СТАРТ**.
3. На следующем экране выберите: **Калибровка U**. Источник питания включит выход DC, установит определенное выходное напряжение и запустит его измерение (**U-мон**).
4. Следующий экран запросит вас ввести измеренное мультиметром выходное напряжение в **Измеренное значение=**. Введите его используя клавиатуру, которая появится при касании значения. Убедитесь, что значение корректно и подтвердите его при помощи **ВВОД**.
5. Повторите шаг 4. для следующих трёх шагов (из общих четырёх шагов).



##### ► Как калибровать выходной ток

1. Установите нагрузку в приблизительно 102% от номинального тока устройства PSI, для образцовой модели в 170 А он будет 173.4 А, что около 174 А.
2. На дисплее коснитесь МЕНЮ, затем **Общие Настройки**, затем перейдите вниз до **Калибровать устройство** и затем коснитесь **СТАРТ**.
3. На следующем экране выберите: **Калибровка I**. Устройство включит выход DC, установит определённое ограничение тока при нагрузке потребителем, чтобы измерить выходной ток (**I-мон**).
4. Следующий экран запросит вас ввести выходной ток **Измеренное значение=** измеренный шунтом. Введите его, используя клавиатуру, убедитесь, что значение корректно и подтвердите при помощи **ВВОД**.
5. Повторите шаг 4. для следующих трёх шагов (из общих четырёх шагов).

#### 4.3.3.2 Калибровка удалённой компенсации

В случае, если вы используете удалённую компенсацию, рекомендуется также переустановить этот параметр для лучших результатов. Процедура идентична калибровке напряжения, за исключением того, что здесь потребуется наличие вставленного и подключенного сзади с корректной полярностью, к выходу DC блока PSI, коннектора Sense.

##### ► Как калибровать выходное напряжение удалённой компенсации

1. Подключите нагрузку и установите ее в около 5% от номинального тока источника питания как нагрузочный ток, в этом примере ≈8 А и 0 В (если нагрузка электронная). Подключите вход удалённой компенсации Sense к нагрузке с корректной полярностью.
2. На дисплее коснитесь МЕНЮ, затем **Общие Настройки**, затем перейдите вниз до **Калибровать устройство** и затем коснитесь **СТАРТ**.
3. На следующем экране выберите: **Калибровка U Sense**, затем **Калибровка напр. Sense и ДАЛЕЕ**.
4. Следующий экран запросит вас ввести измеренное напряжение **Измеренное значение=** с мультиметра. Введите его, используя клавиатуру, которая появляется при касании значения. Убедитесь, что значение корректно и подтвердите при помощи **ВВОД**.
5. Повторите шаг 4. для следующих трёх шагов (из общих четырёх шагов).

#### 4.3.3.3 Калибровка актуальных значений

Актуальные значения выходного напряжения (с или без обратной связи) и выходного тока калибруются почти тем же путем, что и устанавливаемые, но тут нет необходимости вводить что-либо, просто подтвердите отображаемые значения. Пожалуйста, проследуйте шагам сверху и в подменю вместо **Калибр. вых. значений** выберите **Калибр. акт. значений**. После этого устройство покажет измеренные значения на дисплее, подождите 2 секунды для их установки и касайтесь **ДАЛЕЕ** пока не пройдете все шаги.

#### 4.3.3.4 Сохранение и выход

После калибровки вы можете к тому же ввести текущую дату как “Дата калибр.”, касанием экране выбора и введите дату в формате ГГГГ / ММ / ДД.



Сохраняйте данные калибровки постоянно, касанием



Покидая меню выбора калибровки без касания «Сохранить и выйти» вы сбросите данные калибровки и процедуру надо будет повторить!

## 5. Связь и поддержка

### 5.1 Ремонт

Ремонтные работы, если другое не оговорено между поставщиком и заказчиком, будут выполняться производителем. Для этого, оборудование должно быть возвращено производителю. Номер RMA не требуется. Достаточно будет хорошо упаковать оборудование и отправить его вместе с описанием сбоя и, если оно находится под гарантией, приложить копию инвойса, по следующему адресу.

### 5.2 Опции для связи

Вопросы или проблемы с эксплуатацией устройства, использованием опциональных компонентов, с документацией или ПО, могут быть адресованы технической поддержке по телефону или по электронной почте.

Адрес	Электронная почта	Телефон
EA Elektro-Automatik GmbH Хельмхольцштрассе 31-37 41747 Фирзен Германия	Все вопросы: ea1974@elektroautomatik.de  Поддержка: support@elektrautomatik.de	Общий: +49 2162 / 37850  Поддержка: +49 2162 / 378566



**Elektro-Automatik**

**EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG**

Разработки - Производство - Продажи

Хельмхольцштрассе 31-37  
**41747 Фирзен**  
**Германия**

Телефон: +49 2162 / 37 85-0  
[ea1974@elektroautomatik.de](mailto:ea1974@elektroautomatik.de)  
[www.elektroautomatik.ru](http://www.elektroautomatik.ru)